



MERCEDES-BENZ Sprinter	
MERCEDES-NFZ 316 CDI Sprinter Standard HA 7G-TRONIC	
Plus HOCHR.KASTEN	
Fahrgestellnummer (FIN)	W1V9076331P195278
Kilometerstand (km)	333.386
Erstzulassungsdatum	05.05.2020
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	163 PS
Leistung kW	120 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Arktisweiß
Interieurfarbe	Stoff Maturin schwarz

AUFTRAGSDetails

Inspektion - ID	11127614	Besichtigt am	21.08.2026 12:04:02
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDetails

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Originalschlüssel	Ja	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	2	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	235/65 R 16 118 R	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	235/65 R 16 118 R	Winter	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	5,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Sommer	Stahl
-	-	7,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Sommer	Stahl
-	-	7,0 mm	Goodyear	235/65 R 16 115 S	Sommer	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
Innenraum			
15 Bodenblech hinten	Korrosion	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
16 Hinten Rechts	Korrosion	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
Schäden ohne Gruppen			
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 Wartung	Fehlt	Andere - siehe Bemerkung	Ausführen
3 Sitzbezug vorne links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
4 Motorhaube	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Kotflügel vorne links	Korrosion	>4 cm - 6 cm	Lackieren
6 Tür vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
8 Flügeltür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
9 Flügeltür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
10 Rücklicht links	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
11 Rücklicht rechts	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
12 Modellbezeichnung hinten	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
13 Stoßfänger hinten	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
14 Kofferraumboden	Loch	Ersetzen	Ersetzen
17 Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen	Ersetzen
18 Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
19 Schiebetür rechts	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
20 Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
21 Kotflügel vorne rechts	Korrosion	>8 cm - 10 cm	Lackieren
22 Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
23 Dach	Hagelschaden	Gesamtes Fahrzeug	Reparieren


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



3 | Sitzbezug vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

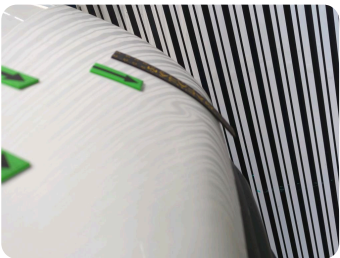


4 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Kotflügel vorne links

Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

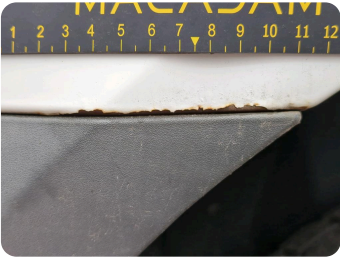



6 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




8 | Flügeltür hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




9 | Flügeltür hinten rechts



Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

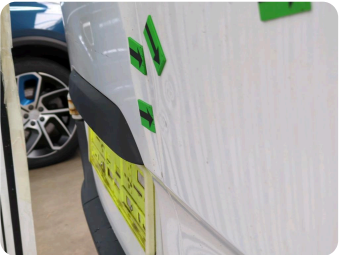

10 | Rücklicht links

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

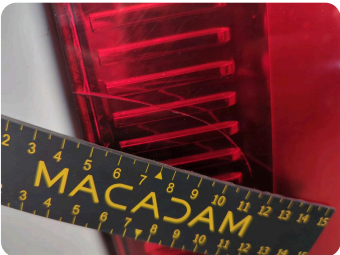

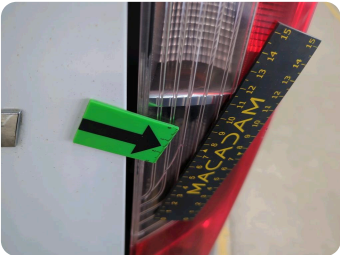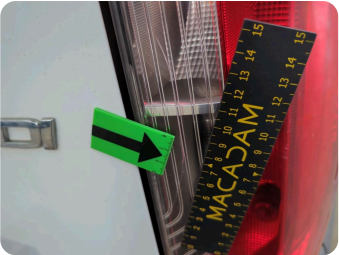


11 | Rücklicht rechts

Schadensart	Gebrochen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




13 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

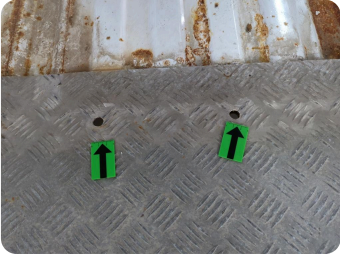

14 | Kofferraumboden

Schadensart	Loch
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

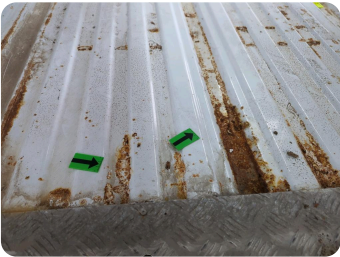

15 | Bodenblech hinten

Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



16 | Hinten Rechts

Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



17 | Kofferraumdeckel Gummidichtung

Schadensart	Gerissen
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



18 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



19 | Schiebetür rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



20 | Tür vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




21 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



22 | Einstiegsschweller vorne rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

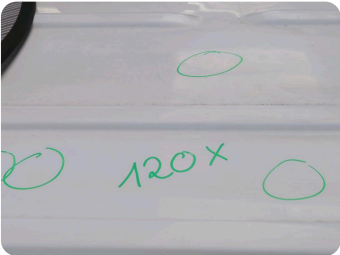


23 | Dach

Schadensart	Hagelschaden
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reparieren
Ursache	Unfallschaden 1

GEBRAUCHSSPUREN



Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE

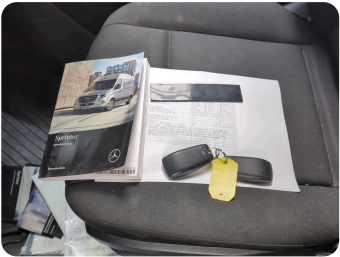

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

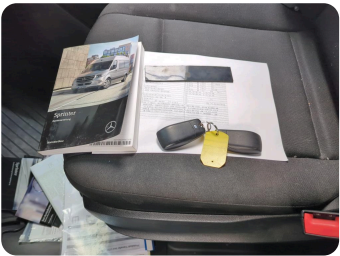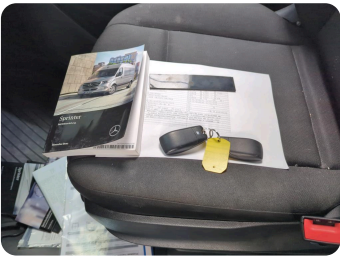

2 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Modellbezeichnung hinten

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablage über Windschutzscheibe	Ablagen: Cupholder vorn	Ablagengach unter Cockpit
Abschleppöse hinten	ADAPTIVE ESP	Airbag Fahrerseite
Außenspiegel el. verstell.- u. beheizbar	Außenspiegel elektrisch heranklappbar	Außentemperaturanzeige
Batterie: Vliesbatterie 1x 12V /70 Ah	Batterie: Zusatzbatterie für Nachrüstver	Berganfahrhilfe
Brems-Assistent, aktiv	Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, adaptive
Deckenleuchte im Lade-/Fahrgastraum	DPF, SCR	Drehzahlmesser
Einbau Türhalten	Fahrlicht-Assistent	Fahrwerk Stabilisierung Stufe II
Fensterheber elektr. vorne	Flotten-Sicherheits-Paket	Funk-Fernbedienung für Zusatzheizung
Geschwindigkeitsbegrenzung 120km/h	Getriebe-Automatik 7G-TRONIC PLUS	Gurtwarneinrichtung
Heckdrehtüren, 180 Grad	Instrumententafel und Kombiinstrument	KEYLESS-Start
Kindersicherung an den hinteren Türen	Klemmleiste für Elektroanschlüsse	Klimaanlage geregelt Tempmatic
Komfortkopfstütze Fahrer	Kommunikationsmodul (LTE) für digitale D	Kopfstützen (2)
Lackierung: Uni-Lackierung	LED-Lichtband im Laderaum	Lenkrad höhenverstellb.vertikal u. axial
Leuchtweitenregulierung	MBUX Multimadiasystem mit 7-Zoll-Touchs.	Mercedes-Benz Notrufsystem
Nebelscheinwerfer mit Abbieglicht	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	Polster: Stoff
Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16 m. 235/65	Radio: Vorrüstung für digitales Radio DA	Radiovorrüstung
Regensensor	Reserveradhalter m. Wagenheber	Rückwandtür zweiflügl. Öffn.b. Seitenwand
Schiebetür seitlich rechts	Schwingsitz Komfort, Fahrersitz	Seitenwind-Assistent
Servolenkung	Sitze: Armlehne Beifahrersitz	Sitze: Armlehne Fahrersitz
Sitze: Beifahrersitz verstellbar	Sitze: Fahrersitz verstellbar	Sitzheizung auf Fahrerseite
Tagfahrlicht	Tempomat	Totwinkel-Assistent
Trennwand durchgehend	Verzurrösen	Vorrüstung f. Schalterfeld
Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<	Wegfahrsperre	Windowbags vorne
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbed.	Zusatzheizung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)

481

FAHRZEUGBILDER

