

Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Vorschäden: Hecktüren + Heck Seite links (SST +Rücklicht)



MERCEDES-BENZ Vito / Marco Polo
MERCEDES-NFZ Vito 114 CDI Lang HA Aut. KASTEN

Fahrgestellnummer (FIN)	W1V44760313739247
Kilometerstand (km)	102.580
Erstzulassungsdatum	28.04.2020
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	136 PS
Leistung kW	100 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Arktisweiß
Interieurfarbe	Stoff Tunja schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	10970109	Besichtigt am	25.08.2026 13:06:16
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	4
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	13/01/2026,92553	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	205/65 R 16 107 T	Sommer	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl
-	-	5,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl
-	-	6,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl
-	-	6,0 mm	Goodyear	205/65 R 16 107 T	Winter	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Innenraum	Verschmutzt	Gesamtes Fahrzeug	Reinigen
2 Motorhaube	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
4 Tür vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 Radkasten hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Flügeltür hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
8 Flügeltür hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
9 Schiebetür rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
10 Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS

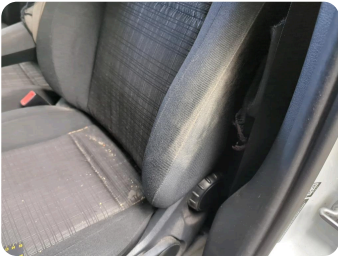


1 | Interior

Damage type	Dirty
Severity	Entire Vehicle
Repair mode	Cleaning
Cause	In Service



2 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

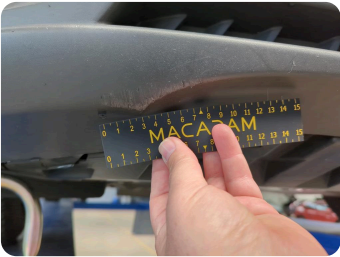

3 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Severity	>30cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service





4 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



5 | Side wall RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service





6 | Wheel aperture RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



7 | Boot door panel RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service

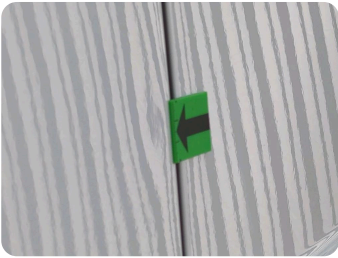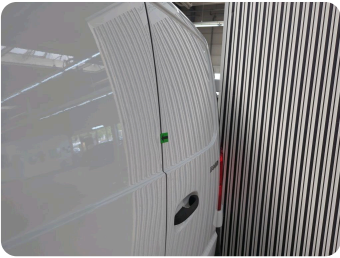






8 | Boot door panel RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service



9 | Sliding door R


Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

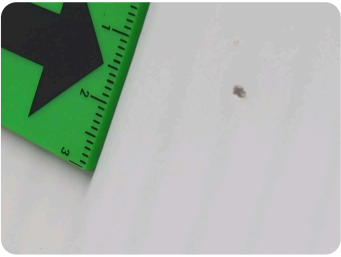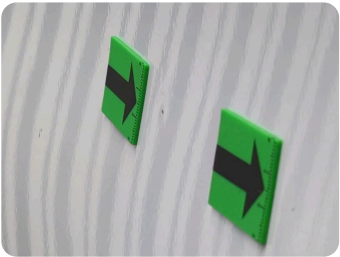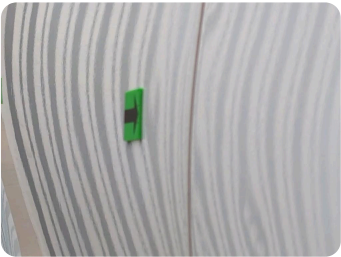

10 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



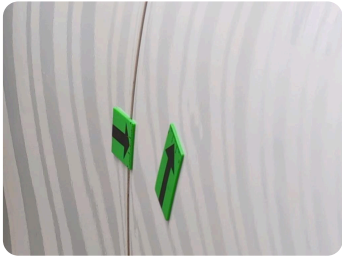

USAGE DAMAGES

The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

HERSTELLERAUSSTATTUNG

2 Zusatzschlüssel	ABS, ESP, ASR, EBV, BAS	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Anhängerkupplung	Auf-/ Ablastung	Aufmerksamkeits-Assistent
Außensp., el. anklappbar	Außenspiegel el. verstell. - u. beheizbar	Außenspiegel, manuell verstellbar (2)
Außentemperaturanzeige	Beifahrersitz	Berganfahrhilfe
Bremsleuchte, dritte	Bremsleuchten, adaptive	CL1 Lenkrad verstellb. Neigung/Höhe
Dachbedieneinheit Komfort	Decken-Innenleuchte	Diebstahlwarnanlage ohne Innenraumüberwa
Dieselpartikelfilter	Fensterheber elektrisch Fahrer/Beifahrer	Getriebe-Automatik 7G-TRONIC PLUS
Gurtwarneinrichtung F.+Beif.	Handschuhkastendeckel abschließbar	Heckklappe
Holzboden	Innenverkleidung Laderaum, Felder oben	JA1 Warnlampe für Wischwasserfüllstand
Klimaanlage geregelt Tempmatic	Kombiinstrument	Komfort-Fahrersitz
Kopfstützen (2)	LA2 Fernlichtassistent	Lackierung: Uni-Lackierung
LED Intelligent Light System (ILS)	LED-Lichtband im Laderaum	Lederlenkrad
Lenkrad höhenverstellb.vertikal u. axial	Mercedes-Benz Notrufsystem	Multifunktionslenkrad
Paket: BlueEFFICIENCY	Paket: Fahrassistentz-Paket	Paket: Flottenpaket
Paket: Park	Polster: Stoff "Santiago"	Räder: Stahlfelgen 6,5 J x 16
Radio: Audio 15	Regensensor	Reifen: 195/65 R 16C
Reifen: 205/65 R 16	Reifenluftdrucküberwachung	Reserverad mit Wagenheber
Rückwandtür zweiflügelig 180° ohne Fenst	Schlüssel : 3-Tasten-Funkfernbedienung	Seitenwind-Assistent
Servolenkung	Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz	Sitzheizung auf Fahrerseite
Stabilisator vorn	Steckdose 12 V	Tempomat
Trennwand durchgehend	Verzurrösen im Laderaum	Wärmedämmendes Glas (Fahrerhaus)
Warnlampe für Wi-Wa-Füllstand	Wartungsintervall-Anzeige >>ASSYST<<	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbed.		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

4 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

