



OPEL Vivaro
OPEL Vivaro 2.0 D Cargo L EHZ Edition

Fahrgestellnummer (FIN)	VXEVFAHKKMZ054073
Kilometerstand (km)	82.366
Erstzulassungsdatum	09.07.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	122 PS
Leistung kW	90 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Jade Weiß
Interieurfarbe	Kunstleder Carla Schwarz/Stoff Meltem Gr

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11188873	Besichtigt am	26.08.2026 12:09:17
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Originalschlüssel	Ja	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	3	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 107 T	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	215/60 R 17 107 T	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Michelin	215/60 R 17 104 H	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Michelin	215/60 R 17 104 H	Winter	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Fehlt	Fehlt	Ausführen
2 Lenkrad	Verschlissen	> 75%	Ersetzen
3 Sitzbezug vorne links	Riss	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
4 Bodenteppich	Loch	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
5 Sitzbezug vorne rechts	Riss	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
6 Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>20 cm - 25 cm	Lackieren
7 Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
8 Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
9 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
10 Reifen hinten links	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
11 Reifen hinten rechts	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
12 Flügeltür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
13 Flügeltür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
14 Schiebetür rechts	Delle(n) und Kratzer	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
15 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
16 Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
17 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
18 Fensterzierleiste vorne rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS



2 | Steering wheel

Damage type	Worn
Severity	> 75%
Repair mode	Replace
Cause	In Service




3 | Seat cover FL

Damage type	Tear
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service



4 | Floor covering

Damage type	Hole
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

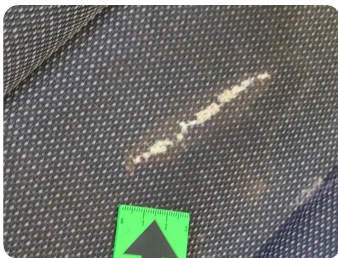

5 | Seat cover FR

Damage type	Tear
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




6 | Bumper F

Damage type	Bad repair
Severity	>20cm - 25cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service




7 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

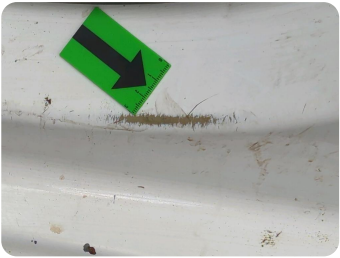


8 | Inner door sill FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

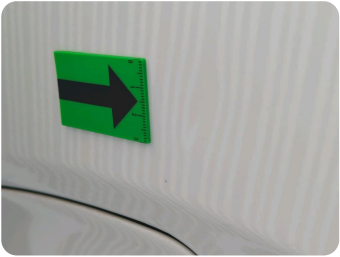

9 | Side wall RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service

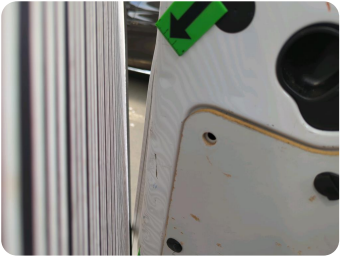

12 | Boot door panel RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>30cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service




13 | Boot door panel RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>30cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



14 | Sliding door R

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>30cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

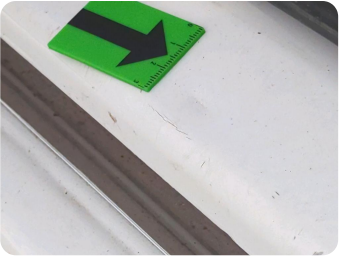

15 | Inner door sill RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service





16 | Side wall RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service



17 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>6cm - 8cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

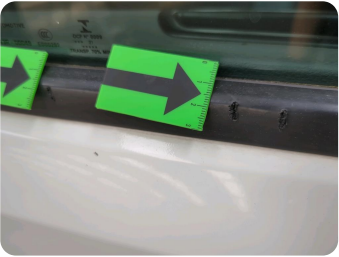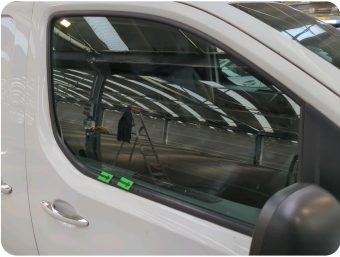

18 | Side window trim FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

USAGE DAMAGES

The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

MISSING PARTS



1 | Service

Damage type	Missing
Severity	Missing
Repair mode	Execute
Cause	In Service



10 | Tyre RL

Damage type	Missing
Severity	Missing
Repair mode	Replace
Cause	In Service



11 | Tyre RR

Damage type	Missing
Severity	Missing
Repair mode	Replace
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer	ABS mit Bremsassistent	Adaptives Bremslicht
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Außenspiegel el. verstellbar u. beheizt	Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Batterieentladeschutz	Berg-Anfahr-Assistent	Bordcomputer
Bremslicht, drittes	Diebstahlwarnanlage	Dieselpartikelfilter, wartungsfrei
Drehzahlmesser	Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Einbau GPS
ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm	Fensterheber, elektrisch, vorn	Geschwindigkeitsregler und begrenzer
Getriebe: 6-Gang-Getriebe	Handschuhfach oben geschlossen	Klimaanlage, vorn mit Partikel- und Geru
Komfortlenkrad (PU), unten abgeflacht	Lackierung: Uni-Lackierung	Laderaumboden, lackiert
Lenksäule, längs- und höheneinstellbar	Müdigkeitserkennung Level 1 Kaffeepause	Paket: Komfort-Premium Paket
Parkpilot, Einparkhilfe hinten	Partikel- und Geruchsfilter	Polster: Stoff / Kunstleder, Grau
Räder: Reifenreparaturkit	Räder: Reserverad, Stahl	Räder: Stahlräder 7 J x 16 mit Radnabena
Räder: Stahlräder 7 J x 17 mit Radkappe	Radio BT mit Graphic Info Display	Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscre
Seitenaufprallschutz	Seitenschutzleisten	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicht-Ausstattung	Sitze: Komfortsitze Fahr./Beif.Doppel.	Sitze: Komfortsitze Fahr./Beif.Doppel.
Sonnenblenden, Fahrer und Beifahrer	Steckdose, 12V im unterem Handschuhfach	Tagfahrlicht
Traktionskontrolle (TC Plus)	Trennwand: geschlossen, ohne Fenster	Türen: Schiebetür, Beifahrerseite
Türen:Heckflügeltüren,verblecht mit 180°	Verzurrösen (8) im Laderaum	Wärmeschutzverglasung, getönt
Wegfahrsperre, elektronisch	Zuladung erhöht +400kg	ZV mit Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

3 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantile Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)

189 Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)

156

COMMERCIAL PHOTOS

