



VOLVO XC60 B4 B GEART
VOLVO XC60 B4 B Geartronic Inscription

Fahrgestellnummer (FIN)	LYVUZK9VDMB852630
Kilometerstand (km)	185.281
Erstzulassungsdatum	04.06.2021
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Getriebe	Automatik
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Grau
Interieurfarbe	Braun

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	10289270	Besichtigt am	27.03.2026 07:03:07
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDetails

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Nein	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	2		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	3,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	3,0 mm	Dunlop	235/60 R 18 107 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Radio- & Multimediasystem	Datenlöschung	Fehlt	Prüfen
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Nicht zutreffend	Ersetzen
3 Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
4 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Tür vorne links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
6 Tür hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
7 Zusätzliche Räder	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Keine Reparatur
8 Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
9 Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
10 Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
11 Mechanik	Beschädigt	Unbekannt	Keine Reparatur
12 Karosserie	Beschädigt	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Radio- & Multimediasystem

Schadensart	Datenlöschung
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Prüfen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Stoßfänger vorne



Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

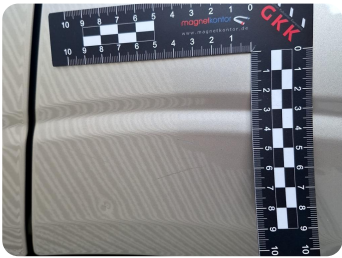

4 | Seitenwand hinten links


Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

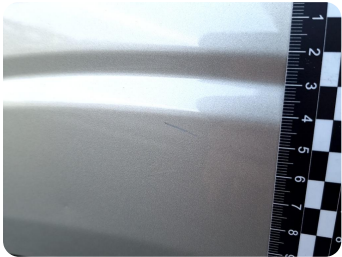

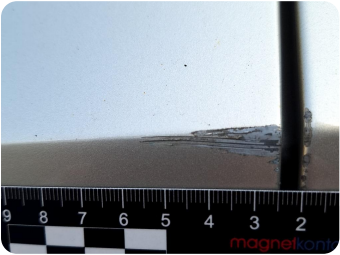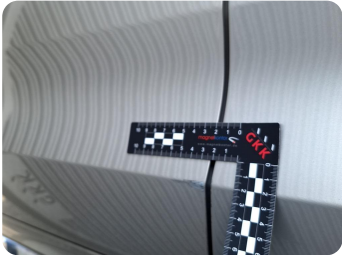

5 | Tür vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

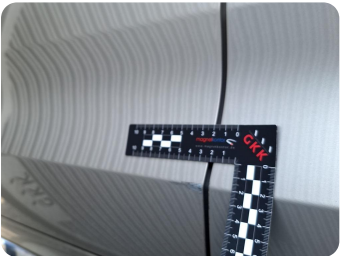

6 | Tür hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Zusätzliche Räder

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Alufelge vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



11 | Mechanik

Schadensart	Beschädigt
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Laut Auftraggeber liegt bei diesem Fahrzeug ein Motorschaden vor. Auf Wunsch des Auftraggebers wurde dieser im Gutachten entsprechend vermerkt. Der Motorschaden wurde durch die Prüfgesellschaft Macadam weder diagnostiziert noch geprüft.



12 | Karosserie

Schadensart	Beschädigt
Schweregrad	Andere - siehe Bemerkung
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Das Fahrzeug weder rollfähig noch fahrbereit. Folgeschäden sind möglich Kranabholung notwendig

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Kofferraumabdeckung (Rollo)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung war ein Probelauf des Motors nicht möglich.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

Die Rücksetzung der Nutzerdaten / des Boardcomputers war nicht erfolgreich

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)

219

FAHRZEUGBILDER

