



MERCEDES-BENZ E-Klasse
MERCEDES E 300 de 9G-TRONIC AMG Line

Fahrgestellnummer (FIN)	W1KZF1GB8PB103898
Kilometerstand (km)	131.014
Erstzulassungsdatum	19.09.2022
Kraftstoffart	Hybrid Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	194 PS
Leistung kW	143 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Obsidianschwarz metallic
Interieurfarbe	Leder Nappa Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11408010	Besichtigt am	21.09.2026 15:32:52
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Ja
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Anzahl Schlüssel gesamt	2		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	275/35 R 19 100 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Goodyear	275/35 R 19 100 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	245/40 R 19 100 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	245/40 R 19 100 Y	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Fehlt	Gesamtes Fahrzeug	Ausführen
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Gesamtes Fahrzeug	Ersetzen
3 Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
4 Stoßfänger vorne	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Lackieren
5 Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
6 Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
7 Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
8 Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



3 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>20 cm - 25 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Alufelge glanzgedreht hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





7 | Alufelge glanzgedreht vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Tür hinten rechts



Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

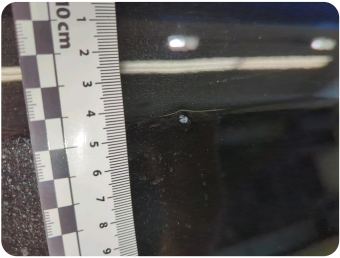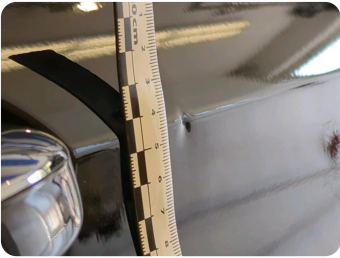

GEBRAUCHSSPUREN


Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE

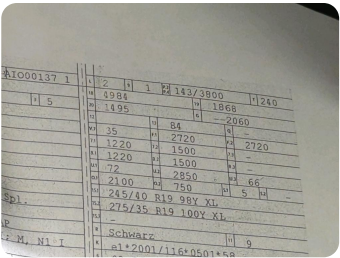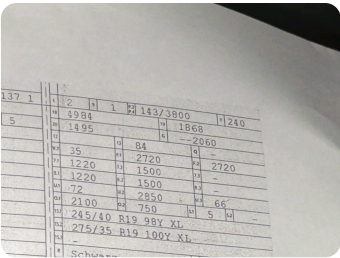

1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

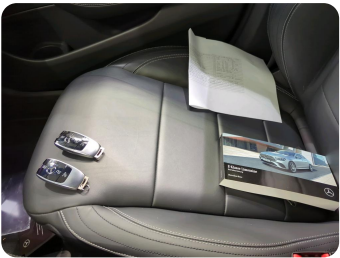

2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ADAPTIV BRAKE mit Berganfahrhilfe	Adaptiver Fernlicht-Assistent	AdBlue Behälter m. 23,5 l Fassungsverm.
AGILITY CONTROL-Fahrwerk	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Automatische Beif.-Airbagabsch.
Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Windowbags links/rechts
Akustischer Umfeldschutz	Ambientebeleuchtung Premium mit 64 Farb.	AMG Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel
AMG Mittelkonsole Carbon	AMG Sportpedalanlage aus gebürst. Edelst.	Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehne für Fahrer- und Beifahrer	ATTENTION ASSIST	Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.
Basisdienste	Bordcomputer	Brems-Assistent, aktiv
Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
DYNAMIC SELECT	Einstiegsschienen mit Schriftzug MB, bel	ESP mit ASR
Fahrwerk: AIR BODY CONTROL	Fensterheber elektrisch vorne/hinten	Fußmatten in Schwarz mit AMG Schriftzug
Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC	Head-up Display	Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung
Innenh. MANUF. Mikrofaser DINAMICA schw.	Innenhimmel Stoff schwarz	Instrumenten.u.Bordk.der Türen in Artico
KEYLESS-GO	KEYLESS-GO Start-Funktion	Klima: Vorklimatisierung
Klimatisierungsautomatik THERMATIC	Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC	Kofferraumdeckel-Komfortschließung
Kommunikationsm. für Merc.me connect	Kopfstützen (5)	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Ladekabel für Haushaltssteckdose (5m)	LED High Performance-Scheinwerfer
Lenksäule längs- und höhenverstellbar	Mercedes-Benz Notrufsystem	Mittelkonsole Klavierlackoptik schwarz
Mittelkonsole mit Spontanablage	Multifunkt.-Sportlenkrad in Leder Nappa	Navigation: Festplatten-Navigation
Paket: Ablage	Paket: Air Balance	Paket: AMG Line Exterieur
Paket: Business	Paket: MBUX High-End Paket	Paket: Memory
Paket: Night für AMG Line Exterieur	Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera	Paket: Public-Charging
Paket: Sitzkomfort	Paket: Sonnenschutz-Paket	Paket: Spiegel
Paket: Spur	Polster: Leder Nappa	Polster: Ledernachb. ARTICO/Microf.DINAM
PRE-SAFE	Räder: AMG Leichtmet. im 5-Doppelsp.Des.	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX
Radio: MBUX Multimediasystem	Radiozubehör: Burmester Surround-Soundsy	Radiozubehör: Digitales Radio
Reifendruckkontrolle	Remote Services Plus	Rückfahrkamera
Scheibenwischer mit Regensensor	Schiebedach: Panorama-Schiebed. elektr.	Servolenkung
Sitze: i-Size Kindersitzbefestigung	Sitze: Sitzheizung für Fahrer/Beifahrer	Sitze: Sitzlehnen im Fond klappbar
Sitze: Vordersitze elektrisch einstellba	Steckdose: 2 USB-Anschlüsse im Fond	Tempomat
Totwinkel-Assistent	Touchpad	Umfeldbeleuchtung mit Projektion
Verglasung: Entfall wärmedämmend get. Gl	Vorrüstung für Live Traffic Information	Wärmedämmendes Glas grün rundum
Warnweste für Fahrer	Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 k	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung elektrisch	Zierelemente Aluminium m.Längsschliff h.	Zierelemente AMG Carbon

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	750	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	340
---	-----	--	-----

FAHRZEUGBILDER

