

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
01.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Laut vorliegenden Informationen gab es Vorschäden an Motorhaube, Heckklappe, hinten links und Tür vorn rechts ohne Angabe der Schadenhöhe.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Hersteller

16.06.2023
Mercedes-Benz

Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

Personenkraftwagen
E T-Modell (BM
213)(06.2016->) / E 300 T
de AMG Line 4Matic (EURO
6d)

Aufbauart
Fahrzeug-Ident.-Nr.
Radstand (mm)
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl

Kombi
W1KZH1BB8PB145327
2939
2222 / ATL
DE003 6399
07 / 2028
4

Türen
Achsen / anetr. Achsen
zul. Gesamtmasse
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)

5
2 / 2
2850 kg
015700912110003
64218
Hybr.D/E ext.auf.
143

Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	SCHWARZ - UNILACK / Uni / 040 / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S / O	4 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S / O	4 mm
2 links	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S / O	5 mm
rechts	275 / 40 R 18 103 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 MO FP	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W / O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 * MO FSL	W / O	6 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W / O	6 mm
275 / 40 R 18 103 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 MO	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 2, Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic, Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel), Hybridantrieb 85 kW - 94 kW - Variante (inkl. Plug-in), Infotainment-System: Mercedes me connect, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-Startsystem, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kopf-Airbag-System vorn, Ladekabel mit Schukostecker, Lenkrad mit Multifunktion, Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 143 kW (System: 225 kW) CDI Hybrid, Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), Navigationssystem: Festplattennavigation, PRE-SAFE-System, Public-Charging-Paket, R4-Dieselmotor OM 654, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitze vorn elektr. verstellbar, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Touchpad (Mittelkonsole), WSS Kategorie: Hybrid, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4277	AMG-Line Interieur
2707	Ausstattungs-Paket: Business
37697	Ausstiegsleuchten mit LED-Projektor Mercedesstern
1110	Diebstahlschutz-Paket Plus
13220	Einstiegsleisten beleuchtet
4313	Fahrassistent-Paket Plus
18610	Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive
25204	Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
31700	Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
1192	Keyless-Go-Paket
28810	Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)
73216	Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
73205	Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
1706	Memory-Paket
27079	Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
2235	Night-Paket
3535	Park-Paket mit 360° Kamera
68802	Reifen-Reparaturset (Tirefit)
19107	Scheibenwaschanlage beheizt
26906	Seitenairbag (Sidebag) hinten
25887	Service-System: MBUX Interieur-Assistent (Gestensteuerung berührungslos)
35599	Servoschliessung für Türen
34497	Sitze vorn: Klimatisierung
29503	Sitzheizung hinten
2610	Spiegel-Paket
24669	Surround-System Burmester
25084	USB-Anschluss im Fond
1538	Wärme-Komfort-Paket vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 27.07.2026 bei Kilometerstand 61.106

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

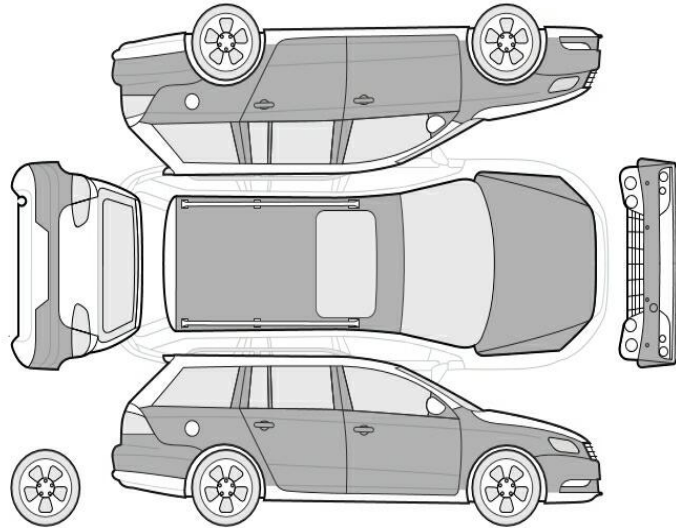

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34)
2. Tür vorne links Einstieg, zerkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 35)
3. Tür hinten links Zierleiste Fensterrahmen, zerkratzt, erneuern (Bild 36)
4. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 37)
5. Felge vorne rechts, zerkratzt und Materialabtrag, erneuern (Bild 40)
6. Seitenschweller rechts Schwellerverkleidung Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 41, 42)
7. Ölverlust, Motor Ölwanne KVA undicht, instandsetzen (Bild 43)
8. Dach Lackierung, Steinschlag und zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16)
9. Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag und zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)
10. Motorhaube Lackierung, Steinschlag und zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)
11. Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag und zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 26)
12. A-Säule rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 9)
13. A-Säule links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 8)
14. Tür vorne links, zerkratzt und eingedellt, instandsetzen und

- lackieren mit Lackaufbau (Bild 32, 33)
15. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31)
16. Tür hinten links Lackierung, Oberflächenkratzer, Gebrauchsspur (Bild 30)
17. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag und zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28, 29)
18. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)
19. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)
20. Seitenteil hinten rechts, zerkratzt und eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
21. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18, 19)
22. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegel rechts Blinkerglas, zerkratzt, (Bild 38)
Heckklappe Lackierung, Oberflächenkratzer, (Bild 39)

Fehlende Teile

1. Bordmappe / Bedienungsanleitung

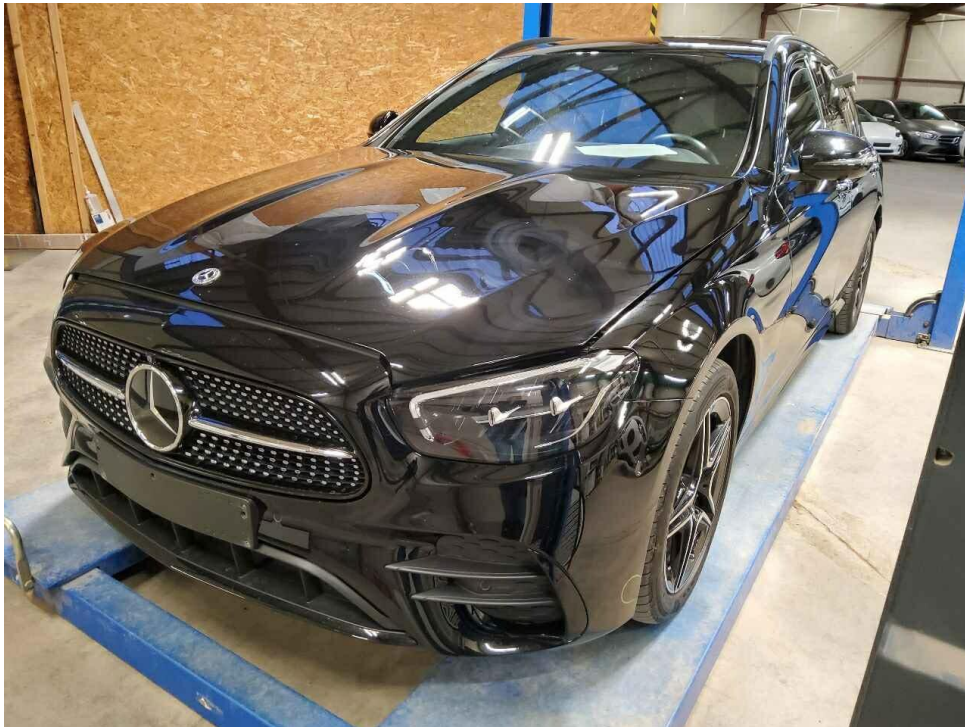


Bild 1 : Diagonal von vorne

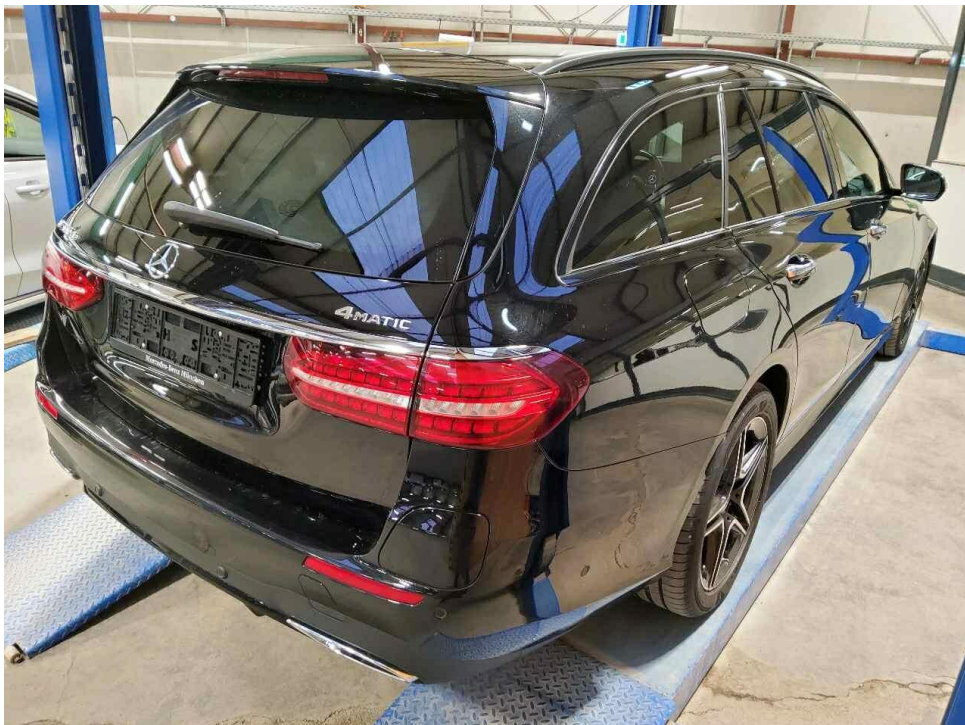


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

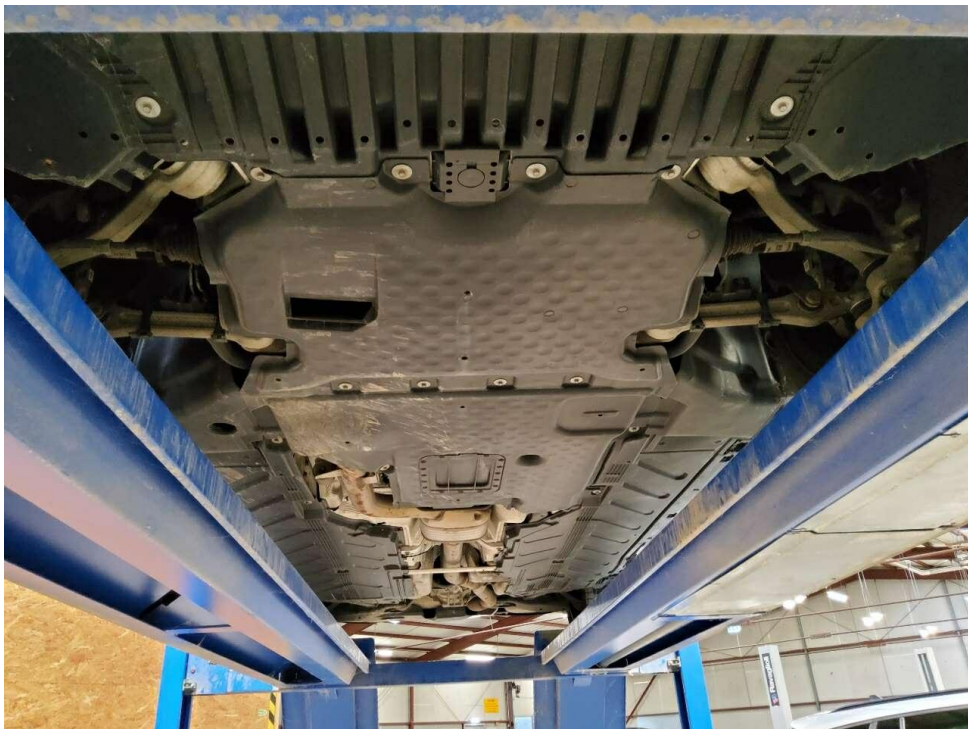


Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

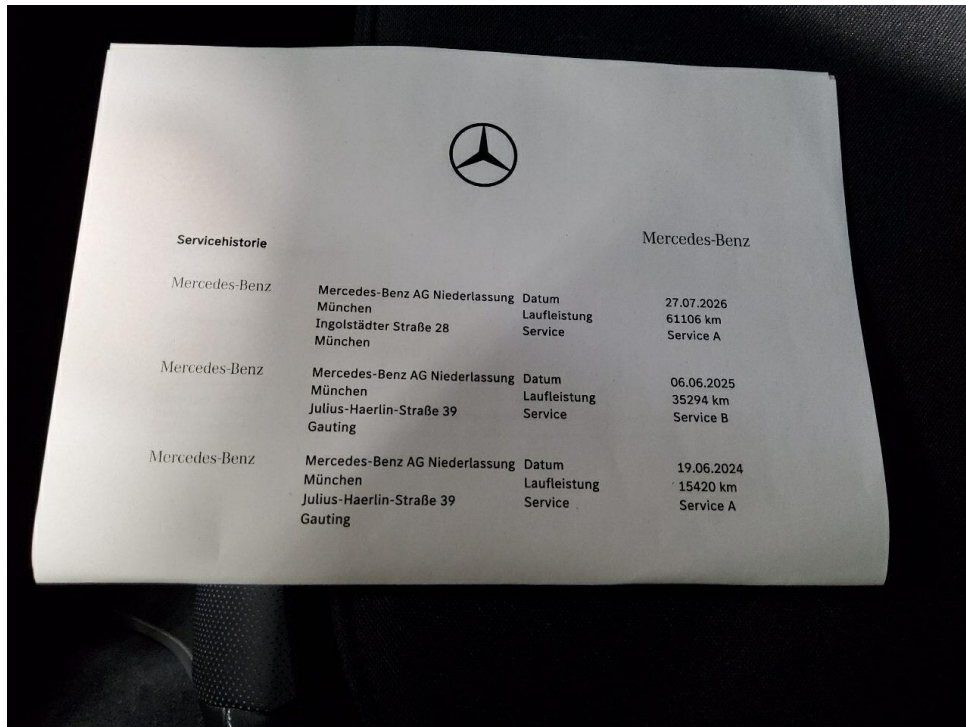


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : A-Säule links Lackierung, Steinschlag , Gebrauchsspur



Bild 9 : A-Säule rechts Lackierung, Steinschlag , Gebrauchsspur

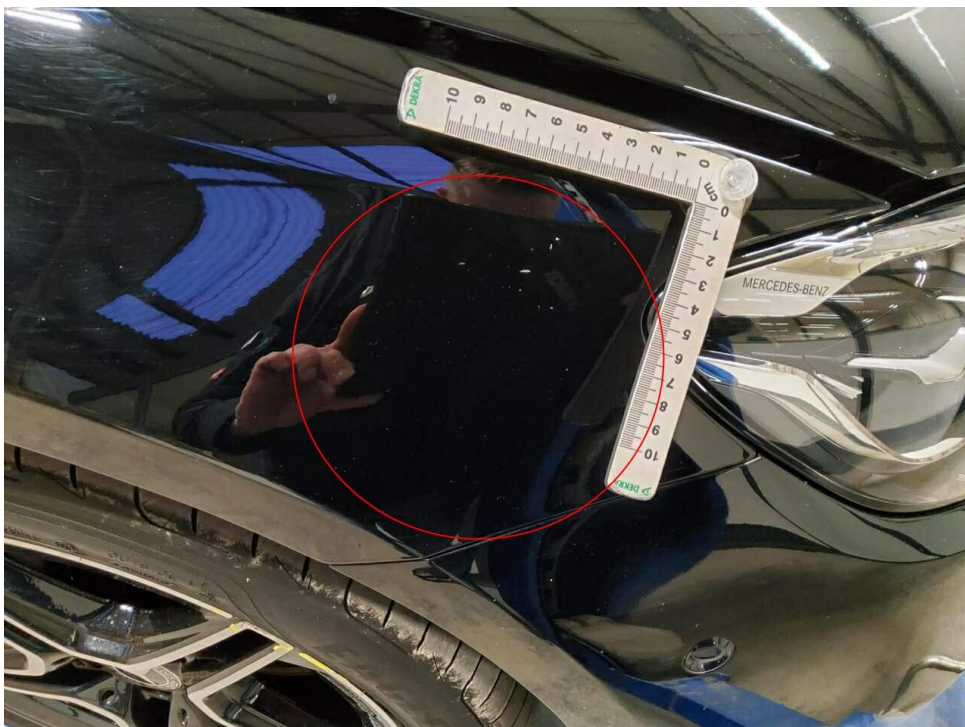


Bild 10 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

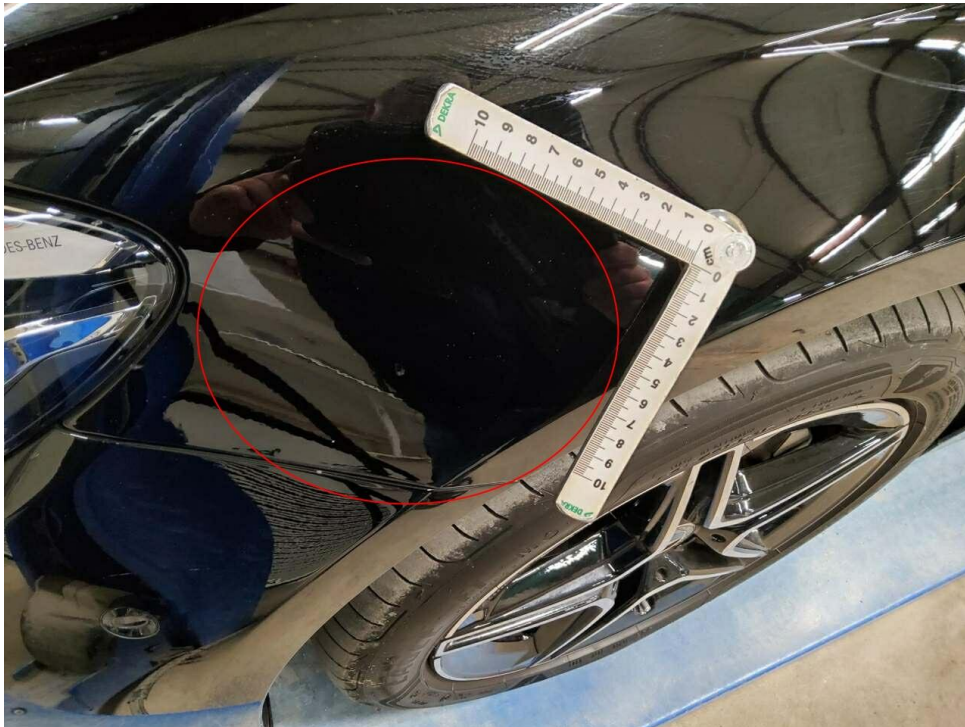


Bild 13 : Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

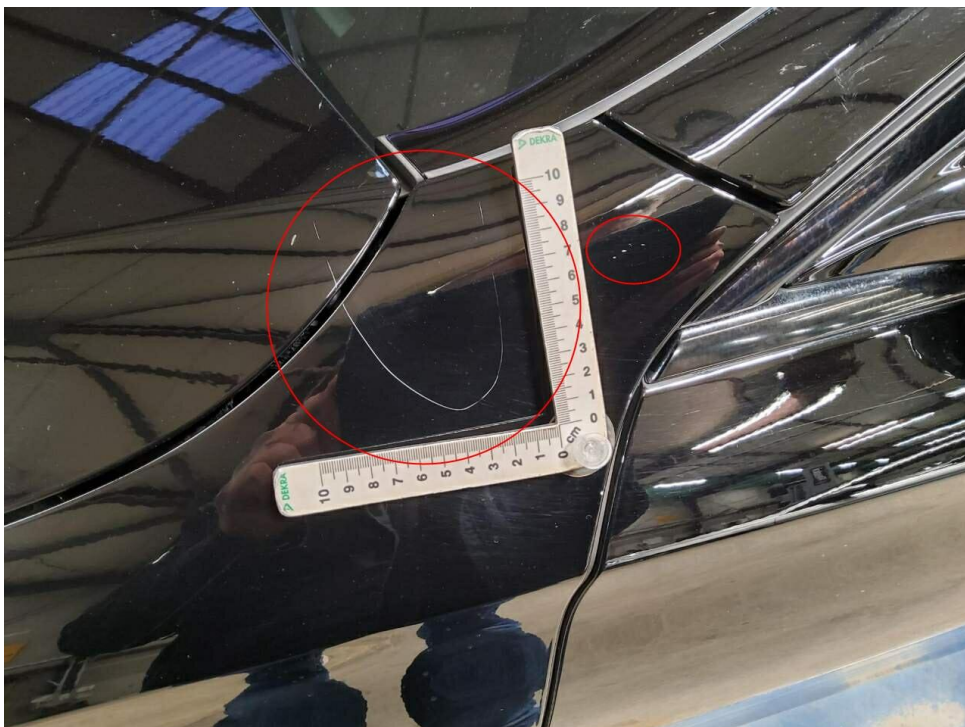


Bild 14 : Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Dach Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Dach Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

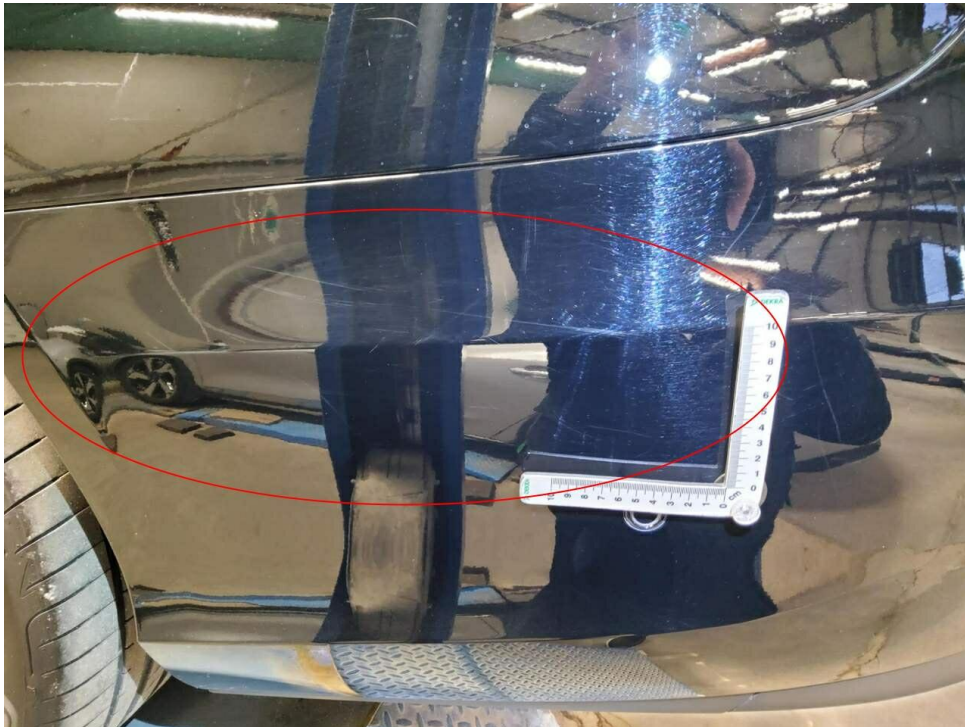


Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Seitenteil hinten rechts, zerkratzt und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts, zerkratzt und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

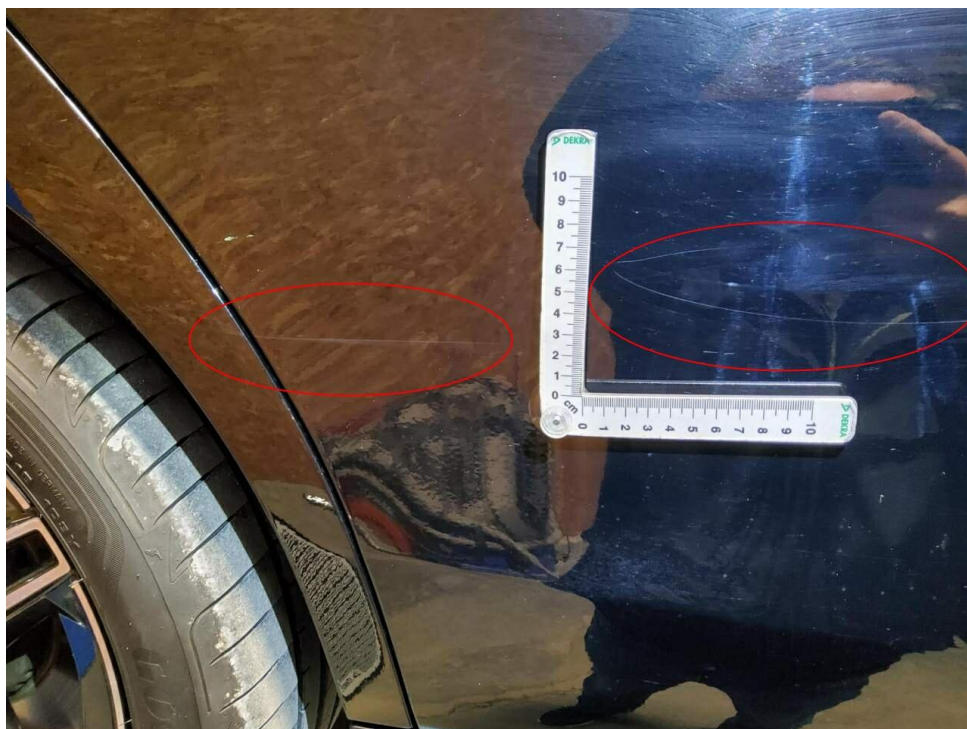


Bild 22 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

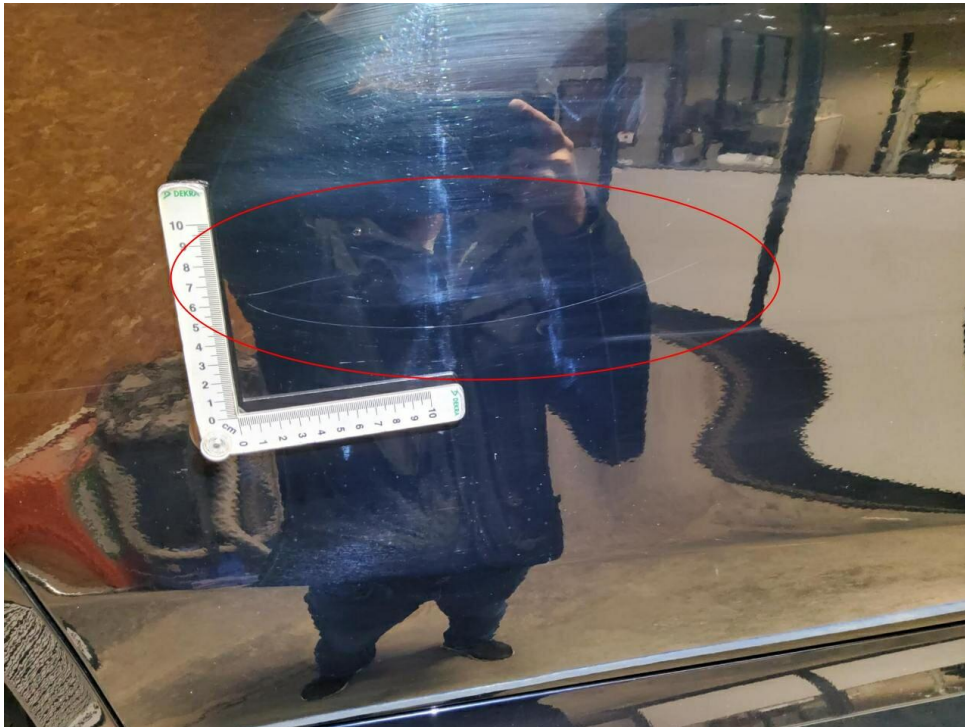


Bild 23 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

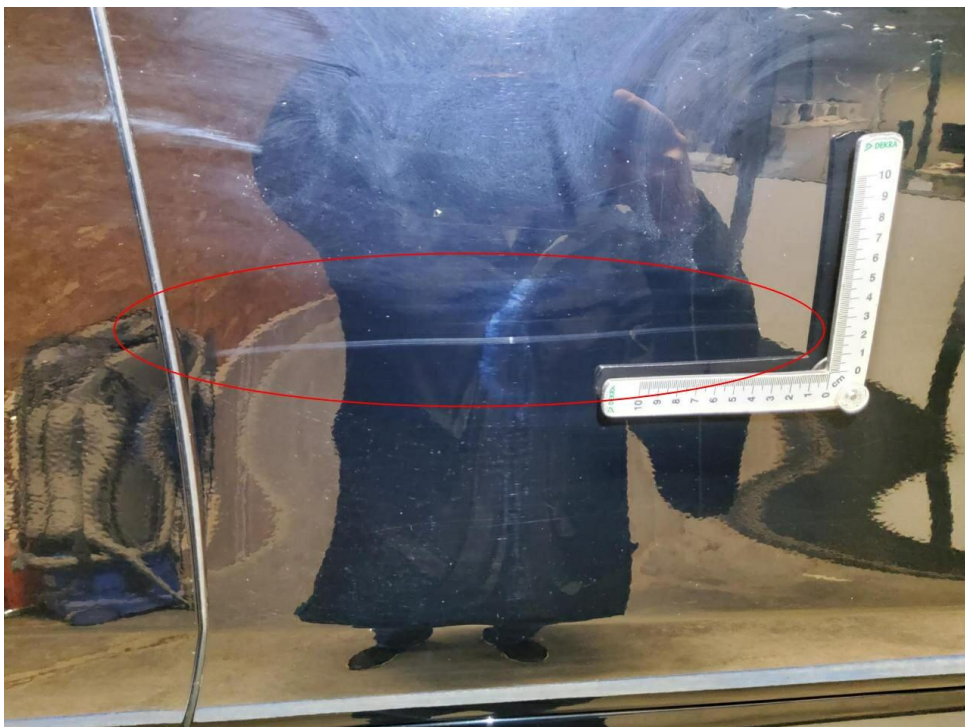


Bild 24 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

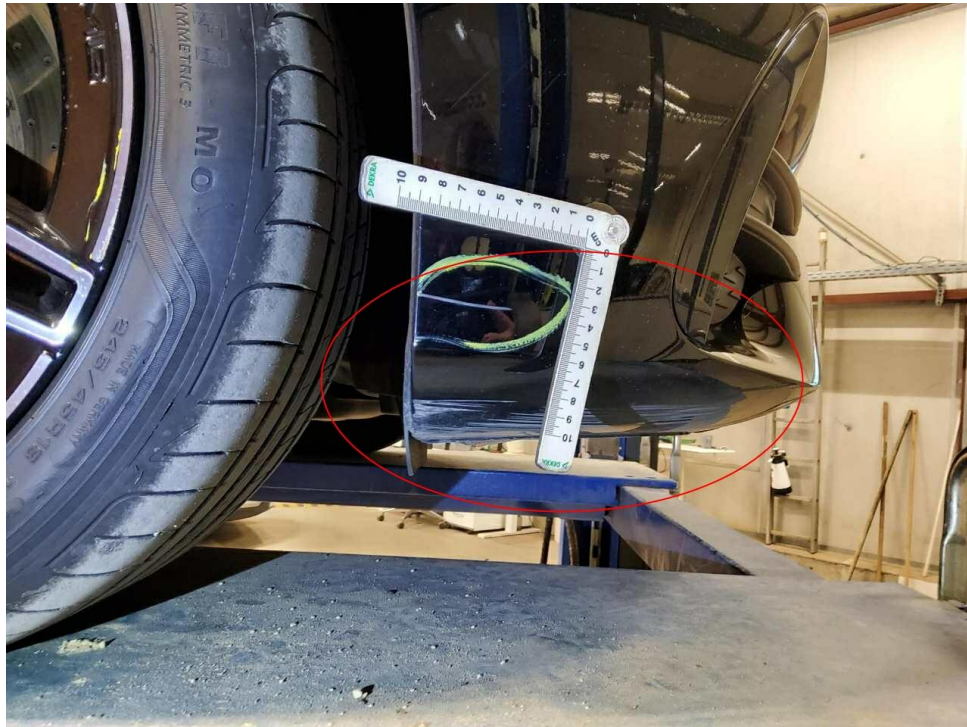


Bild 27 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

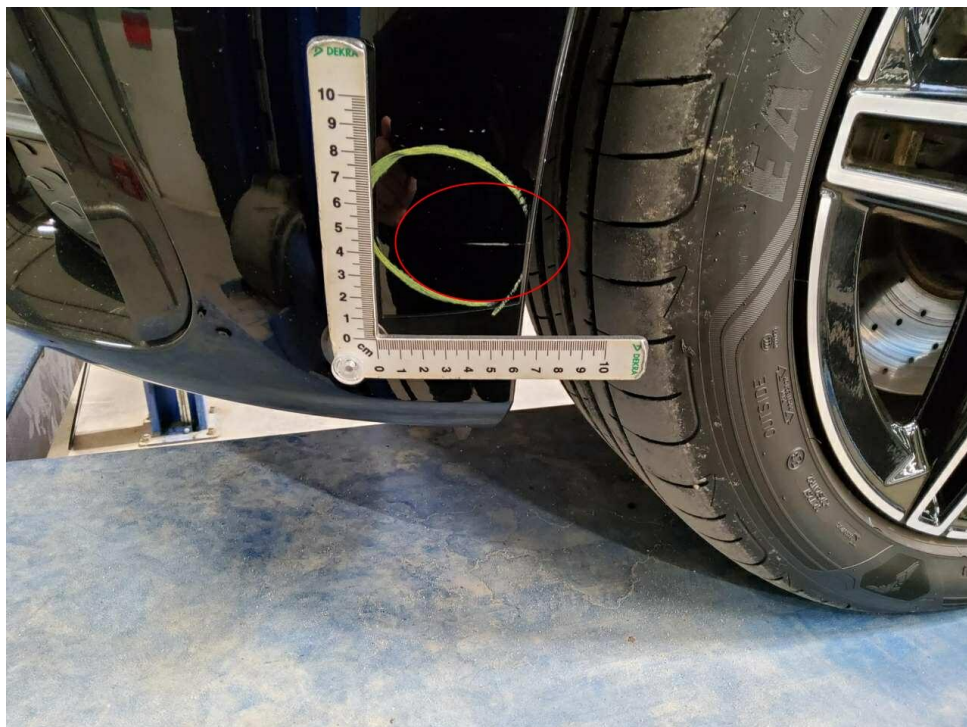


Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

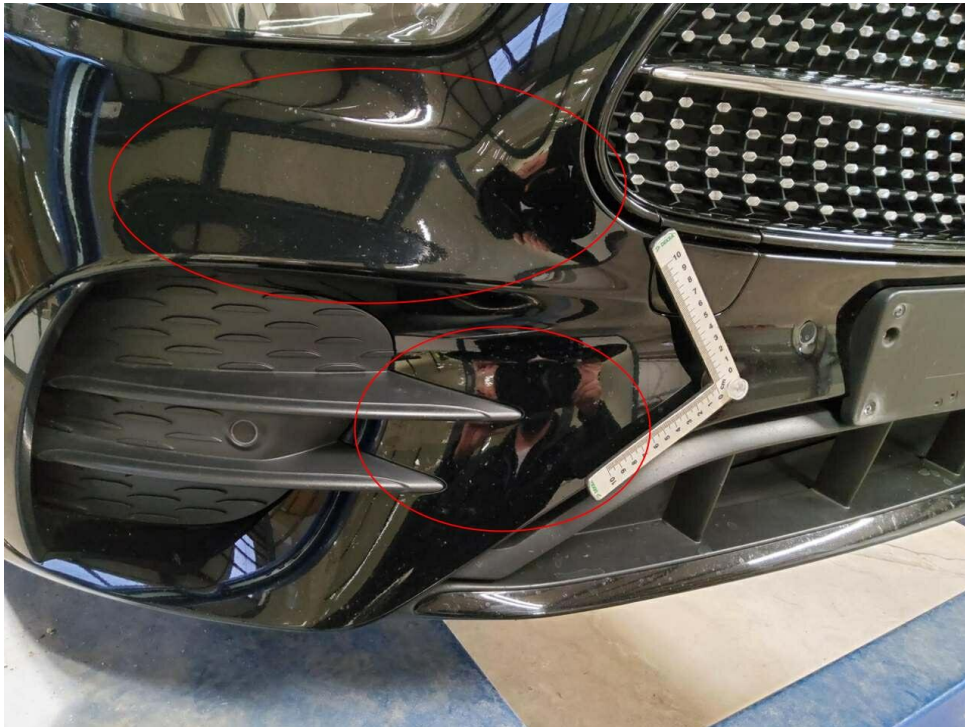


Bild 29 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag und zerkratzt , lackieren mit Lackaufbau

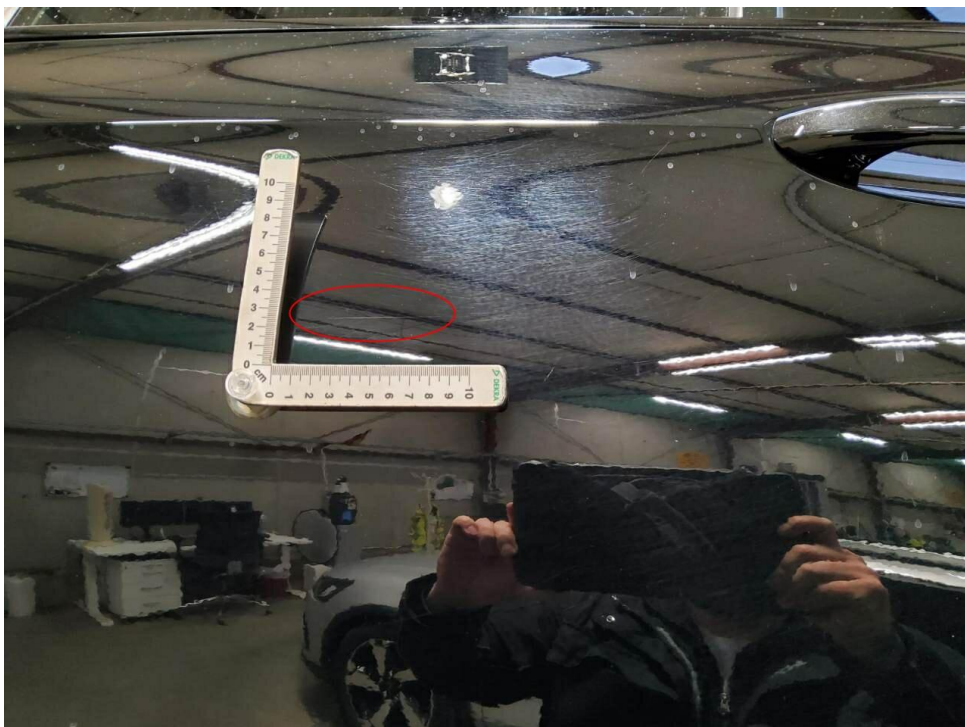


Bild 30 : Tür hinten links Lackierung, Oberflächenkratzer , Gebrauchsspur



Bild 31 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 32 : Tür vorne links, zerkratzt und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 33 : Tür vorne links, zerkratzt und eingedellt , instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 34 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt



Bild 35 : Tür vorne links Einstieg, zerkratzt und eingedellt



Bild 36 : Tür hinten links Zierleiste Fensterrahmen, zerkratzt



Bild 37 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt

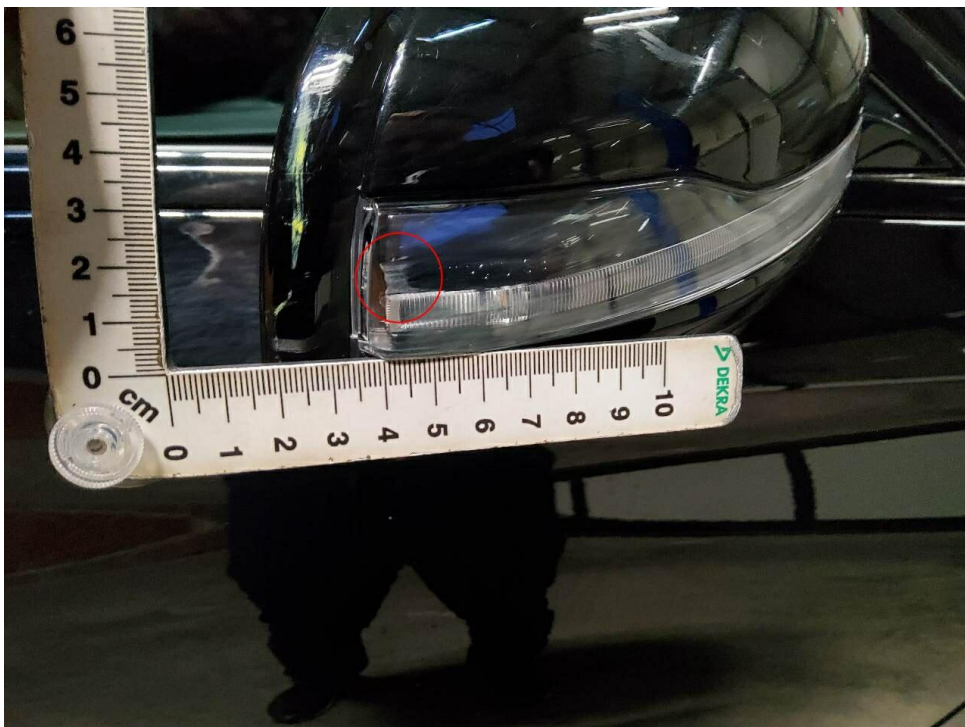


Bild 38 : Außenspiegel rechts Blinkerglas, zerkratzt



Bild 39 : Heckklappe Lackierung, Oberflächenkratzer

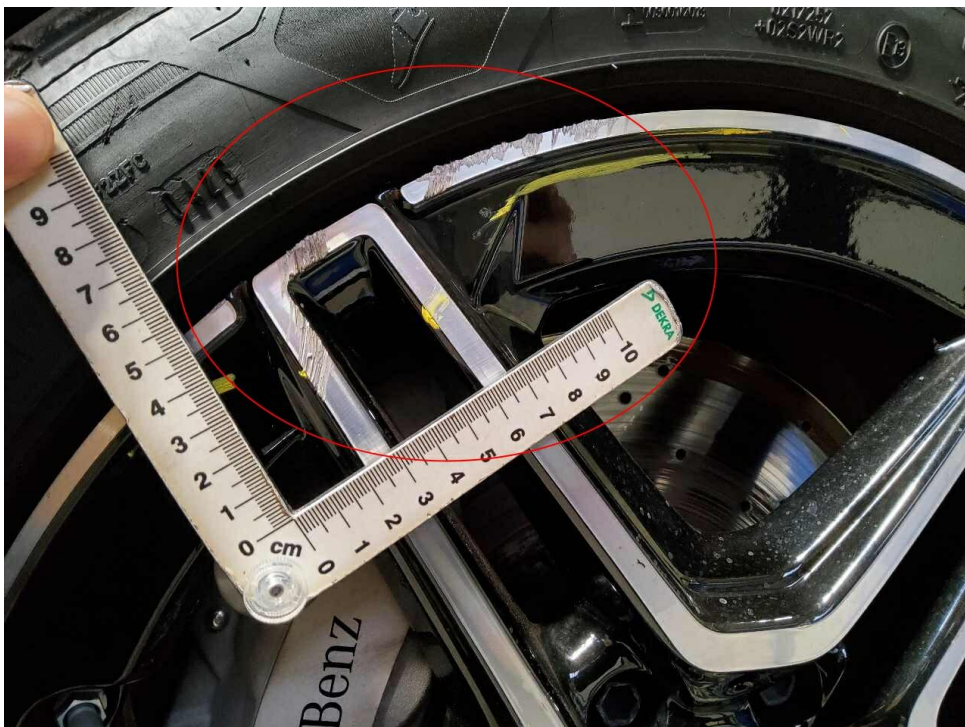


Bild 40 : Felge vorne rechts, zerkratzt und Materialabtrag



Bild 41 : Seitenschweller rechts Schwellerverkleidung Lackierung, zerkratzt



Bild 42 : Seitenschweller rechts Schwellerverkleidung Lackierung, zerkratzt



Bild 43 : Ölverlust, Motor Ölwanne KVA undicht