



MERCEDES-BENZ GLB
MERCEDES GLB 200 d 8G-DCT Progressive

Fahrgestellnummer (FIN)	W1N2476121W044307
Kilometerstand (km)	120.382
Erstzulassungsdatum	12.10.2020
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Nachtschwarz
Interieurfarbe	Ledernachbildung ARTICO/Stoff Albury zwe

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11253078	Besichtigt am	14.09.2026 12:58:12
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	13/10/2025,101557	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 104 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 104 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 104 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 104 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 103 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Pirelli	215/65 R 17 103 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Fußmatten	Riss	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
2 Dachhimmel	Riss	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
3 Stoßfänger vorne	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Lackieren
4 Heckklappe	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Stoßfänger hinten	Kratzer	>30 cm	Lackieren
6 Stoßfänger hinten mitte	Deformiert	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
7 Tür vorne rechts	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
8 Tür hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
9 Seitenschutzleiste rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS



1 | Floor mat(s)

Damage type	Tear
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service



2 | Roof liner

Damage type	Tear
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service





3 | Bumper F


Damage type	Scratch(es)
Severity	>20cm - 25cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



4 | Tailgate / Boot



Damage type	Deformed / Strained
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

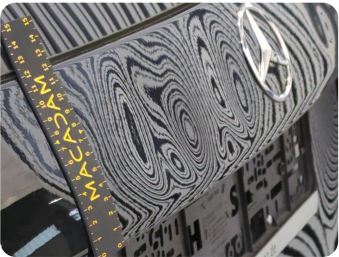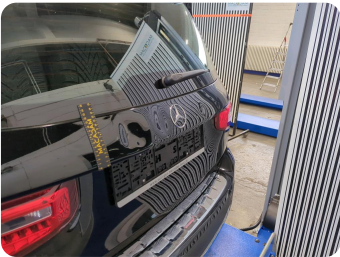

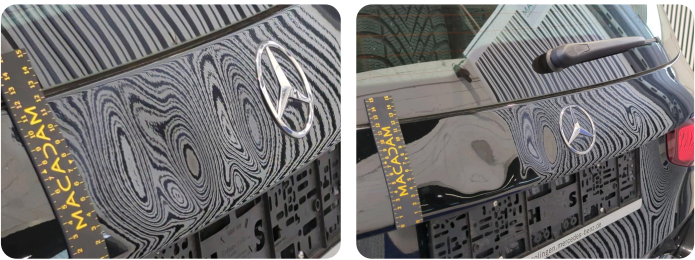


5 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>30cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

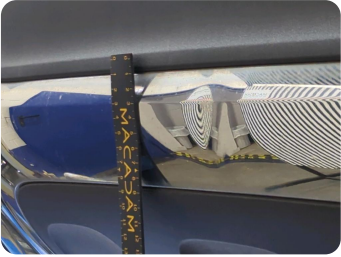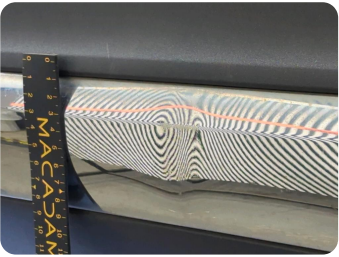


6 | Bumper RM

Damage type	Deformed / Strained
Severity	>8cm - 10cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

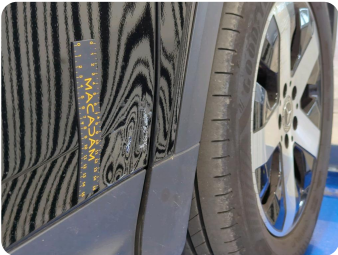

7 | Door FR

Damage type	Deformed / Strained
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

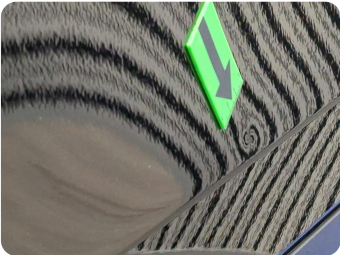

8 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service



9 | Side bar R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

USAGE DAMAGES

The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Kneebag für Fahrer	Airbag: Seitenairbags im Fond
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Windowbags	Aktiver Brems-Assistent
Aktiver Park-Assistent	Aktiver Spurhalte-Assistent	Anti-Blockier-System (ABS)
Armlehnen hinten	ATTENTION ASSIST	Außenspiegel elek. verst. u. beh.
Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung	Bordcomputer	Brems-Assistent-System (BAS)
Brillenfach für Fahrer	Dachreling in poliertem Aluminium	Dieselpartikelfilter
Doppelcupholder	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte in LED-Technik
DYNAMIC SELECT	ECO Start-Stopp-Funktion	Einstiegsleisten mit "Mercedes-Benz" Sch
Elektronisches Stabilitäts-Programm	Fahrwerk: Komfortfahrwerk	Fensterheber elektrisch (4)
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne	Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: 8G-DCT Doppelkupplungsgetriebe
Halogenscheinw. inkl. LED-Tagfahrlicht	Heckscheibe heizbar	Innenhimmel Stoff schwarz
KEYLESS-GO Start-Funktion	Klima: 2-Zonen-Klimaautom THERMATIC	Kommunikationsmodul für me connect Dien.
Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten (3)	Lackierung: Uni
Ladeboden höhenverstellbar und entnehm.	Laderaumabdeckung (Rollo)	Lenkrad: Multifunktionsl-Sportl. in Led.
Lenksäule längs- und höhenverstellbar	Mercedes-Benz Notrufsystem	Paket: Business
Paket: Diebstahlschutz-Paket	Paket: Licht- und Sichtpaket	Paket: Navigation Basis-Paket
Paket: Sitzkomfort	Panorama-Schiebedach	Polster: Ledernachbildung ARTICO / Stoff
Räder: LM 18", 4fach,5-Doppelspeichen-D	Radio: MBUX Multimodiasystem	Regen-Licht-Sensor
Reifendruckkontrolle (RDK)	Scheibenwischer mit Regensensor	Servolenkung
Sitze: 3. Sitzreihe für 2 Personen	Sitze: Fondsitzelehnen klappbar	Sitze: Komfortsitze
Sitze: Vordersitze mechanisch einstellba	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Steckdose (12V) in Mittelkonsole
Telefon-Zubehör: Smartphone Integration	Tempomat	Trennnetz
Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring	Vorrüstung für Fahrzeug Setup	Warnweste für Fahrer
Zierelemente Spiraloptik		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

