



OPEL Combo
OPEL Combo Cargo 1.5 D S&S Selection

Fahrgestellnummer (FIN)	W0VEFYHWCLJ767684
Kilometerstand (km)	109.462
Erstzulassungsdatum	25.01.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	76 PS
Leistung kW	56 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Jade Weiß
Interieurfarbe	Stoff Mistral Grau

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11188772	Besichtigt am	24.08.2026 10:06:22
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	5,0 mm	Pirelli	195/65 R 15 95 V	Ganzjahresreifen	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
2 Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
3 Außenschweller links	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
4 Flügeltür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 Tür vorne rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
7 Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
8 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
9 Außenschweller rechts	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
10 Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

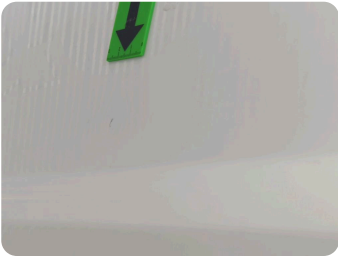


1 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

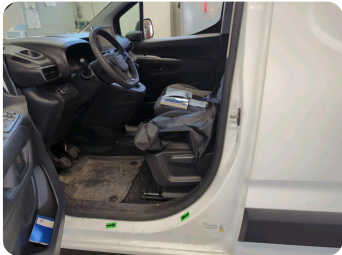

2 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

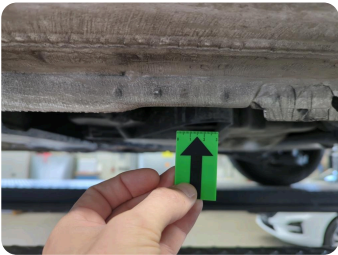


3 | Außenschweller links

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Flügeltür hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

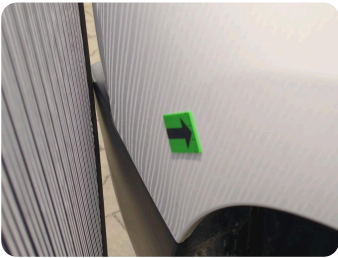




5 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Tür vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

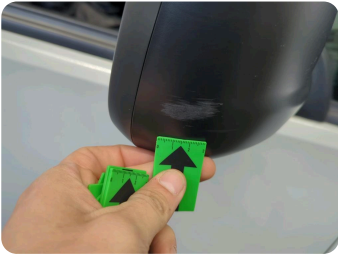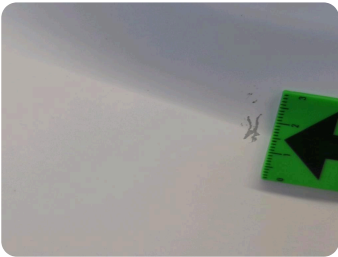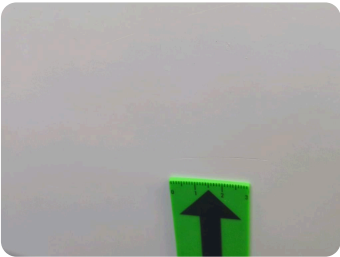

7 | Außenspiegel Gehäuse rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





8 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Außenschweller rechts

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

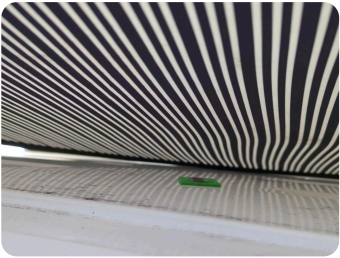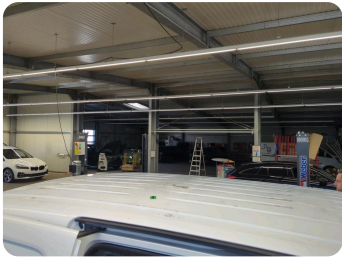

10 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

5-Gang-Getriebe	Ablagefächer	ABS mit Bremsassistent
Adaptives Bremslicht	Airbag Fahrerseite	Allwetterreifen 195/65 R15 91 H inkl.Mon
Außenspiegel el. verstellbar u. beheizt	Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Automatisches Abblendlicht
Batterieentladeschutz	Berg-Anfahr-Assistent	Beschriftung
Bordcomputer	Dieselpartikelfilter, wartungsfrei	Drehzahlmesser
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Dritte Bremsleuchte	ESP, elektronisches Stabilitätsprogramm
Fahrersitz 6-fach verstellbar	Fensterheber v., elektr.	Fensterheber, elektrisch, "one touch"
Fußmatten Gummi	Geschwindigkeitsregler	Heckflügeltüren, asymmetrisch geteilt
Komfortlenkrad (PU), unten abgeflacht	Kopfstützen (2), vorne, höhenverstellbar	Lackierung: Uni-Lackierung
Laderaumboden, lackiert	Ladungssicherung	Lenksäule, längs- und höheneinstellbar
Paket: Cool & Sound 1	Parkpilot, vorn und hinten	Partikel- und Geruchsfilter
Polster: Stoff	Räder: Reifenreparaturset	Räder: Reserverad Stahl 6,5 J x 15
Räder: Stahlräder 6,5 J x 15	Radio BT mit Graphic Info Display	Rückfahrkamera
Schiebetür, Beifahrerseite, verblecht	Seitenaufprallschutz	Seitenschutzleisten
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	Sicherheits-Ausstattung	Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank
Sitze: Beifahrereinzelsitz, starr	Sitze: Fahrersitz 4-fach man. einst.	Steckdose, 12 Volt, in der Mittelkonsole
Tagfahrlicht	Traktionskontrolle (TC Plus)	Trennwand FlexCargo ohne Fenster
Trennwand, geschlossen	Türen: Blecheinsatz, Beifahrerseite	Türen: Blecheinsatz, Fahrerseite
Verzurrösen (6) im Laderaum	Wärmeschutzverglasung, getönt	Wegfahrsperre
Zündschlüssel (2), davon einer klappbar	ZV mit Funkfernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

