

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
05.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.12.2020	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Combo Life E (2018->) / Combo Life 1.5 D Edition
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VECYHZJLJ935621
HSN / TSN	1844 / AHB	DAT Europa-Code®	016501170200004
DAT Marktindex	DE004 6115	Km-Stand abgelesen	157587
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AM;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Schaltgetriebe /	Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Farbe / Farbe	Jade Weiss/Arktis Weiss / Uni / G20 / Weiß		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	2 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Michelin / Primacy 4	S / O	3 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W / O	5 mm
205 / 60 R 16 96 H	Continental / WinterContact TS 830 P	W / O	5 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W / O	3 mm
205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip Performance 3	W / O	3 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiobedienung am Lenkrad, Bordcomputer, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, Getriebe 6-Gang, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF, Parkpilotssystem hinten, Radstand 2785 mm, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schiebetür links mit Fenster, Schiebetür rechts mit Fenster, Seitenairbag vorn, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
82991	Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF KAT (D 15 DTH / LQP) DV5RC
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
26010	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
35004	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
36023	Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster, Heckwischanlage und Heckscheibenheizung
1906	Sicht-Paket
29500	Sitzheizung vorn
2352	Technologie-Paket Park & Go

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 17.12.2025 bei Kilometerstand 143.652

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenfüllflasche (Tirefit), abgelaufen, (Bild 10)
2. Frontscheibe Steinschläge im Sichtbereich, erneuern (Bild 15, 16)
3. Schweller links, Kante verformt, smart repair (Bild 21)
4. Schweller rechts, Kante verformt, smart repair (Bild 22)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Laderaum, Gebrauchsspur, (Bild 12)
Innenraum, Gebrauchsspur,
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur,
Tür vorne links, verschrammt, Gebrauchsspur,
Stoßfänger hinten, verschrammt, (Bild 19)
Kotflügel rechts, eingedellt, (Bild 20)

Fehlende Teile

1. 4x Radzierblenden



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

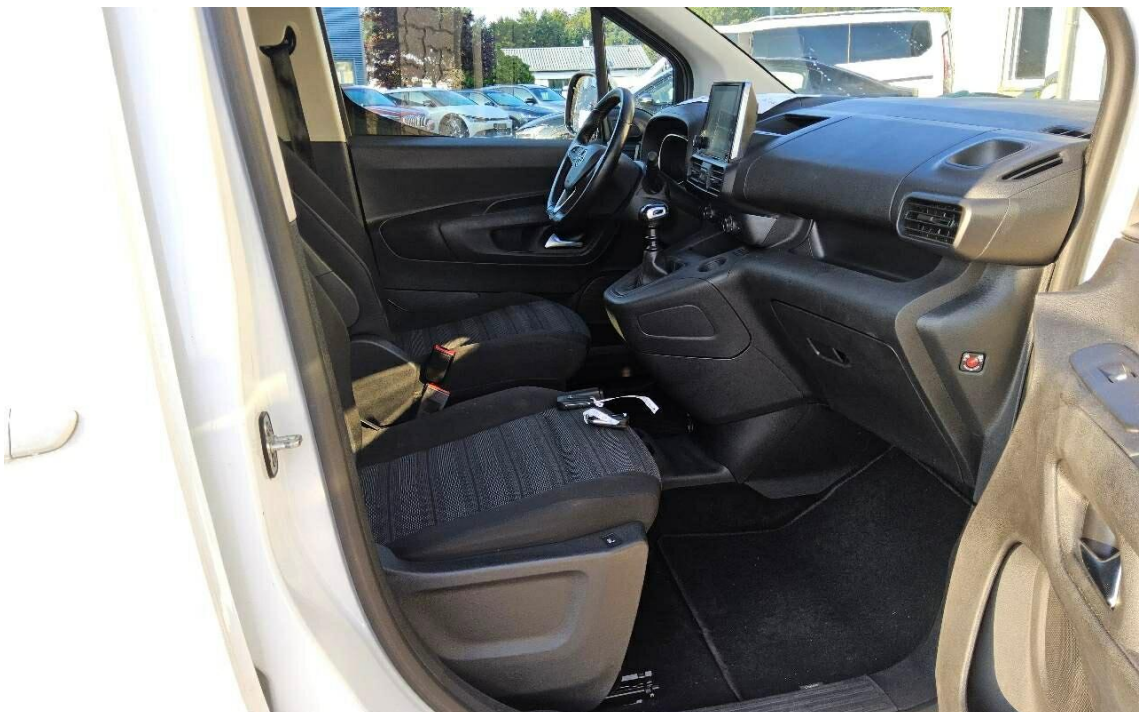


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

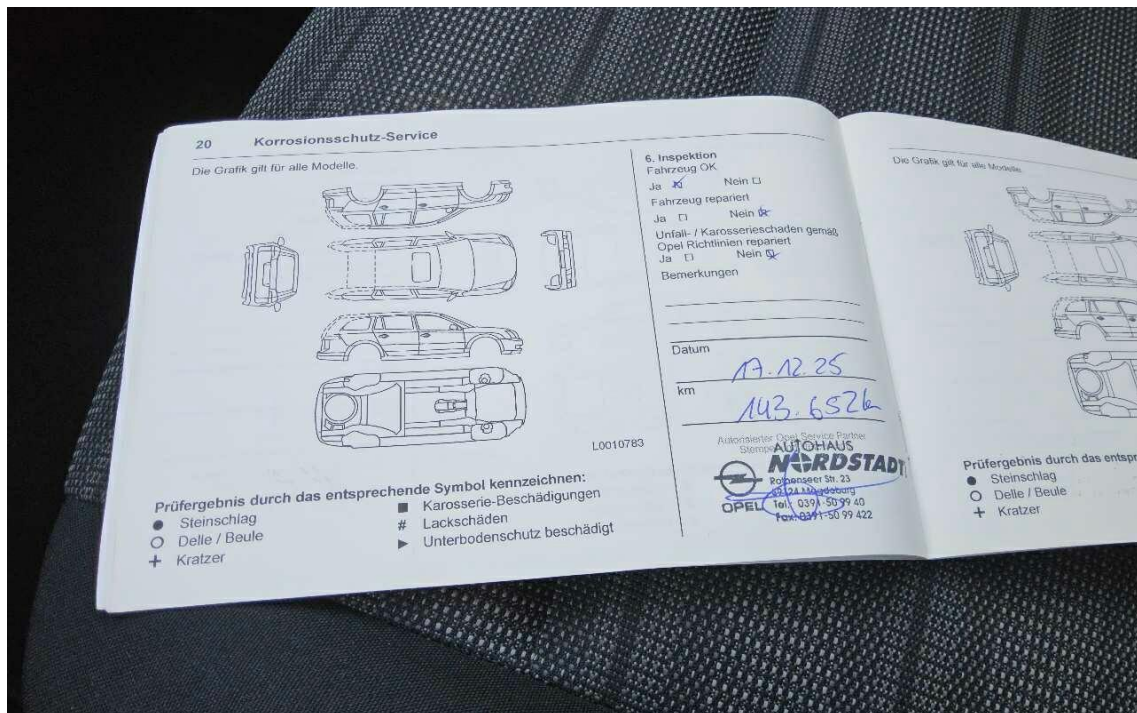


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Laderaum



Bild 10 : Reifenfüllflasche (Tirefit), abgelaufen



Bild 11 : Laderaum, Gebrauchsspur



Bild 12 : Laderaum, Gebrauchsspur



Bild 13 : Innenraum, Gebrauchsspur



Bild 14 : Frontscheibe Steinschlag im Sichtbereich



Bild 15 : Frontscheibe Steinschläge im Sichtbereich

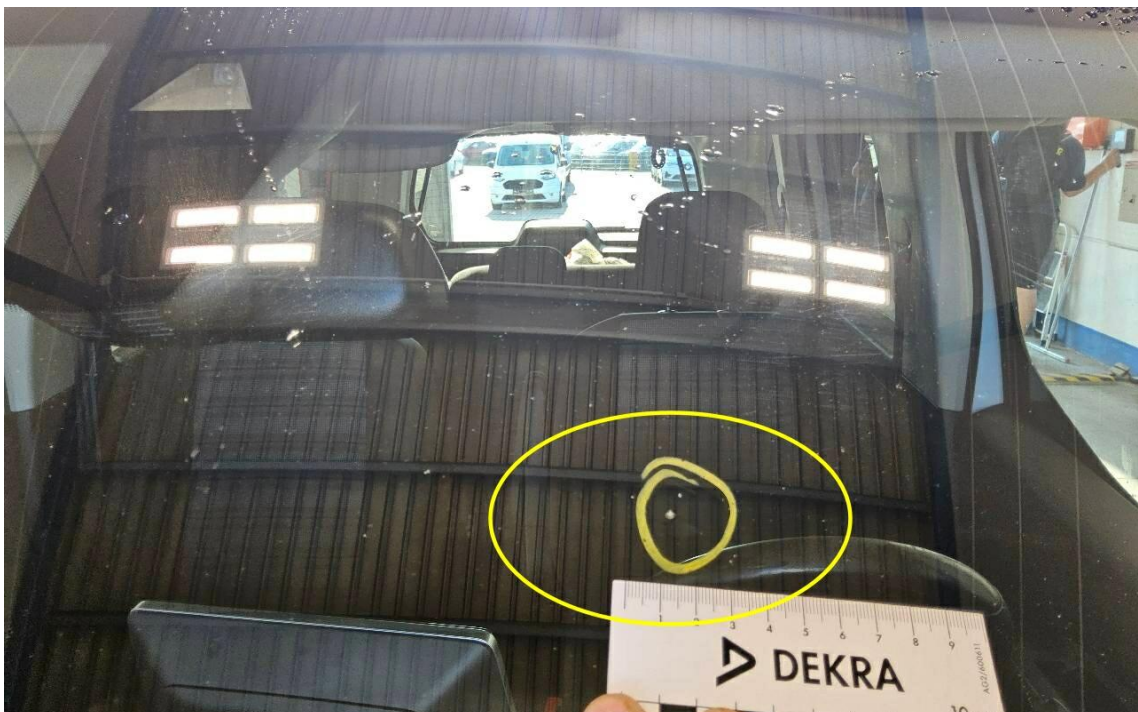


Bild 16 : Frontscheibe Steinschläge im Sichtbereich

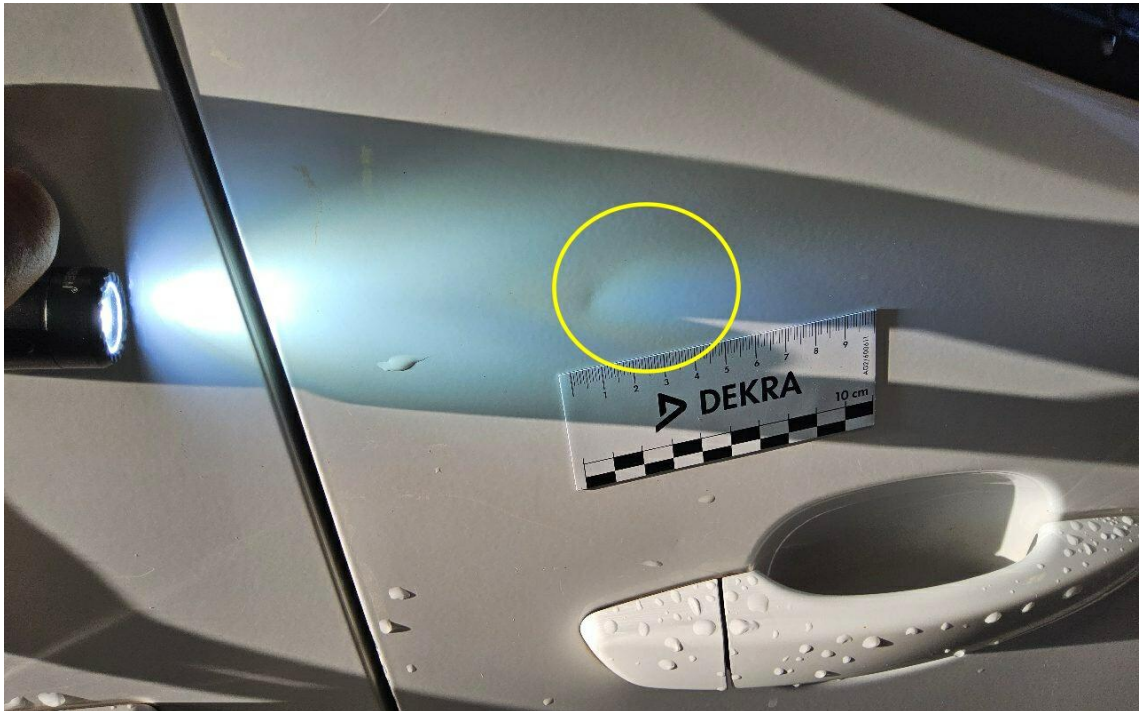


Bild 17 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur

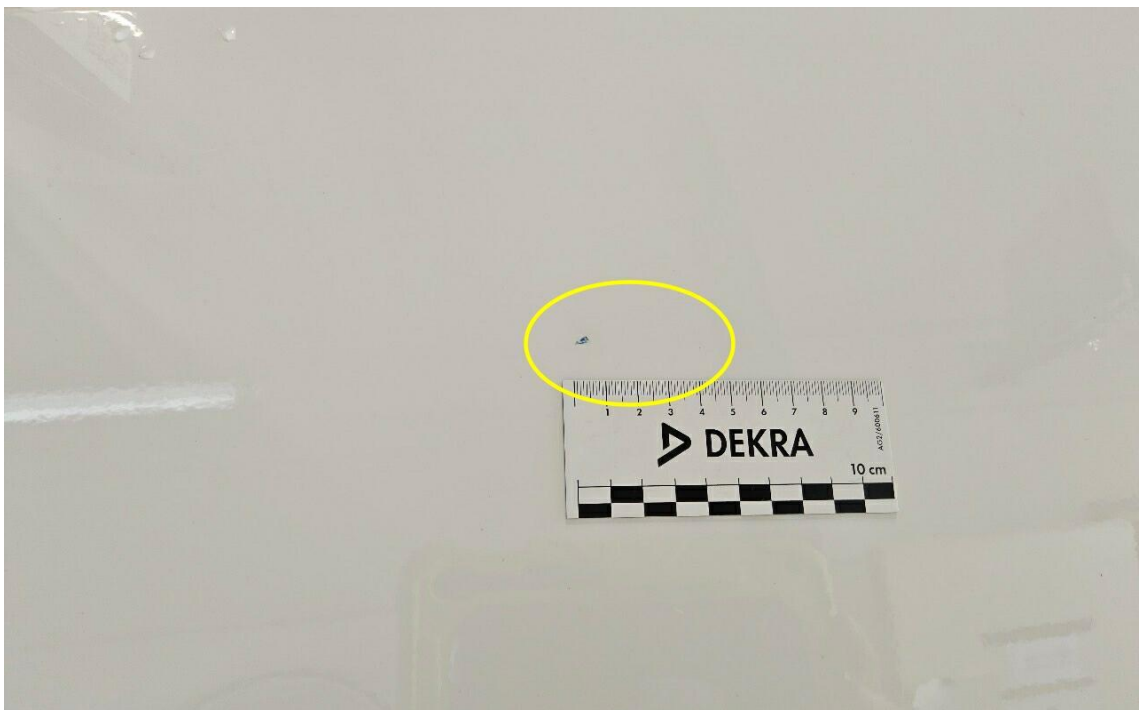


Bild 18 : Tür vorne links, verschrammt, Gebrauchsspur

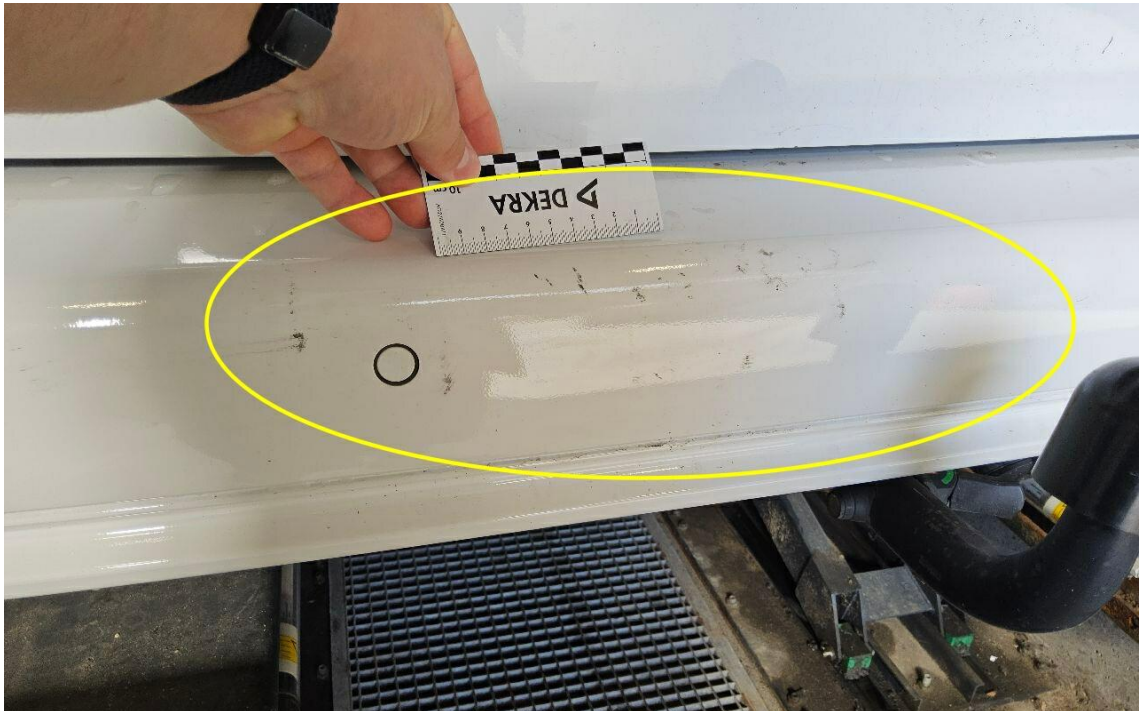


Bild 19 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 20 : Kotflügel rechts, eingedellt



Bild 21 : Schweller links, Kante verformt



Bild 22 : Schweller rechts, Kante verformt