

Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Schaden. Heck Stoßfänger



PEUGEOT 5008
PEUGEOT 5008 BlueHDi 130 Allure

Fahrgestellnummer (FIN)	VF3MCYHZMNS062511
Kilometerstand (km)	70.566
Erstzulassungsdatum	16.05.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	130 PS
Leistung kW	96 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Perla Nera Schwarz Metallic
Interieurfarbe	Leder (Nappa) schwarz i.V mit Sitzheiz.

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11221806	Besichtigt am	21.08.2026 11:26:26
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Michelin	225/55 R 18 102 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Goodyear	215/65 R 17 99 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Kontrolleuchte	Leuchtet	Nicht zutreffend	Keine Reparatur
2 Stoßfänger vorne	Deformiert	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
3 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
4 Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Alufelge vorne rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
6 Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
7 Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
8 Reflektor	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
9 Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
10 Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
11 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
12 Tür vorne rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
13 Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS



1 | Warning indicator


Damage type	Lights up
Severity	Not applicable
Repair mode	No repair
Cause	In Service

Comments: AdBlue Kontrollleuchte leuchtet




2 | Bumper F

Damage type	Deformed / Strained
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

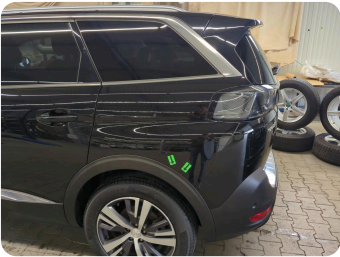


3 | Side wall RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

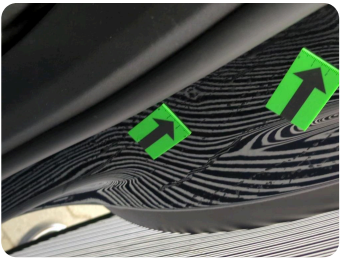

4 | Inner door sill RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

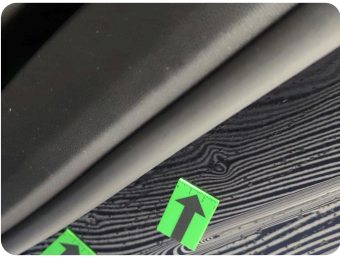

5 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service



7 | Bumper R

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service





8 | Reflector

Damage type	Broken
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service






9 | Side wall RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

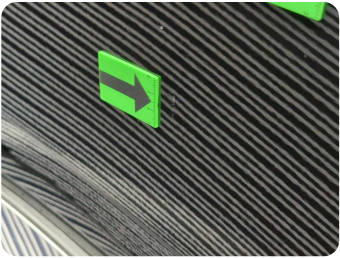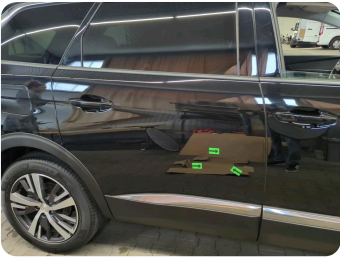


10 | Door RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

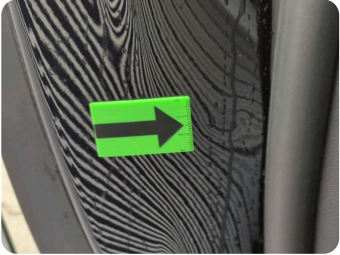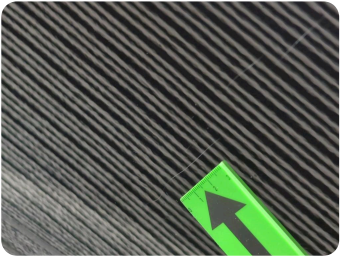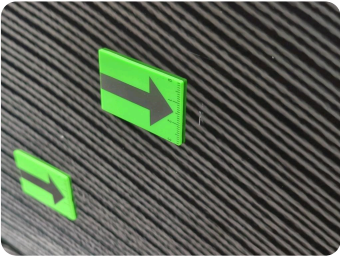



11 | Inner door sill RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service

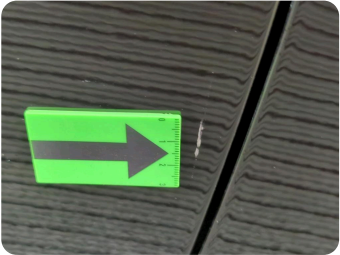

12 | Door FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

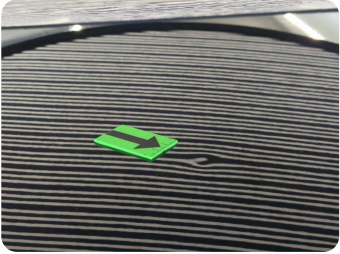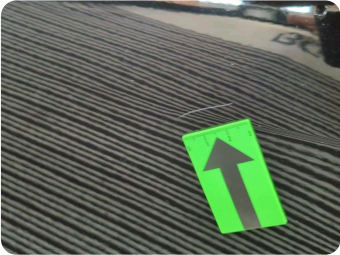

13 | Roof

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service

USAGE DAMAGES

The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

MISSING PARTS



6 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS	Active Safety Brake	Airbag (Seitenairbags)
Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"	Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten	Aktiver Toterwinkelassistent
Außenspiegel anklappbar	Außenspiegel in Perla Nera Schwarz	Außenspiegel verstellb. u. beh.(2)
Berganfahrhilfe	Bordcomputer mit Außentemperaturanzeige	Chromzierleisten im unteren Teil der Tür
Chromzierleisten oberhalb der Seitenfen.	Dachreling aus Aluminium	Deckenleuchte vorn
Dekoreinlagen "Spray" mit Karbon-Optik	Dekorleiste an der Armaturentafel und in	Digitaler Radioempfang DAB +
Digitales Kombiinstrument mit hochauflös	EBV (Elektronische Bremskradtverteilung)	Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell	ESP mit ASR	Fehlbetankungsschutz
Fensterheber vorn und hinten elektrisch	Fernlichtassistent	Feststellbremse elektrisch
Follow-me-home-Funktion (automatisch)	Frontkollisionswarner	Frontschürze in Chrom-Optik
Gepäckraumtrennnetz	Getränkehalter in der Mittelkonsole	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte	Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer
Innenspiegel automatisch abblendbar	Keyless-System	Kindersicherung in den hinteren Türen
Klimaautomatik(2-Zonen),Aktivkohlefilter	Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten
Lackierung: Copper Braun	Lackierung: Sonderlackierung metallic	Ladekantenschutz verchromt
LED-Heckleuchten mit 3D-Effekt	LED-Scheinwerfer (Eco)	LED-Tagfahrlicht
Lederlenkrad unten und oben abgeflacht	Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad	Lichtsensor
Mittelarmlehne vorne	Müdigkeitswarner	Navigationssystem: 3D-Navigationssystem
Nebelscheinwerfer	Notbremsassistent	Peugeot Connect Box
Polster: Stoff/Kunstleder	Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18"	Räder: Reifenpannenset Kompressor+Spray
Radio: Audioanlage RCC	Radio: Mirror Screen	Regensensor
Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht	Rußpartikelfilter für Dieselfahrzeug
Schlüsselloses Startsystem	Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckschei.	Servolenkung, elektrisch
Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Fahrer höhenverstellbar	Sitze: 2 Zusatzsitze für 3. Sitzreihe
Sitze: 3 separate Einzelsitze	Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent mit Lenkeingriff	Steckdose 12 Volt	Stop&Start-System
Tempomat	Verkehrsschilderkennung	Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

