

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
05.08.2026

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                                                                                   |                                                          |                      |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Erstzulassung                                                                     | 20.12.2022                                               | Fahrzeugart          | Personenkraftwagen                        |
| Hersteller                                                                        | Skoda                                                    | Typ / Verkaufsbez.   | Enyaq (5AZ)(09.2020->) / Enyaq iV 80 Loft |
| Aufbauart                                                                         | Kombi                                                    | Türen                | 5                                         |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.                                                               | TMBJC7NY8PF021267                                        | HSN / TSN            | 8004 / AWS                                |
| DAT Europa-Code®                                                                  | 018001100170001                                          | DAT Marktindex       | DE001 6357                                |
| Km-Stand abgelesen                                                                | 168087                                                   | Nächste HU §29 StVZO | 12 / 2027                                 |
| Energiequelle / Kraftstoff                                                        | Elektro                                                  | Zylinderanzahl       |                                           |
| Leistung (kW)                                                                     | 70                                                       | Schadstoffklasse:    | 2017/1151;WLTP;reine Elektro              |
|                                                                                   |                                                          | Felgen               | Leichtmetall                              |
| Farbe / Farbe                                                                     | Schwarz-Magic Perleffekt / Metallic / 1Z, LF9R / Schwarz | Polster / Farbe      | eder / Loft                               |
| Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                                                          |                      |                                           |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                | Art  | Profiltiefe |
|-----------|---------------------|-------------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 235 / 55 R 19 101 T | Pirelli / Scorpion (+) AO FSL | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 101 T | Pirelli / Scorpion (+) AO FSL | S /O | 5 mm        |
| 2 links   | 235 / 55 R 19 101 T | Pirelli / Scorpion (+) AO FSL | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 55 R 19 101 T | Pirelli / Scorpion (+) AO FSL | S /O | 5 mm        |
| Pannenset |                     |                               |      |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                       | Art  | Profiltiefe |
|---------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| 255 / 50 R 19 103 T | Pirelli / Scorpion Winter AO (+) FSL | W /O | 5 mm        |
| 255 / 50 R 19 103 T | Pirelli / Scorpion Winter AO (+) FSL | W /O | 5 mm        |
| 255 / 50 R 19 103 T | Pirelli / Scorpion Winter AO (+) FSL | W /O | 2 mm        |
| 255 / 50 R 19 103 T | Pirelli / Scorpion Winter AO (+) FSL | W /O | 2 mm        |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsscheiben vorn (330 mm x 23 mm), Chrom-Paket, Chromzierleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel grau, Dachreling eloxiert, Design Selection Loft, Elektromotor 150 kW (EBJA), Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Frontgrillblende, Rahmen verchromt, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfortsitze vorn, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladeleistung HV-Batterie erhöht, 125 kW, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste, Notrufsystem, Parkbremse elektronisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheibenwischer mit Regensensor, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Service-System: Remote Services, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung), Sprachsteuerung für Infotainment-System, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verglasung getönt, Wartung: Nach der Anzeige, alle 2 Jahre (fest) Elektrofahrzeug, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung

### Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4212  | Ausstattungs-Paket: Drive Sport Basic                                                            |
| 4760  | Ausstattungs-Paket: Parken Plus                                                                  |
| 4239  | Convenience-Paket Basic                                                                          |
| 4312  | Fahrassistenz-Paket                                                                              |
| 27605 | Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                                                                     |
| 29299 | Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe                                                                |
| 3198  | Klima-Paket Plus                                                                                 |
| 2421  | Licht- und Sicht-Paket Plus                                                                      |
| 49386 | LM-Felgen 8x19 (Regulus Aero, Anthrazit, glanzgedreht)                                           |
| 16708 | Panorama-Schiebedach elektrisch                                                                  |
| 11109 | Perleffekt-Lackierung                                                                            |
| 68802 | Reifen-Reparaturkit                                                                              |
| 39846 | Fahrassistenz-System: Intelligenter Parkassistent inkl. trainiertem Parken (Trained Park Assist) |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:                    lückenhaft  
letzte Wartung:                    am 25.11.2024 bei Kilometerstand 80.504

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service fällig, durchführen,
2. Frontscheibe, Steinschläge mit Rissbildung, erneuern (Bild 10, 11, 12, 13)

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, eingedellt, (Bild 14)  
Tür vorne rechts, eingedellt, (Bild 15)  
Stoßfänger vorne, Frontspoiler verschrammt, (Bild 16)

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: FD5268C3-C301-47F9-ADB1-E0BB42FEC530

## FAHRZEUG

MARKE: Skoda  
MODELL: Enyaq iV - 77 kWh

KILOMETERSTAND: 168.086 km  
FIN: TMBJC7NY8PF021267  
DATUM UND UHRZEIT:  
04.08.26, 10:41

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA  
Rücknahmecenter Dorfmark

## ERGEBNISSE

Unabhängig  
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

# 91,7 %

ENERGIE

71kWh | 77kWh




WLTP-REICHWEITE

540km | 589km

## BEWERTUNG

### BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr  
Fahrzeug im Vergleich zu  
vergleichbaren  
Fahrzeugen ab?

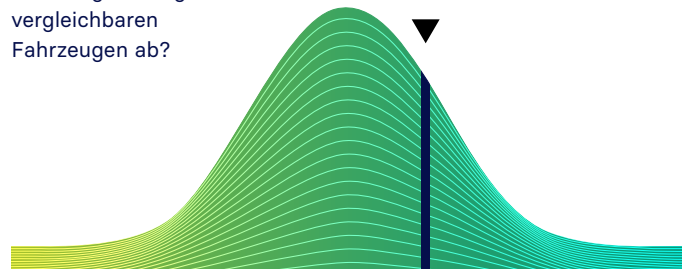

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

## PRÜFUNGEN

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Batteriemanagementsystem (BMS) | ✓ |
| Batteriesensor                 | ✓ |
| Batteriemessungen              | ✓ |
| Batterie-Zellspannung          | ✓ |
| Fahrzeug-Kommunikation         | ✓ |



## BEWERTUNG

### AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGIE

|          | Brutto  | Netto<br>(nominal) | Nutzbar |
|----------|---------|--------------------|---------|
| Aktuell: | 75,2kWh | 70,6kWh            | 67,8kWh |
| Neu:     | 82,0kWh | 77,0kWh            | 74,0kWh |

## REICHWEITE

|          | WLTP      | Typisch |
|----------|-----------|---------|
| Aktuell: | 441-540km | 376km   |
| Neu:     | 481-589km | 411km   |

## AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 10:40:59

|                           |   |
|---------------------------|---|
| FLASH Test gestartet.     | ✓ |
| Start der Datenerfassung. | ✓ |
| Fahrzeug erkannt.         | ✓ |
| Datenerfassung beendet.   | ✓ |
| Analyse der Daten.        | ✓ |
| Analyse abgeschlossen.    | ✓ |

## SENSOREN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Spannungssensor       | ✓ |
| Stromsensor           | ✓ |
| Temperatursensoren    | ✓ |
| Zellspannungssensoren | ✓ |

## BMS


|                                 | Wert | Status |
|---------------------------------|------|--------|
| BMS-Ladezustand (SoC)*:         | 79%  |        |
| Genauigkeit der SoC-Berechnung: |      | ✓      |
| BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:  | 93%  |        |
| Genauigkeit der SoH-Berechnung: |      | ✓      |

## MESSWERTE

|                        | Min.   | Max.   | Delta | Status |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| Batterietemperatur     | 26,5°C | 27,5°C | 1,0°C | ✓      |
| Zellenspannung         | 3,959V | 3,966V | 7mV   | ✓      |
| Batteriespannung       | 380,4V |        |       |        |
| Durchschn. Stromstärke | -3,9A  |        |       |        |

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

|         | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 - 20  | 3.962 | 3.962 | 3.961 | 3.961 | 3.963 | 3.962 | 3.962 | 3.964 | 3.959 | 3.961 | 3.962 | 3.962 | 3.961 | 3.963 | 3.962 | 3.962 | 3.964 | 3.961 | 3.964 | 3.964 |
| 21 - 40 | 3.964 | 3.965 | 3.966 | 3.963 | 3.963 | 3.961 | 3.964 | 3.962 | 3.964 | 3.963 | 3.964 | 3.964 | 3.961 | 3.963 | 3.962 | 3.963 | 3.959 | 3.962 | 3.963 | 3.964 |
| 41 - 60 | 3.966 | 3.962 | 3.964 | 3.963 | 3.962 | 3.961 | 3.964 | 3.964 | 3.964 | 3.962 | 3.965 | 3.963 | 3.962 | 3.962 | 3.965 | 3.963 | 3.964 | 3.961 | 3.963 | 3.963 |
| 61 - 80 | 3.963 | 3.963 | 3.965 | 3.963 | 3.964 | 3.961 | 3.964 | 3.962 | 3.964 | 3.962 | 3.965 | 3.965 | 3.964 | 3.960 | 3.960 | 3.963 | 3.963 | 3.961 | 3.965 | 3.963 |
| 81 - 96 | 3.964 | 3.962 | 3.964 | 3.963 | 3.963 | 3.963 | 3.965 | 3.964 | 3.962 | 3.962 | 3.964 | 3.963 | 3.963 | 3.962 | 3.964 | 3.963 | /     | /     | /     | /     |

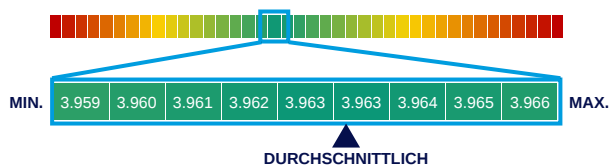

\*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.

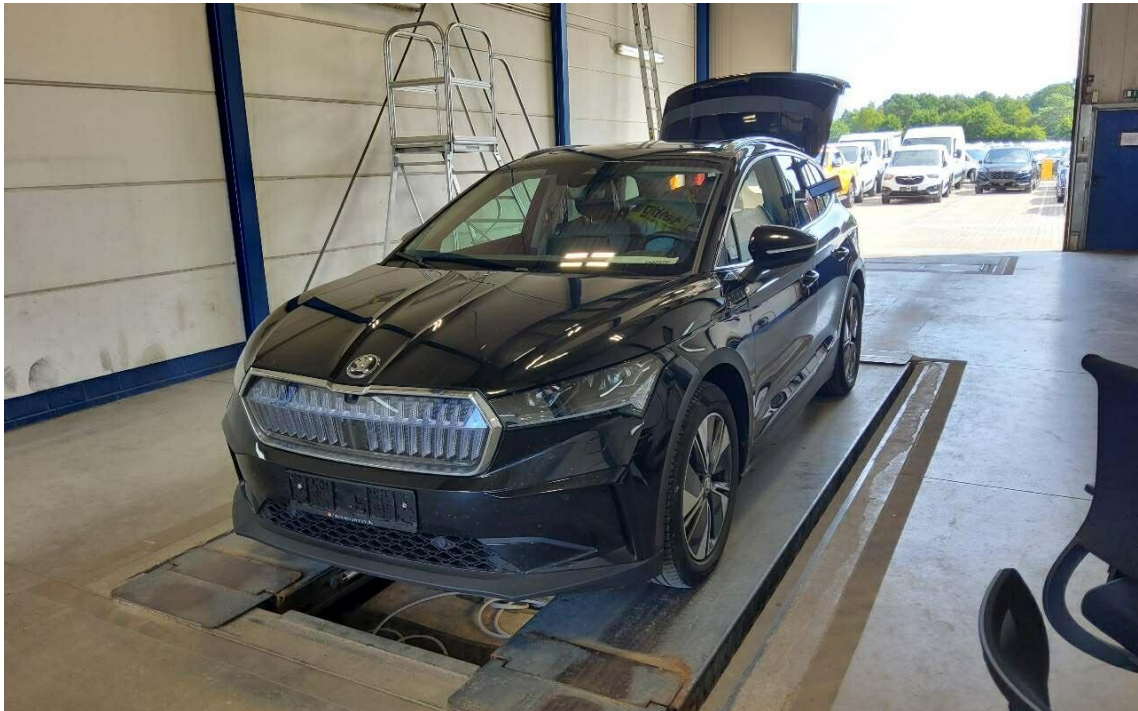


Bild 1 : Diagonal von vorne

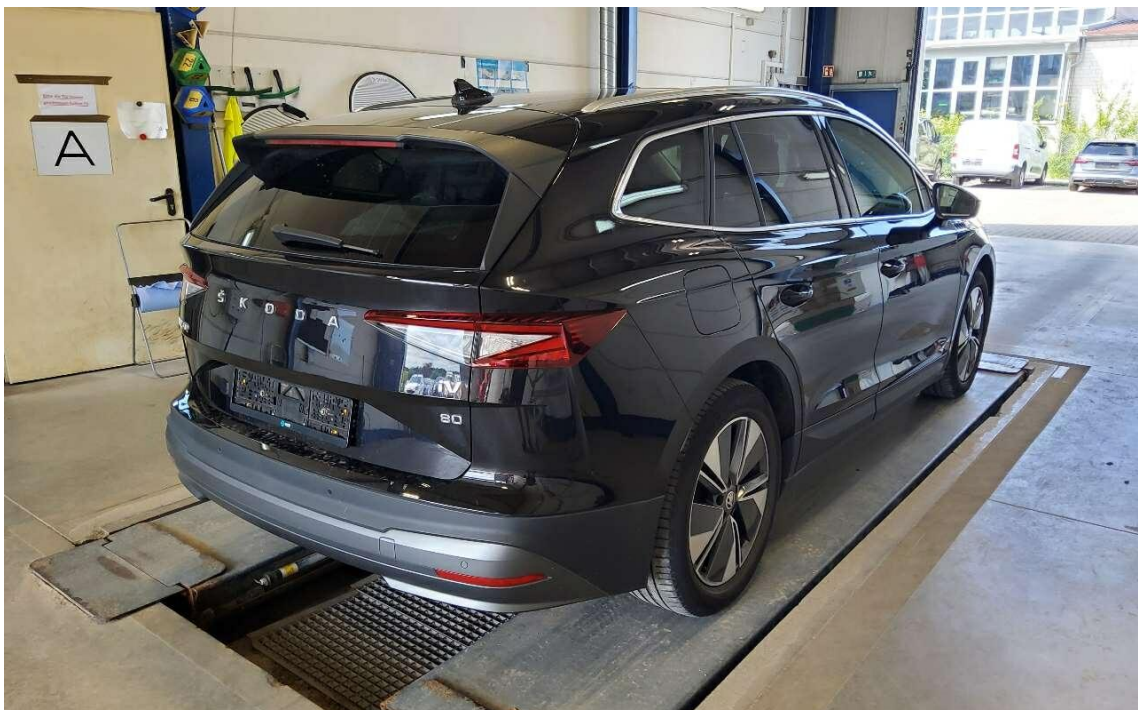


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

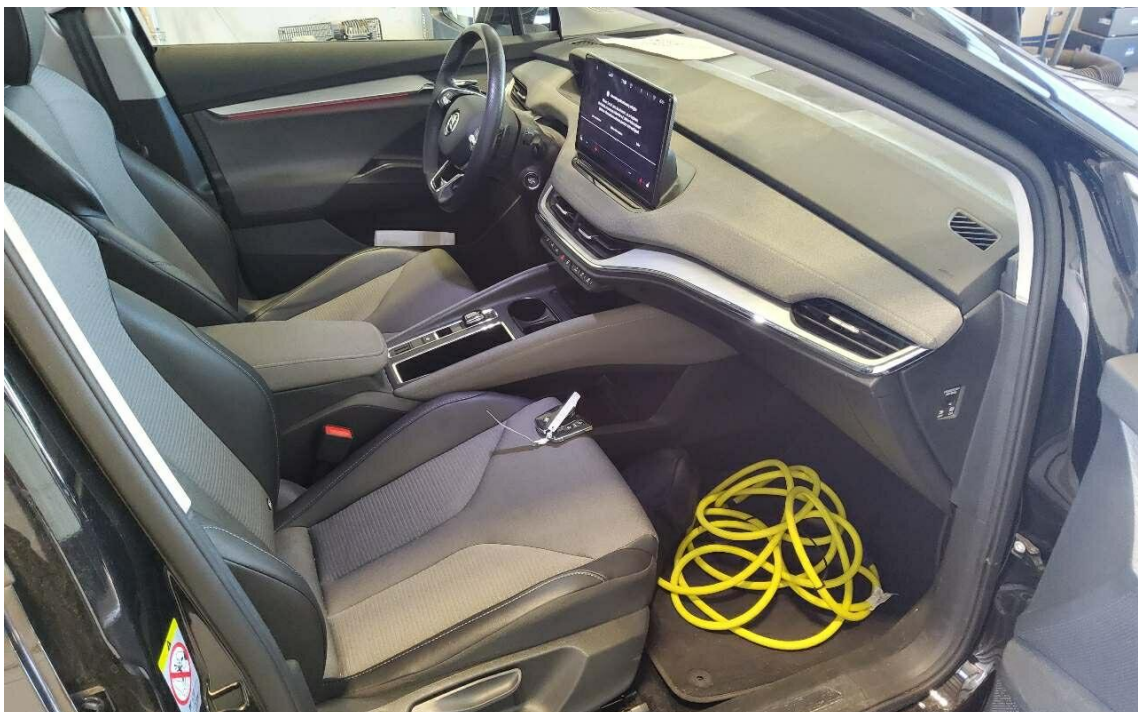


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

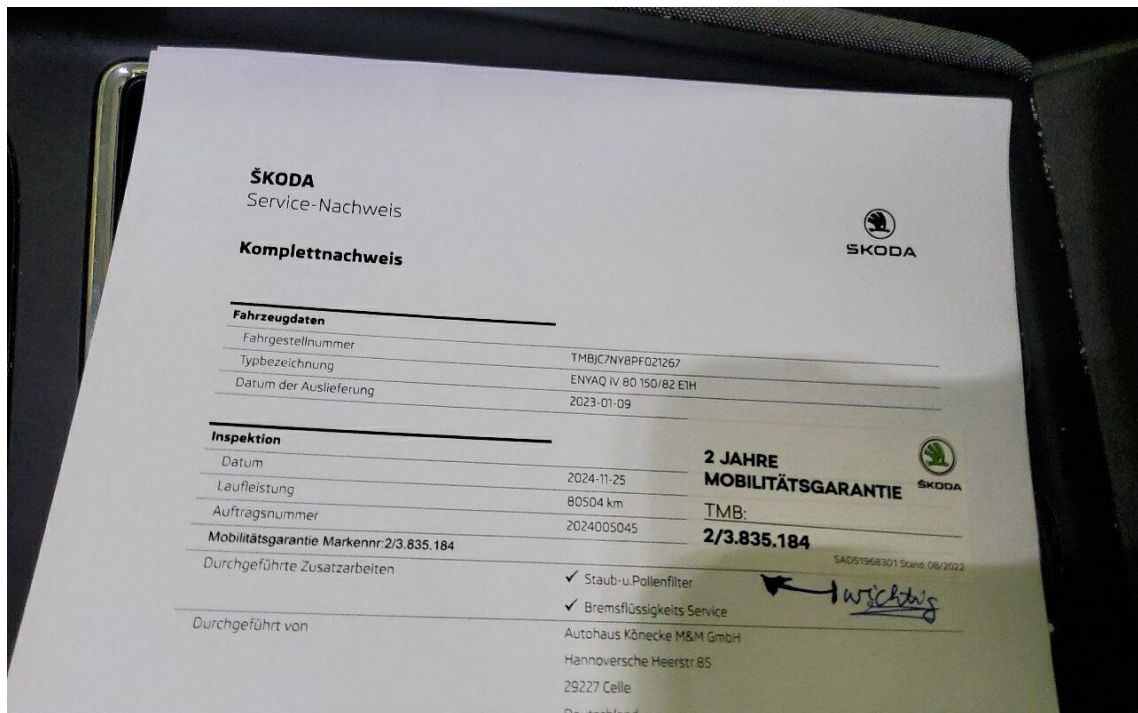


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Laderaum



Bild 9 : Ladekabel

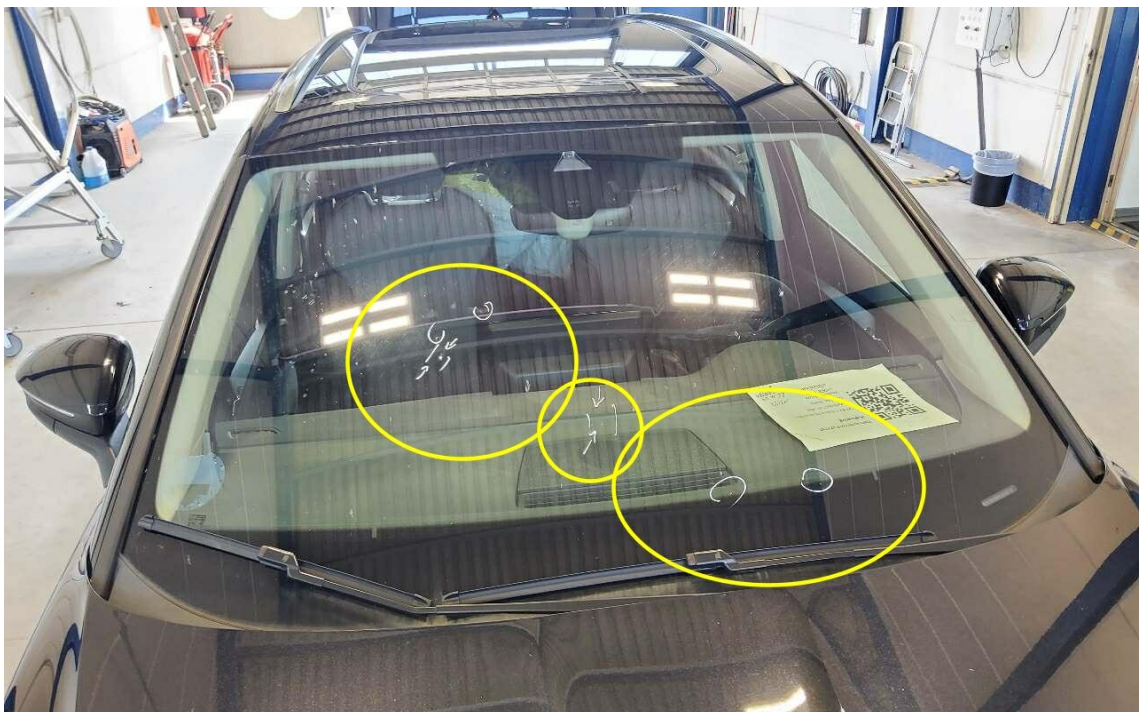


Bild 10 : Frontscheibe, Steinschläge mit Rissbildung

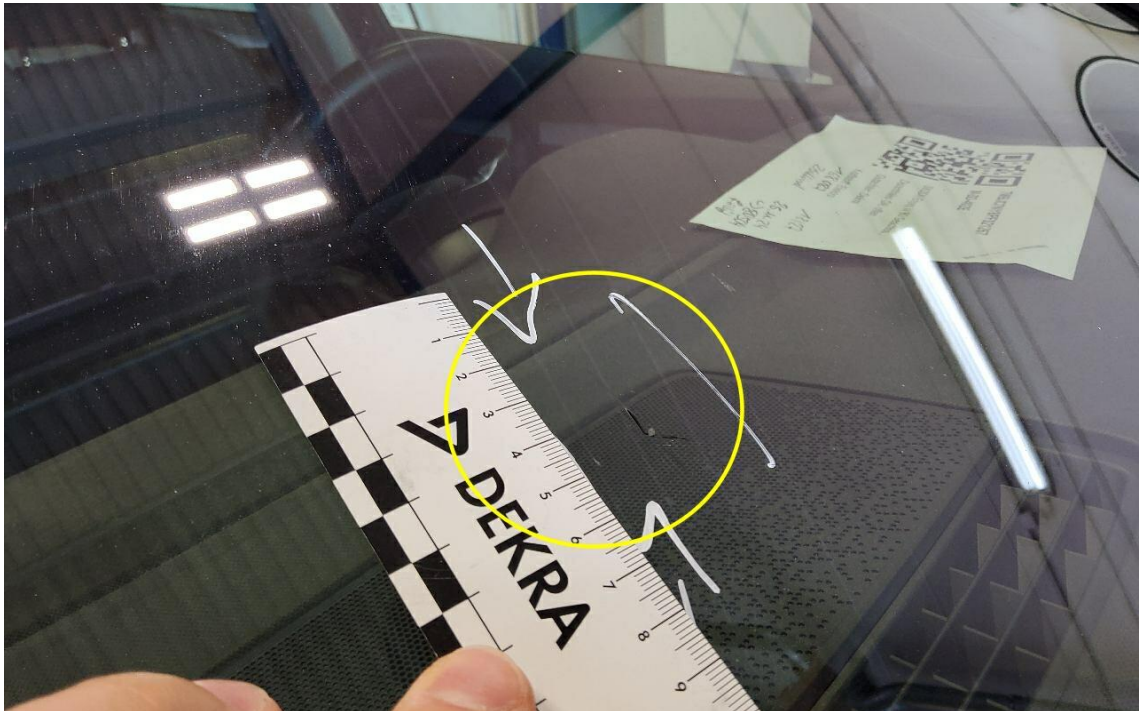


Bild 11 : Frontscheibe, Steinschläge mit Rissbildung



Bild 12 : Frontscheibe, Steinschläge mit Rissbildung

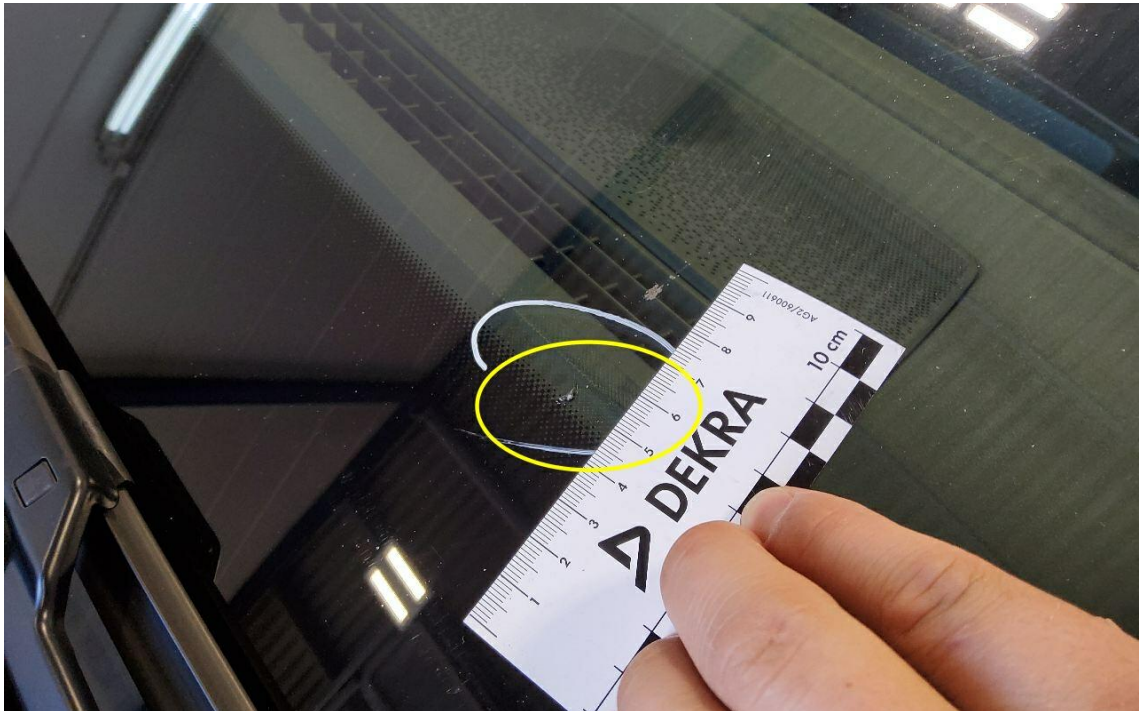


Bild 13 : Frontscheibe, Steinschläge mit Rissbildung



Bild 14 : Tür hinten rechts, eingedellt



Bild 15 : Tür vorne rechts, eingedellt



Bild 16 : Stoßfänger vorne, Frontspoiler verschrammt