



SKODA Octavia
SKODA Octavia Combi 2.0 TDI DSG Tour

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJJ8NX6PY163222
Kilometerstand (km)	164.515
Erstzulassungsdatum	20.07.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Candy-Weiss Uni
Interieurfarbe	Stoff Tour Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11188817	Besichtigt am	21.08.2026 10:44:34
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	3
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	18/03/2026,142058	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	3,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	3,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 17 91 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Andere - siehe Bemerkung	Ausführen
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
4 Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Tür hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Alufelge vorne rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Smart Repair
8 Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen	Ersetzen
9 Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
10 Tür vorne rechts	Delle(n)	>8 cm - 10 cm	Instandsetzen + lackieren
11 Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
12 Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS





1 | Service

Damage type	Maintenance
Severity	Other - see remark
Repair mode	Execute
Cause	In Service




3 | Bumper F

Damage type	Deformed / Strained
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	Accident Damage 1

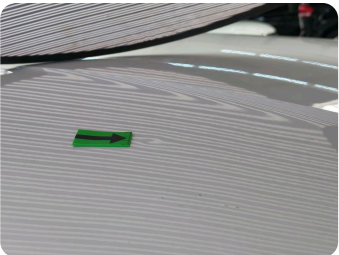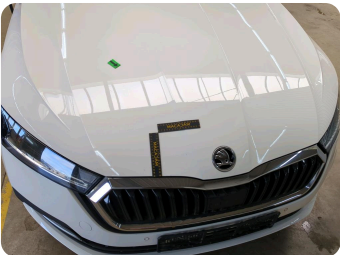

4 | Bonnet



Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

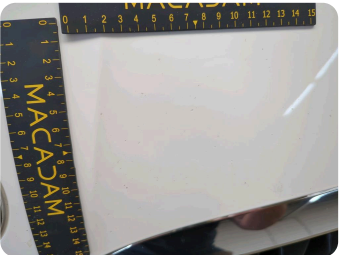




5 | Door RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

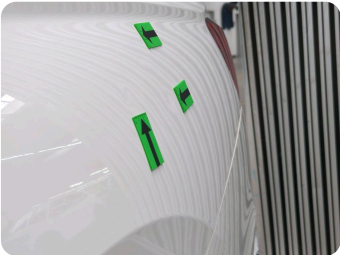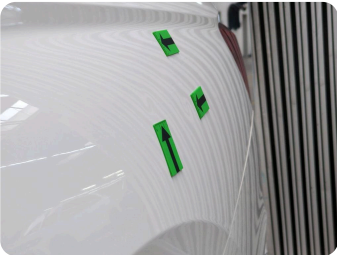

6 | Side wall RL

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

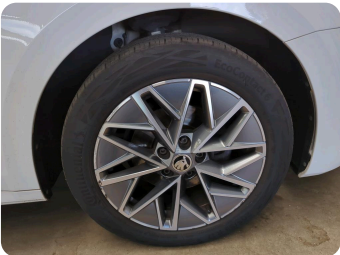

7 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service



8 | Tyre FR

Damage type	Tear
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



9 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service




10 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Severity	>8cm - 10cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



11 | Inner door sill FR

Damage type	Dent(s)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

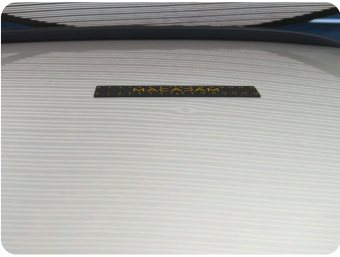


12 | Roof

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service

USAGE DAMAGES

The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

MISSING PARTS

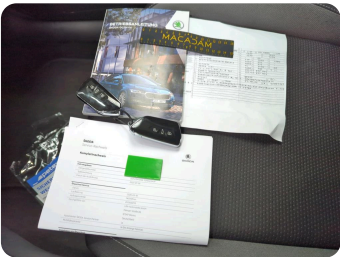

2 | MOT certificate

Damage type	Missing
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelem.	Ablagen	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne
Airbag: Center-Airbag vorn	Akustikverglasung in vord. Seitenscheib.	Anhängierzugvorr. Vorber., inkl. Gesp.st
Anhängierzugvorr., schwenkbar m. Adapter	Anschlussgarantie, 3 Jahr, max. 50 000km	Antiblockiersystem (ABS)
Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar	Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Aut.Außenspiegelabblendung Fahrerseite	Beheizte Scheibenwaschdüsen inkl.5l Behä	Berganfahrassistent ink. Auto-Hold-Fun.
Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Brillenfach am Dachhimmel	Dachhimmel Grau
Dachreling, schwarz	Dekorleiste in Anodized-Cross	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)
Elektronische Parkbremse	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Gepäcknetztrennwand
Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe
Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Vorbereitung	Kindersicherung für hinteren Türen&Fenst	Klimaanlage Climatronic (3-Zonen)
Kofferraumabdeckung	Komfortöffnung m. el. Heckklapp. (Combi)	Kopfstützen (5) höheneinstellbar
Lackierung: Sonderlackierung Uni	Lackierung: Uni	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrl.
LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik	LED-Kennzeichenbeleuchtung	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad u. Sitze v.
Lenkrad: Lederlenkrad mit Multif.Schaltw	Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leuchtweitenregulierung manuell
Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument	Nebelscheinwerfer LED	Paket: Infotainmentp. Business Columbus
Parksensoren vorn und hinten	Polster: Stoff	Räder: 17" LM-Felgen Pulsar AERO, Grau
Radio: Musiksysteem Bolero	Radio..: Bluetooth Freisprecheinrichtung	Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn
Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: DAB+	Radiozubehör: SmartLink
Radiozubehör: Sprachbedienung	Regensensor	Reifendrucküberwachung
Reifenmobilitätsset	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Schlüsselloses Zugangs-/Start-Stopp-Syst
Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte	Sitze: Beheizbare Rücksitze
Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	SKODA Care Connect	Speedlimiter
Spurhalteassistent (Lane Assist)	Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum
Steckdose 230 V und USB-Ladeanschluss	Telefon: Wireless SmartLink für Apple	TOUR Plakette
Türeinstiegsleisten vorn	Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung und EASY Start		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

3 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

