



SKODA Superb
SKODA Superb Combi 2.0 TDI DSG L&K

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJH9NP2R7020701
Kilometerstand (km)	178.578
Erstzulassungsdatum	20.10.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Black-Magic Perleffekt
Interieurfarbe	Leder Executive-Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11038805	Besichtigt am	17.08.2026 08:03:29
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	3
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	14/08/2025,113000	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	235/45 R 18 94 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	235/45 R 18 94 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Goodyear	235/45 R 18 94 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Goodyear	235/45 R 18 94 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Dunlop	215/60 R 16 95 H	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Fehlt	Nicht zutreffend	Ausführen
2 Windschutzscheibe	Riss	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
3 Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4 Stoßfänger vorne	Kratzer	>20 cm - 25 cm	Lackieren
5 Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Seitenwand hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Alufelge vorne rechts	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8 Zusätzliche Räder	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
9 Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
10 Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
11 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
12 Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
13 Tür hinten rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
14 Tür vorne rechts	Delle(n)	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
15 Dach	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
16 Unterboden vorne	Beschädigt	Ersetzen	Ersetzen

DAMAGES

DEVALUATION FACTORS

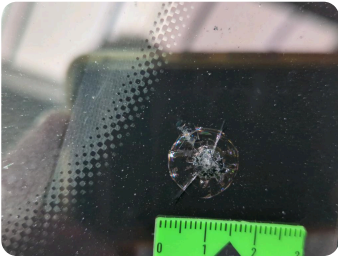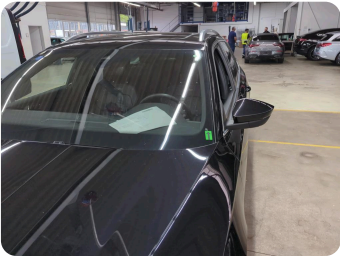

2 | Windscreen

Damage type	Tear
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




4 | Bumper F



Damage type	Scratch(es)
Severity	>20cm - 25cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service



5 | Door RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

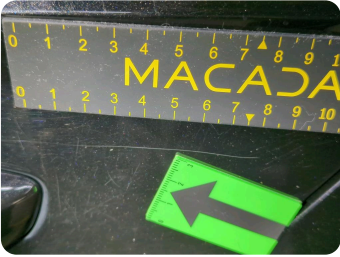

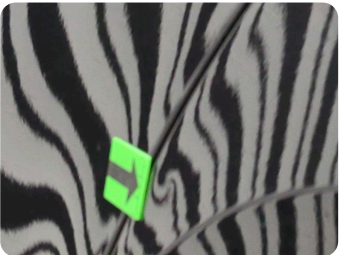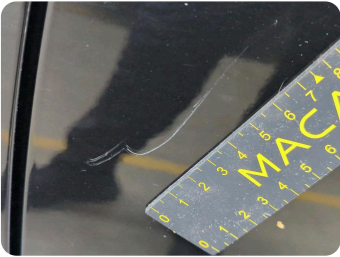

6 | Side wall RL



Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



8 | Additional wheel(s)




Damage type	Scratch(es)
Severity	>6cm - 8cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

Comments: 2x Zubehörfelge/n beschädigt

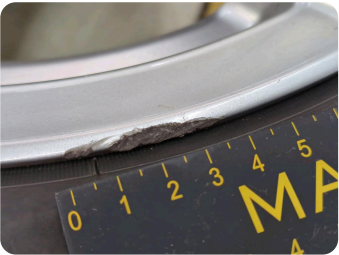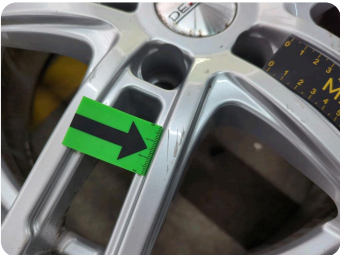



9 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

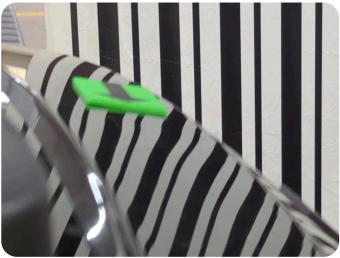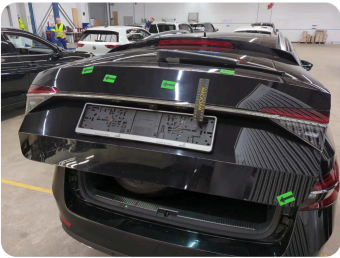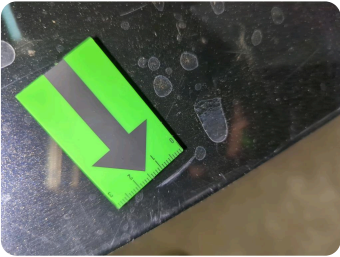

10 | Tailgate / Boot

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

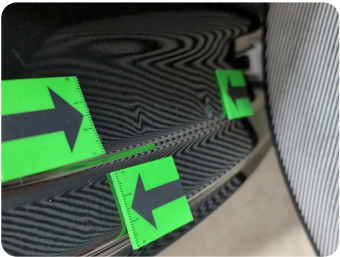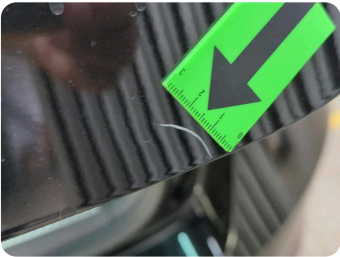

11 | Inner door sill RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



12 | Side wall RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



13 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



14 | Door FR


Damage type	Dent(s)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



16 | Front underbody


Damage type	Damaged
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

USAGE DAMAGES

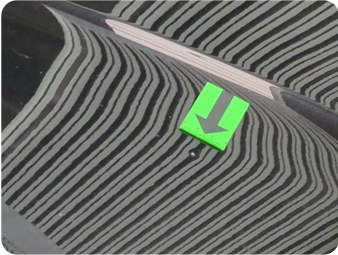


3 | Bonnet

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

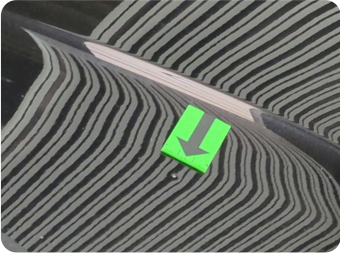

7 | Alloy rim FR



Damage type	Scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

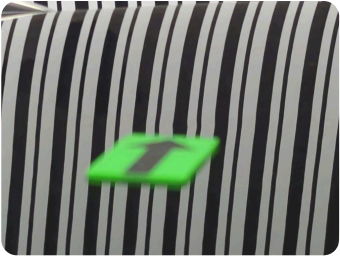

15 | Roof

Damage type	Dent(s)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

MISSING PARTS

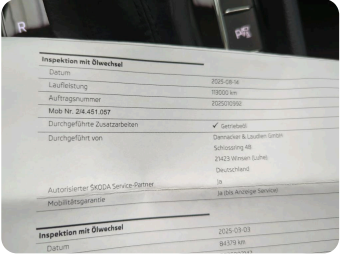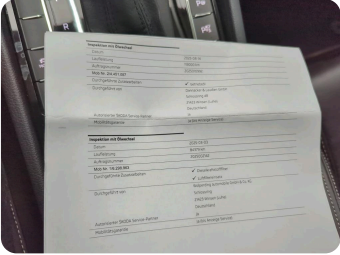

1 | Service

Damage type	Missing
Severity	Not applicable
Repair mode	Execute
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer geschlossen, hinten	Ablagen	Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne
Akustikverglasung in vord. Seitenscheib.	Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)
Armaturentafel in Schwarz / Schwarz	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar	Außenspiegel mit Memoryfunktion
Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizbare Windschutzscheibe
Beleuchtetes Handschuhfach	Berganfahrassistent	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
Dachhimmel Grau	Dachreling, eloxiert	Dekoreinlage Piano-Schwarz
Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator	Digital Cockpit Plus 10,2"	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte	Dynamischer Licht Assistent	Edelstahlpedalserie
Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrassistent.	Elektrische Heckklappenöffnung
Elektrisches Panoramaschiebedach	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent und Regensensor
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk DCC	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf
Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	Gepäcknetztrennwand	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl
Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	Höhen- und Längeneinstellbares Lederlenk	Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Vorberei.a.d.äußeren Rücks.Top-T.	Kindersicherung hint. Türen&Fenst., el.	Klimaanl. Air Care Climatronic (2-Zonen)
Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm	Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Kühlergrilllamellen, -rahmen,
Lackierung: Perleffekt	Lackierung: Uni	Ladekantenschutz aus Metall
LED Leseleuchten vorn und hinten	LED-Ambientebeleuchtung	LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktions	Matrix-LED-Scheinwerfer
Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multifunktionsablage unter der Kofferrau	Multikollisionsbremse	Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.
Paket: Assistenz Plus	Paket: Business Amundsen	Paket: Komfort Plus (Combi)
Paket: Sicherheit	Parksensoren vorn und hinten	Polster: Lederausstattung Executive
Räder: 18" Leichtmetallf. Propus Aero	Radio: Infotainmentsystem Bolero	Radio: Soundsystem CANTON
Radiozubehör: DAB+	Radiozubehör: Sprachsteuerung	Radiozubehör: Wireless SmartLink
Regenschirmfächer in den vorderen Türen	Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Schalt- und Handbremshebel in Leder	Scheibenwaschdüsen beheizt
Schlüsselloses Zugangs-/Start-Stopp-Syst	Servolenkung, elektromechanisch	Sicherheitsgurte Superb
Sitze: Beheizbare Vordersitze	Sitze: el einst. Vordersitze mit Memory	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze
Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar	Sitze: Man. Sitzlängeneinstellung, Mass.	SKODA Care Connect
Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln	Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergie rückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum
Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.	Sunset	Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Textilfußmatten	Türeinstiegsleisten	USB-Anschl. vo. TYP C, USB-Ladea. TYP A
Verchromte Elemente	Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

3 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

