



VOLVO XC40 VOLVO XC40 T4 Recharge DKG Core Geschlossen, 5-türig, Automatik, 7-Gang	
Fahrgestellnummer (FIN)	YV1XZBWV8P2923371
Kilometerstand (km)	158.733
Erstzulassungsdatum	01.08.2022
Kraftstoffart	Hybrid Benzin
Getriebe	Automatik
Leistung PS	129 PS
Leistung kW	95 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Lackierung: Metallic -> Onyx Schwarz-Metallic
Interieurfarbe	Textil Grau Melange/Anthrazit

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	10979558	Besichtigt am	04.08.2026 14:02:23
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	20/01/2026,136312	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 104 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	7,0 mm	Goodyear	235/55 R 18 104 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	0,0 mm	Bridgestone	235/55 R 18 104 H	Winter	Aluminium
Hinten	Rechts	2,0 mm	Bridgestone	235/55 R 18 104 H	Winter	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	1,0 mm	Michelin	235/55 R 18 104 H	Ganzjahresreifen	Aluminium
-	-	1,0 mm	Michelin	235/55 R 18 104 H	Ganzjahresreifen	Aluminium
-	-	2,0 mm	Michelin	235/55 R 18 104 H	Ganzjahresreifen	Aluminium
-	-	3,0 mm	Michelin	235/55 R 18 104 H	Ganzjahresreifen	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Handschuhfach Deckel	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
2 Innenraum	Deformiert	Andere - siehe Bemerkung	Keine Reparatur
3 Fußmatten	Verschlissen	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
4 Motorhaube	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
5 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
6 Windschutzscheibe	Steinschlag	>1 cm - 2 cm	Ersetzen
7 Außenspiegel Gehäuse links	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
8 Tür hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
9 Tür vorne links	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10 Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 Reifen hinten links	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
12 Alufelge vorne links	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
13 Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
14 Reifen	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
15 Reifen	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
16 Reifen	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
17 Reifen	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
18 Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
19 Heckklappe	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
20 Stoßfänger Ecke hinten links	Deformiert	>1 cm - 2 cm	Ersetzen und lackieren
21 Tür vorne rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
22 Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
23 Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
24 Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
25 Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen


DAMAGES

DEVALUATION FACTORS

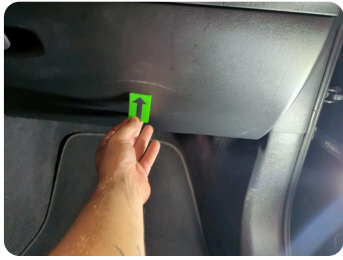

1 | Glove compartment lid


Damage type	Scratch(es)
Severity	>8cm - 10cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

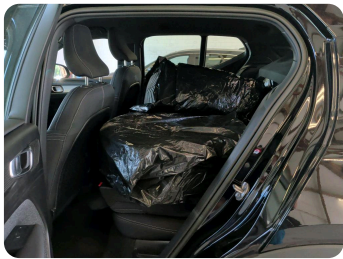

2 | Interior

Damage type	Deformed / Strained
Severity	Other - see remark
Repair mode	No repair
Cause	In Service

Comments: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich

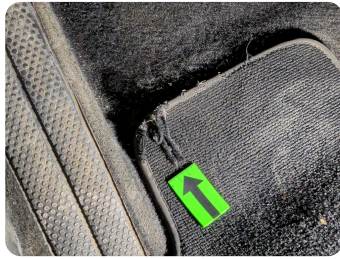

3 | Floor mat(s)

Damage type	Worn
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




4 | Bonnet

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



5 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Severity	>5 pc. / dm²
Repair mode	Paint
Cause	In Service

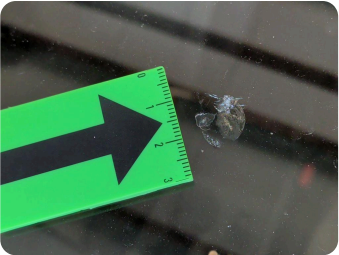

6 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




7 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Stone chip(s)
Severity	>5 pc. / dm²
Repair mode	Paint
Cause	In Service



8 | Door RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

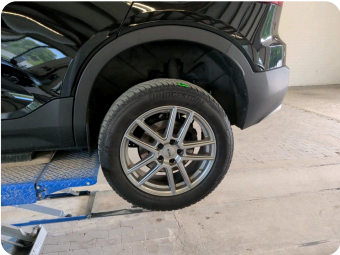


11 | Tyre RL

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service




13 | Tyre RR

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

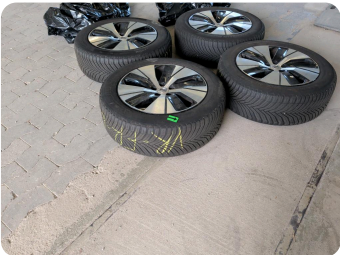

14 | Tyres

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

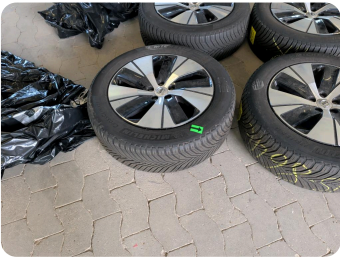

15 | Tyres

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



16 | Tyres

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service




17 | Tyres

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service




18 | Alloy rim FL polished

Damage type	Scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

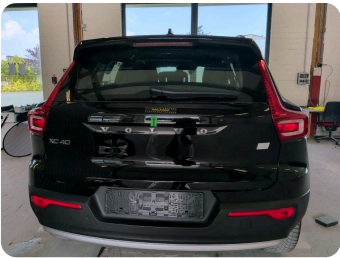


19 | Tailgate / Boot

Damage type	Scratch(es)
Severity	>8cm - 10cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

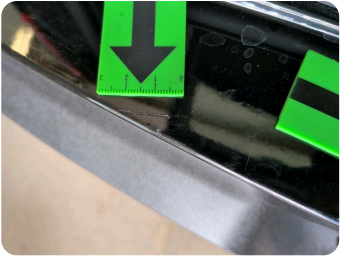

20 | Bumper corner RL

Damage type	Deformed / Strained
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Replace and paint
Cause	In Service

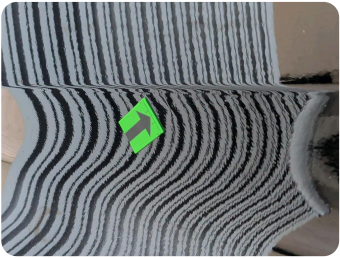



21 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service




22 | Inner door sill RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

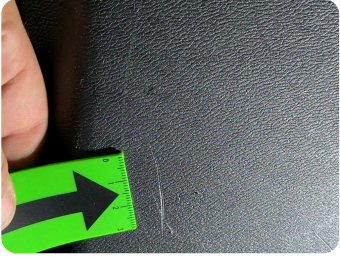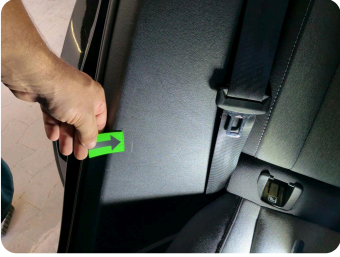


23 | Inner door sill RR covering

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

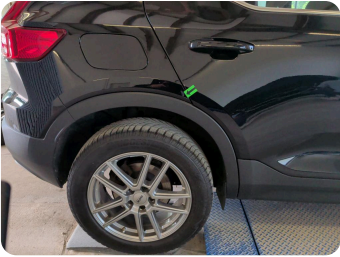

24 | Side wall RR

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Paint
Cause	In Service

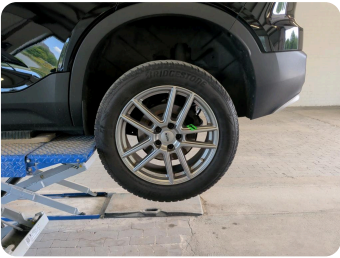

25 | Brake pads rear

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service




USAGE DAMAGES





9 | Door FL

Damage type	Dent(s)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

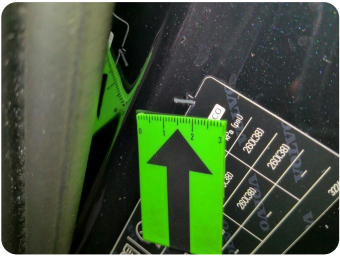

10 | Inner door sill FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>0.5cm - 1cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

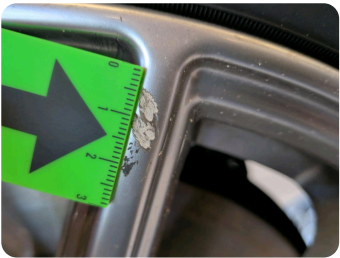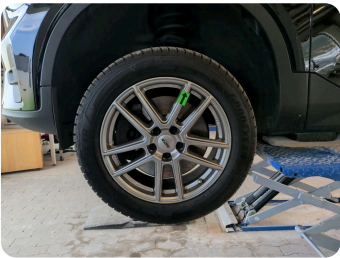

12 | Alloy rim FL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>1cm - 2cm
Repair mode	Acceptable
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutzh durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h	Airbag, Beifahrerseite abschaltbar	Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn - beleuchtete Türablagen vorn - beleuchtete Dekoreinlagen (in Armaturtafel und vorderen Türen) - Leseleuchten hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe	Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach	Außenspiegel elektrisch einklappbar	Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar	Außenspiegelskappen in Wagenfarbe	Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent	Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert	Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler	Dachreling aus Aluminium (integriert)	Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations-Kartenansicht)	Drehzahlmesser	Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einlage Aluminiumeinlage Urban Grid	Einparkhilfe, hinten	Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne
Elektronische Differentialsperre	Elektronische Stabilitätskontrolle	Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion	Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.	Frontgrill im Wasserfall-Design in Hochglanzschwarz mit Stirnflächen in hellem Chrom-Finish und Chromeinfassung
Gepäckraum-Trennnetz	Getränkehalter (zwei) in der Mittelkonsole	Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn	Haken für Tragetaschen im Gepäckraum - zwei auf jeder Seite	Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibenwischer	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten	Keyless Start elektronisches Motorstartsystem	Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung inkl. CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter mit Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Menü	Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung	Kopfstützen hinten fixiert
Kopfstützen vorne	Lackierung: Metallic -> Onyx Schwarz-Metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine handelsübliche 230-Volt-Steckdose)	Ladekabel Typ2 / Typ 2 (Mode 3)	LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar	Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad	Lenkrad: Sportlenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet	Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern	Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Navigation: Sensus Navigationssystem - 3D-Navigation - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send-to-car (Routenplanung via Smartphone) - Volvo Lifetime MapCare (kostenfreie Kartenaktualisierungen) - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung	Nebelscheinwerfer	Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Hochglanzsilber	Ottopartikelfilter	Paket: Business-Paket Sensus Navigations. - 3D-Navi. - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinfo. - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send to car - Volvo Lifetime MapCare Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto-Integration des Apple iPhone,iPod,iPad und Android Smartphone in das Sensus Bediensystem sowie 2 USB Anschluss in Mittelkonsole vorn Induktives Smartphone-Ladesystem
Paket: Fahrerassistenz-Paket	Paket: Licht	Paket: Parkassistent-Paket
Parkbremse (elektrisch)	Polsterung: Textil (Rivel Chine)	Räder: Leichtmetallräder 18"-5-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz 7,5 x 18" mit Ganzjahresbereifung 235/55 R18 Reifenkategorie A
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h	Radio: Audiosystem High Performance Sound - 250 Watt Leistung - 8 Lautsprecher - Air Woofer Technology	Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Recharge Emblem auf der C-Säule	Regensensor	Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung

Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung	Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) - Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung	Seitenfensterzierleiste in Chrom (unten)
Sensus Connect Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - Internetzugang inkl. Internet-Radio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig	Sitze: Beifahrersitz höhen- und längenverstellbar
Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz	Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung	Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar	Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn	Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum	Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn	Textilfußmatten vorn und hinten
Trailer Stability Assist (TSA) Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle	Verbandskasten und Warndreieck	Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum	Volvo On Call mit WiFi-Hotspot inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WiFi-Hotspot für mobile Endgeräte Umfang von Volvo On Call: automatische Notruffunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Volvo Cars App	Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für all Sitzplätze)
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

