

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 24.08.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 123 µm bis 337 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Rundum (ohne Dach)

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.09.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60 B4 (Diesel) 2WD Plus Dark (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZZK5V1P1218082	HSN / TSN	9101 / BTJ
DAT Europa-Code®	019100752300002	DAT Marktindex	DE002 6313
Km-Stand abgelesen	123305	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	1969	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)		Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	BLACK STONE, SOLID /		

Solid / Uni / 01900 /
Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	4 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	4 mm
2 links	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
rechts	255 / 40 R 21 102 V	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 107 H	Pirelli / Scorpion Winter	W / O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Pirelli / Scorpion Winter	W / O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Pirelli / Scorpion Winter	W / O	4 mm
235 / 60 R 18 107 H	Pirelli / Scorpion Winter	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern Chrom, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kraftstofftank: 71 Ltr., Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (3 Speichen), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel), Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel Mild-Hybrid (MK5), Nebelschlussleuchte, Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfußmatten SPORT, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperrung, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4312	Fahrassistent-Paket
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
22707	Frontscheibe heizbar
25651	Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
1702	Licht-Paket
51065	LM-Felgen 8,5x21 (5-Doppelspeichen Sport-Design, Diamantschnitt / schwarz)
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
31938	Sportsitze Teilleder / Mesh-Textil

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 31.07.2025 bei Kilometerstand 93.732

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartungsintervall überschritten, Inspektion durchführen,
2. Füllflasche Reifen-Reparaturset, Ablaufdatum überschritten, erneuern (Bild 9)
3. Scheibenwischer hinten Abdeckkappe, fehlt, erneuern (Bild 11)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, (Bild 8)
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, (Bild 10)

Fehlende Teile

1. HU-Prüfbericht
2. Laderaumabdeckung
3. Gepäckraum-Trennnetz

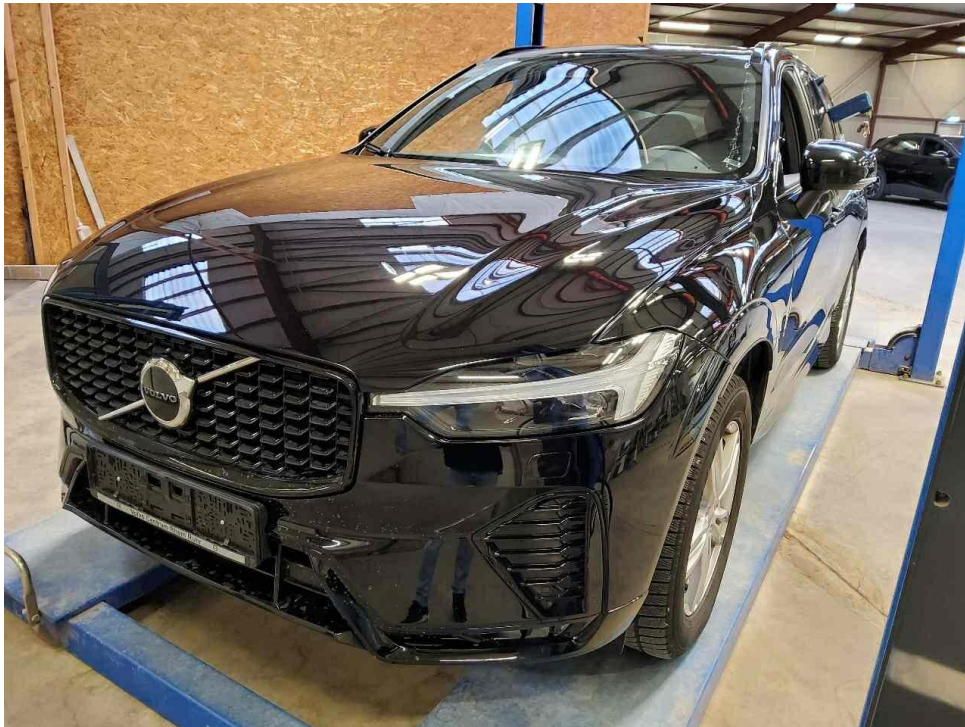


Bild 1 : Diagonal von vorne

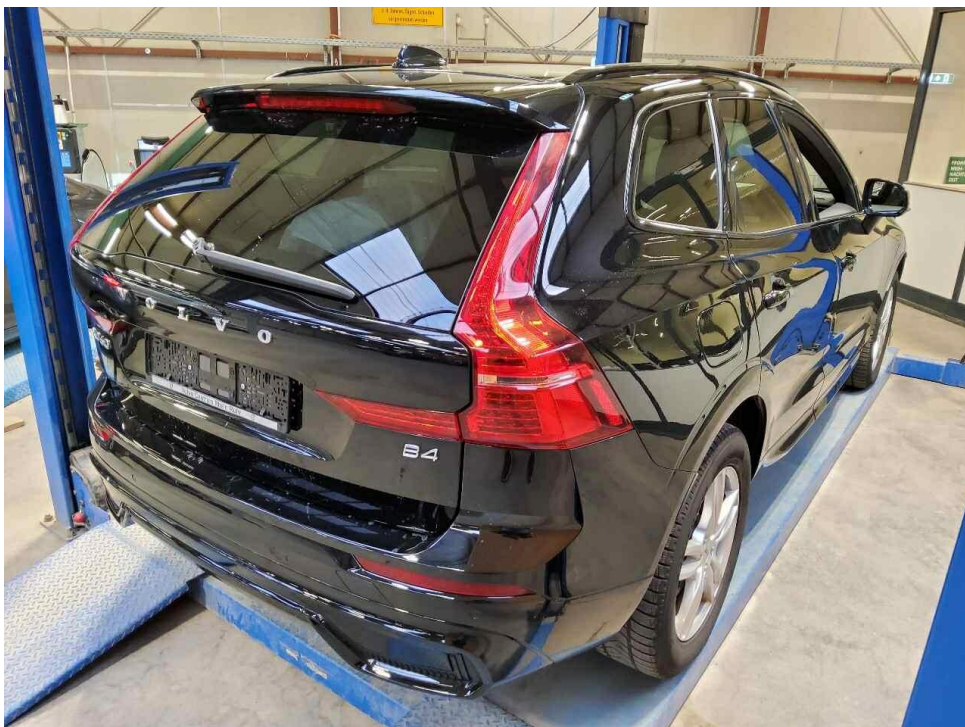


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

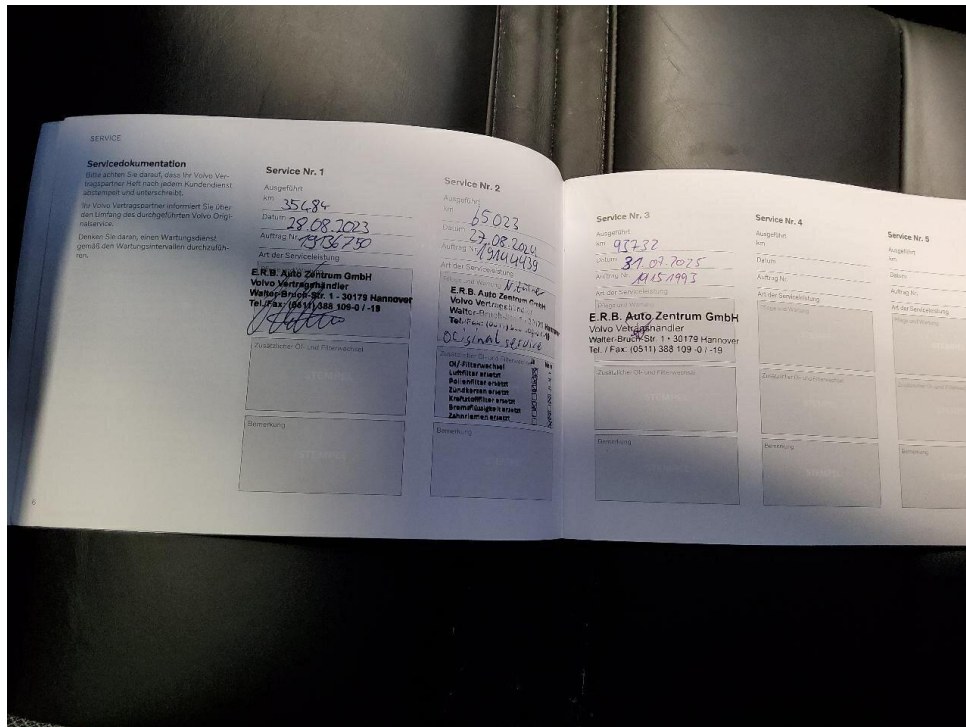


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt

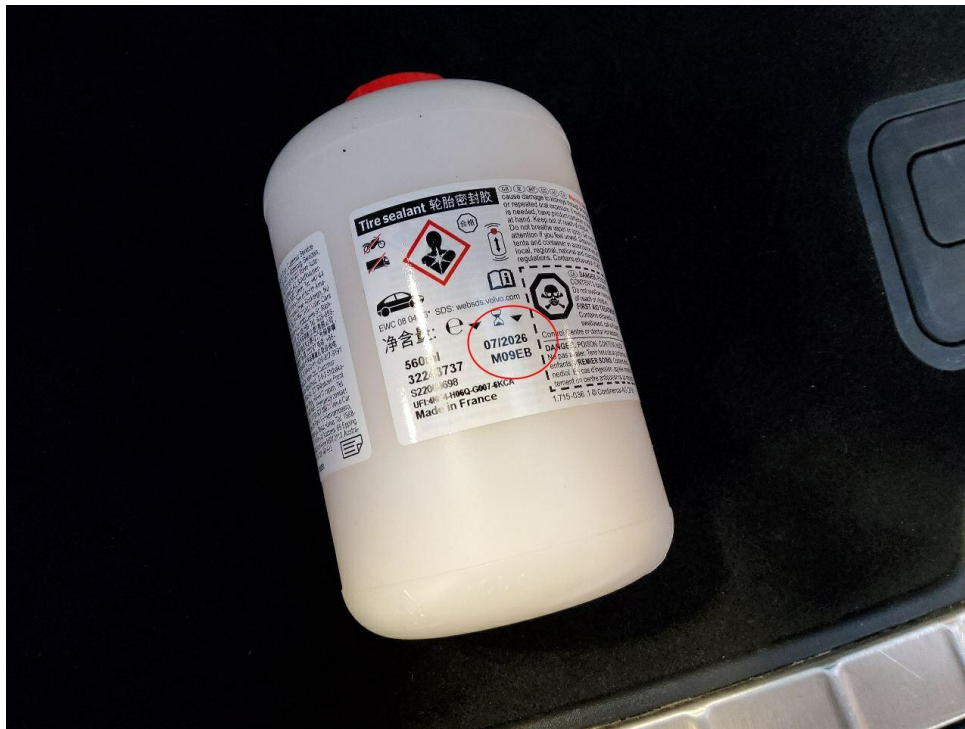


Bild 9 : Füllflasche Reifen-Reparaturset, Ablaufdatum überschritten



Bild 10 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt

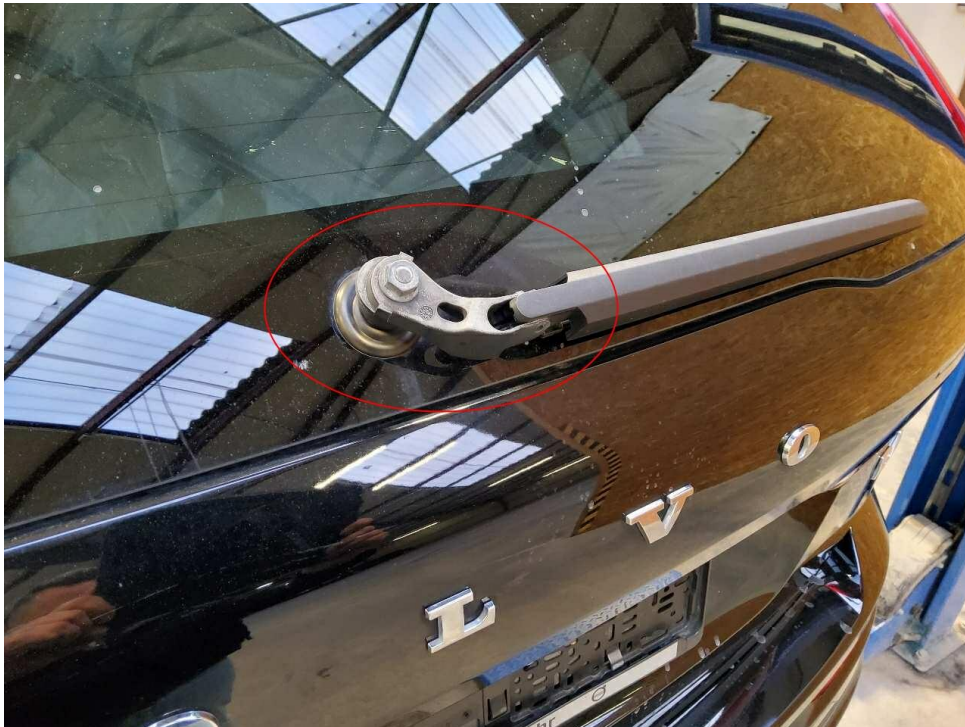


Bild 11 : Scheibenwischer hinten Abdeckkappe, fehlt