



SKODA Octavia
SKODA Octavia Combi 2.0 TDI Ambition

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJG8NX9NY041515
Kilometerstand (km)	126.701
Erstzulassungsdatum	30.11.2021
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	115 PS
Leistung kW	85 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Brillant-Silber Metallic
Interieurfarbe	Stoff Ambition-Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	10932825	Besichtigt am	28.07.2026 10:48:31
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Sonstige	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Sonstige	205/60 R 16 92 H	Winter	Aluminium
Hinten	Links	4,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	4,0 mm	Kumho	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl
-	-	7,0 mm	Pirelli	205/60 R 16 96 H	Winter	Stahl

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Fußmatten	Verschlissen	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
2 Motorhaube	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
3 Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
4 Seitenwand hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
5 Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
6 Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
7 Tür vorne links	Beschädigt	>30 cm	Lackieren
8 Stoßfänger hinten	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
9 Heckklappenverkleidung	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
10 Abdeckung Ladekante	Kratzer	>30 cm	Ersetzen
11 Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
12 Kofferraumverkleidung links	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
13 Seitenwand hinten rechts	Kratzer	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
14 Tür vorne rechts	Beschädigt	>30 cm	Lackieren
15 Kotflügel vorne rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
16 Außenschweller rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Lackieren
17 Dach	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
18 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN




1 | Fußmatten

Schadensart	Verschlissen
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

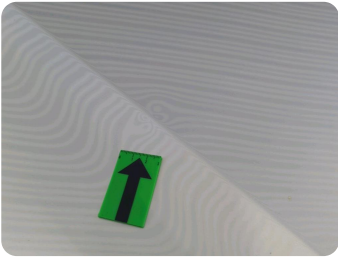

2 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

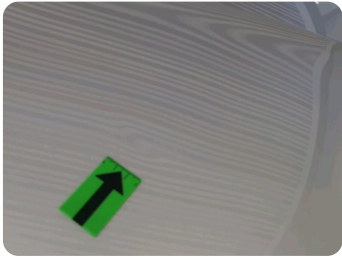

3 | Stoßfänger vorne


Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1






4 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

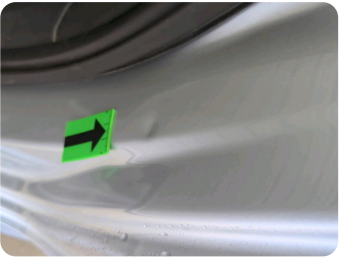


5 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

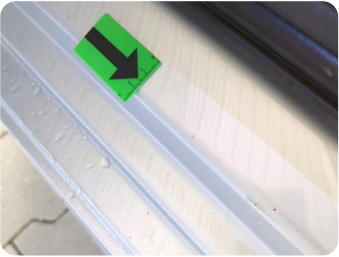


6 | Einstiegsschweller vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

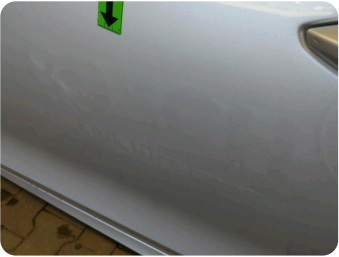

7 | Tür vorne links

Schadensart	Beschädigt
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

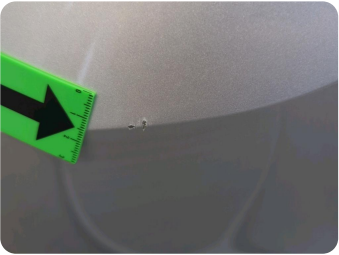

8 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





9 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Abdeckung Ladekante

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





11 | Kofferraumverkleidung rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Kofferraumverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

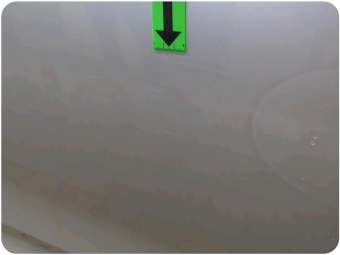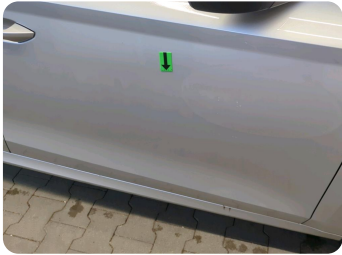


14 | Tür vorne rechts

Schadensart	Beschädigt
Schweregrad	>30 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




15 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

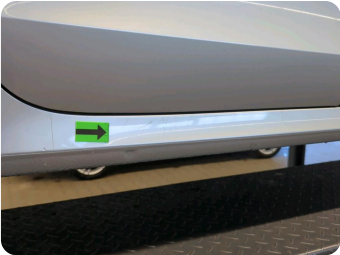

16 | Außenschweller rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

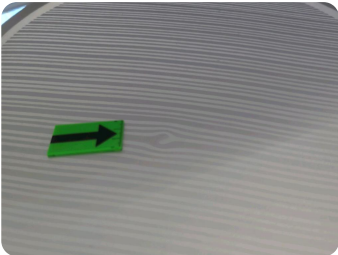

17 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt


GEBRAUCHSSPUREN



13 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE

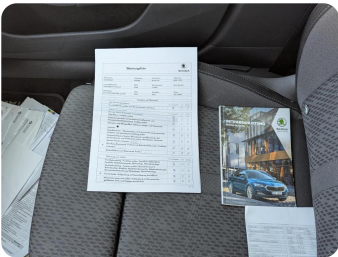

18 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelem.	Ablagen	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne
Anhängerzugvorr., schwenkbar m. Adapter	Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)
Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizte Scheibenwaschdüsen inkl.5l Behä
Berganfahrassistent ink. Auto-Hold-Fun.	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)	Brillenfach am Dachhimmel
Dachhimmel Grau	Dachreling, schwarz	Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)
Elektronische Parkbremse	Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Gepäcknetztrennwand
Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)	Getönte Scheiben	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	Innenspiegel automatisch abblendend
ISOFIX-Vorbereitung	Kindersicherung elektronisch	Klimaanlage Climatronic
Kofferraumabdeckung	Kopfstützen (5) höheneinstellbar	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrl.	LED-Heckleuchten
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktions	Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Leuchtweitenregulierung manuell	Mittelarm l. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach
Motorschleppmomentregelung (MSR)	Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument	Nebelscheinwerfer LED
Paket: Infotainmentpaket Columbus(Combi)	Paket: Komfort & Relax (Combi)	Paket: Parken & Sicht
Paket: Reise	Parksensoren hinten	Polster: Stoff
Räder: 16" Leichtmetallfelgen Twister AE	Räder: Stahlreservenotrad 16"	Radio: Musiksysteem Bolero
Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn	Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: Sprachbedienung	Regensensor	Reifendrucküberwachung
Reifenmobilitätsset	Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Manuell einstel. Ergo-Sitze vorn
SKODA Care Connect	Speedlimiter	Spurhalteassistent (Lane Assist)
Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum	Telefon: SmartLink
Telefon: Wireless SmartLink für Apple	Telefonfreisprecheinr. Bluetooth	Verzurrösen im Kofferraum
Wegfahrsperre	Windschutzscheibe beheizbar	Zentralverriegelung und EASY Start

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

