



FIAT Ducato
FIAT DUCATO L4H2 Frischdienst

Fahrgestellnummer (FIN)	ZFA25000002M21234
Kilometerstand (km)	50.541
Erstzulassungsdatum	03.07.2020
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	140 PS
Leistung kW	103 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	549 DUCATO Weiss
Interieurfarbe	157 Stoff Grau

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	10884662	Besichtigt am	14.08.2026 08:43:30
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	1
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Betriebsanleitung	Nein
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Goodyear	225/75 R 16 121 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	225/75 R 16 121 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	8,0 mm	Minerva	225/75 R 16 121 R	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Minerva	225/75 R 16 121 R	Ganzjahresreifen	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Wartung fällig	Nicht zutreffend	Ausführen
2 Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
4 Windschutzscheibe	Riss	>4 cm - 6 cm	Ersetzen
5 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>10 cm - 15 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Reifen hinten rechts	Verschlissen	Ersetzen	Ersetzen
7 Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen	Ersetzen
8 Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen	Ersetzen
9 Zusatz-Bremsleuchte	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
10 Flügeltür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
11 Flügeltür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
12 Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
13 Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
14 Rücklicht links	Sprung	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
15 Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>30 cm	Instandsetzen + lackieren
16 Seitenschutzleiste rechts	Gebrochen	Ersetzen	Ersetzen
17 Außenschweller rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
18 Tür vorne rechts	Delle(n)	>4 cm - 6 cm	Smart Repair
19 Mittelsäule rechts	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren


DAMAGES

DEVALUATION FACTORS

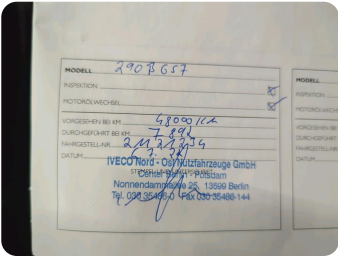


1 | Service

Damage type	Maintenance
Severity	Not applicable
Repair mode	Execute
Cause	In Service

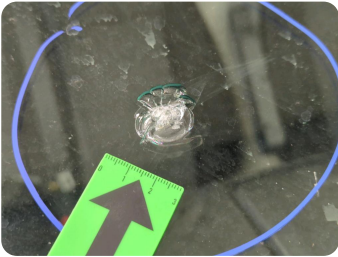


4 | Windscreen

Damage type	Tear
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

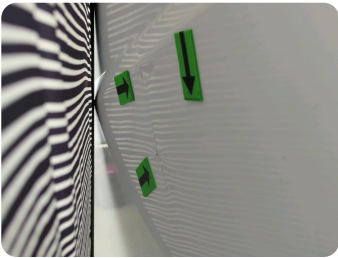

5 | Side wall RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

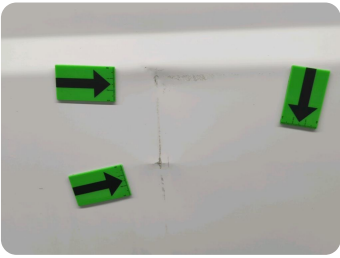

6 | Tyre RR

Damage type	Worn
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service


Comments: 225/75R16C 121/120



7 | Tyre FR

Damage type	Tear
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

Comments: 225/75R16C 221/120

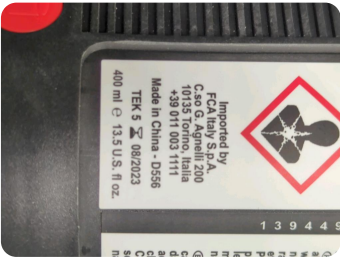


8 | Tyre repair kit

Damage type	Expired
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



9 | Supplementary brake light

Damage type	Broken
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

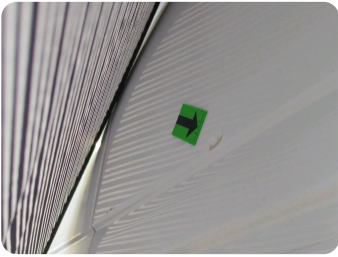

10 | Boot door panel RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



11 | Boot door panel RL

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service




12 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Severity	>10cm - 15cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service




13 | Bumper corner RL

Damage type	Scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

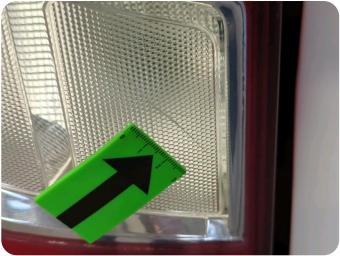

14 | Rear light L

Damage type	Crack
Severity	>2cm - 3cm
Repair mode	Replace
Cause	In Service

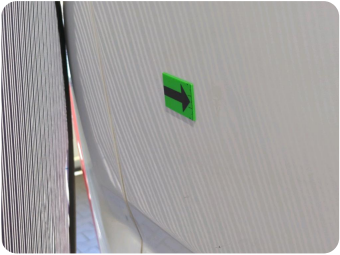

15 | Side wall RR

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>30cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service





16 | Side bar R

Damage type	Broken
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service



17 | Outer sill R

Damage type	Dent(s)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service



18 | Door FR

Damage type	Dent(s)
Severity	>4cm - 6cm
Repair mode	Smart repair
Cause	In Service



19 | Central pillar R

Damage type	Dent(s) and scratch(es)
Severity	>3cm - 4cm
Repair mode	Repair and paint (complete)
Cause	In Service

USAGE DAMAGES


The vehicle shows signs of usage in accordance with its age, mileage and intended use

MISSING PARTS



2 | Ignition key

Damage type	Missing
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

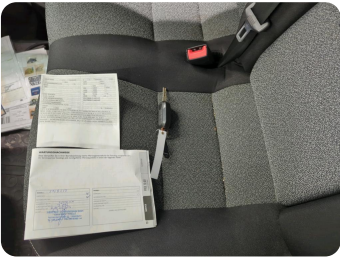

3 | MOT certificate

Damage type	Missing
Severity	Replace
Repair mode	Replace
Cause	In Service

HERSTELLERAUSSTATTUNG

041 Elekt. verst.u.beh. Außenspiege	051 Regen- und Lichtsensor	097 Nebelscheinwerfer
140 Aut.Ein.Klimaanlage	144 Allwetterreifen	149 Stahltrennwand o. Fenster
316 Rückfahrkamera	5EV 15" Stahlfelgen	6Q9 5"Bluetooth Touch Navi
738 Kraftstofftank 90 Liter	75Q Tablet Holder	819 Heckflügeltüren mit 260°Öffn.
BCH SX-Highend-Paket	Begrenzung 130 km/h	LM1 LED-Tagfahrlicht
NHR Cruise Control + Geschw.	RS3 USB-Ladeanschluss	XAN Totwinkel-Assistent u. Querver.
Zusatzausstattung f. Rollitersp.		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

1 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

COMMERCIAL PHOTOS

