



HYUNDAI IONIQ 5
HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh Dynamiq Geschlossen, 5-türig,
Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	KMHKN81AFNU099345
Kilometerstand (km)	66.388
Erstzulassungsdatum	26.07.2022
Kraftstoffart	Elektrisch
Getriebe	Automatik
Leistung PS	217 PS
Leistung kW	160 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lack -> Cyber Gray Metallic
Interieurfarbe	Stoff Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11117938	Besichtigt am	25.08.2026 14:38:46
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	16/02/2026,60839	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Michelin	235/55 R 19 105 W	Sommer	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
2 Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
3 Tür vorne links	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
4 Fensterzierleiste hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
5 Stoßfänger hinten	Chemische Verunreinigung	Nicht zutreffend	Reinigen
6 Tür hinten rechts	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Gesamtes Fahrzeug	Keine Reparatur

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

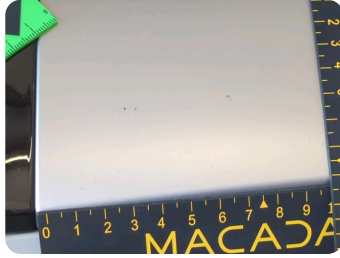

1 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



2 | Tür hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



3 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Fensterzierleiste hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Chemische Verunreinigung
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

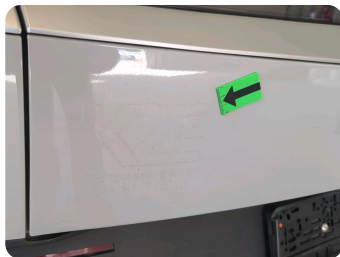



6 | Tür hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



7 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagen - Ablage tasche an der Rückseite der Vordersitze - Fach in der Mittelarmlehne vorn - Fach unterhalb des Armaturenbretts - Fächer in den Türen - Fächer in der Mittelkonsole - Getränkehalter vorn/hinten	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC) mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion	Airbags: - Center Airbag zwischen Fahrer und Beifahrer - Frontairbags für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerairbag deaktivierbar) - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Vorhangairbags bis in den Fond reichend
Aktiver Spurhalteassistent (LKA)	Alarmanlage inkl. Insassenalarm (ROA)	Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA)
Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV	Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW)	Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JC) inkl. Frontkollisionswarner - Fußgänger-/Fahrradfahrererkennung - Abbiege- und Kreuzungsfunktion
Assistent: Einparkhilfe, vorne	Assistent: Totwinkel-Assistent Aktiv (BCA)	Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar in Wagenfarbe lackiert
Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten	Außenspiegel Unterseits in Schwarz hochglänzend	Ausstiegswarner (SEW)
Autobahnassistent 2.0 (HDA 2.0) HDA 2.0 überwacht auch den Verkehrsraum seitlich neben dem Fahrzeug. HDA 2.0 ist das erste Hyundai System, welches autonomes Fahren der Stufe 2 ermöglicht.	Batterieheizsystem	Beleuchtung Kofferraum hinten
Berganfahrassistent (HAC)	Bremslicht Adaptiv (ESS)	Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display	Drive Modes	Einparkhilfe hinten
Elektrische Parkbremse	Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	Emergency Call System (eCall)
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn mit Auf- und Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	Fernlichtassistent (HBA)
Gepäcknetz	Gepäckraumabdeckung	Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire
Handschuhfach Schublade	Heckklappe elektrisch	Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik
Innenspiegel, automatisch abblendend	Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA)	Isofix-Kindersitzbefestigung hinten auf den äußeren Sitzplätzen inkl. Top-Tether-Verankerungspunkten
Kindersicherung hinten Türen (manuell)	Klimaautomatik 2-Zonen - Automatische Innenbeschlagsregelung - Luftauslassdüsen hinten	Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar längsverstellbar vorne
Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lack -> Cyber Gray Metallic	Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive	Laden: 3-phasiger Onboard Lader
Laden: 800-Volt-Technologie Laden von 10% auf 80% in 18 Minuten an entsprechenden Ladepunkt	Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker)	Laden: Ladekabel Typ 2
LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design	LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes	LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht)
LED-Tagfahrlicht	Lenkrad: Lederlenkrad	Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad - beheizbar - Schaltwippen zur Einstellung der Rekuperation
Leuchtweitenregulierung, manuell	Lichtsensor	Mittelarmlehne vorne/hinten
Multikollisionsbremse (MCB)	Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen - DAB Radio - RDS Radio	Polster: Stoff
Querverkehrswarner hinten mit Notbremsfunktion (RCCA)	Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen 235/55 7,5x R 19 Bereifung	Radiozubehör: 6 Lautsprecher
Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto	Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste	Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x	Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz	Regensensor
Reifen-Reparatur-Kit	Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	Rückfahrkamera
Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz	Servolenkung	Sicherheitsgurte - vorne Dreipunkt-Gurtsystem mit Gurtstraffer u Gurtkraftbegrenzer - hinten Dreipunkt-Gurtsystem - Gurtwarnung auf alle Sitzplätze - vorne höhenverstellbar
Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar	Sitze: Beheizte Vordersitze	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbare
Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Beifahrersitz	Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz
Sitze: Rücksitzbank verschiebbar	Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar	Sitze: Sitzheizung vorne
Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet	Spurfolgeassistent (LFA)	Steckdose 12V im Gepäckraum
Steckdose 12V-vorne	Telefon: Smartphone-Ablage mit Kabelloser Ladefunktion (IQ Standard)	Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
Türgriffe manuell ausklappbar	Verglasung rundum getönt	Verglasung: Akustik-Frontscheibe
Wärmepumpe	Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-Syst inkl. Start-Stop-Knopf

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: vollständig

Wartungsnachweis: vollständig - Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: Serviceheft

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

