



MERCEDES-BENZ CLA	
MERCEDES CLA 200 d Shooting Brake 8G-DCT Progressive	
Fahrgestellnummer (FIN)	W1K1186121N316303
Kilometerstand (km)	129.102
Erstzulassungsdatum	21.07.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	150 PS
Leistung kW	110 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Nachtschwarz
Interieurfarbe	Ledernachbildung ARTICO/Stoff Fléron sch

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11173017	Besichtigt am	24.08.2026 13:29:00
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	2,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	2,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	205/55 R 17 91 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Continental	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium
-	-	7,0 mm	Continental	205/55 R 17 95 V	Winter	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Fehlt	Ersetzen	Ausführen
2 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 Windschutzscheibe	Riss	>2 cm - 3 cm	Ersetzen
4 Motorhaube	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
5 Stoßfänger vorne	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
6 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
7 Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
8 Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
9 Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
10 Stoßfänger hinten	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
11 Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
12 Tür vorne rechts	Chemische Verunreinigung	>8 cm - 10 cm	Lackieren
13 Dachholm links	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

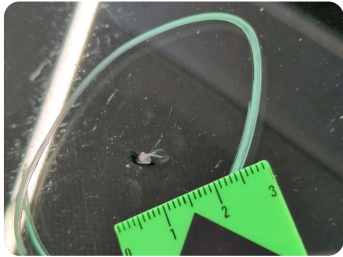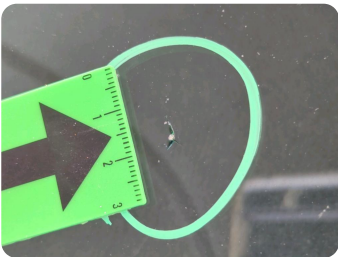

3 | Windschutzscheibe

Schadensart	Riss
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

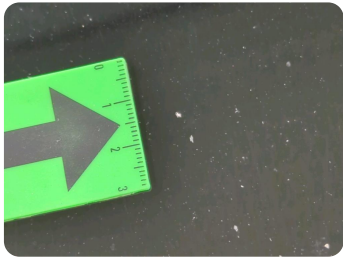

4 | Motorhaube

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



5 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





7 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Alufelge glanzgedreht vorne links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

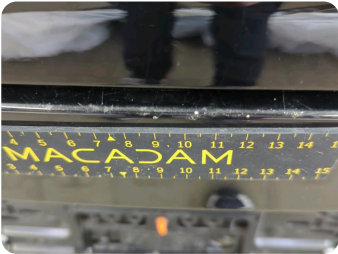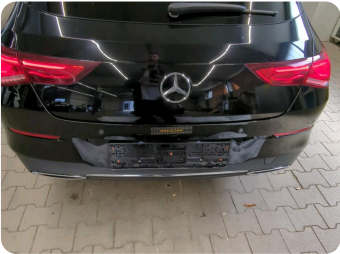

10 | Stoßfänger hinten


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





11 | Stoßfänger hinten mitte

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

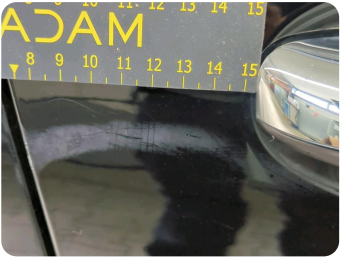

12 | Tür vorne rechts

Schadensart	Chemische Verunreinigung
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




13 | Dachholm links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN



Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE

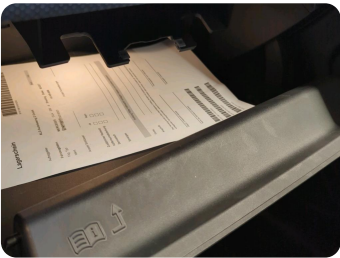

1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

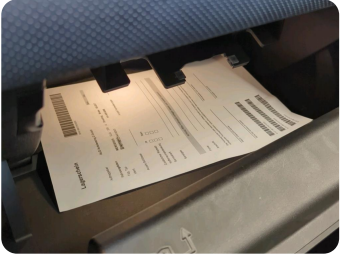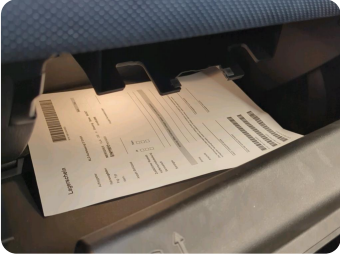

2 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



9 | Tirefit

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

12-V-Steckdose in Spontanablage;	Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Automatische Beif.-Airbagabsch.	Airbag: Kneebag für Fahrer
Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer	Airbag: Windowbag	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung	Armlehne für Fahrer- und Beifahrer	ATTENTION ASSIST
Außenspiegel elektr. verstellb. u. beh.	Basisdienste	Bremsassistent, aktiv
Dieselpartikelfilter	Doppelcupholder vorne	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte in LED-Technik	DYNAMIC SELECT	ECO Start-Stopp-Funktion
Elektronisches Stabilitäts-Programm	Fahrwerk: Komfortfahrwerk	Fensterheber elektrisch 4fach
Feststellbremse elektrisch	Fondsitzlehnen klappbar geteilt,klappb.	Fußmatten Velours in Schwarz
Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne	Geschwindigkeitslimit-Assistent	Getriebe: Automatik 8G-DCT
Halogen-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrli.	Handschuhfach abschließbar	Innenhimmel Stoff kristallgrau
Innenhimmel Stoff schwarz	iSize Kindersitzverankerungen mit Top Te	Kabelloses Ladesystem für mobile Endger.
KEYLESS-GO	KEYLESS-GO Start-Funktion	Klimatisierungsautomatik THERMATIC
Kommunikationsm. für Merc.me connect	Kopfstützen hinten (3)	Kopfstützen vorne höhenverstellbar
Lackierung: Uni	Lenkrad-Schalt paddles	Licht- und Regensensor
Mercedes-Benz Notrufsystem	MULTIBEAM LED	Multifunktions-Sportlenkrad in Leder
Netz f. Insassenschutz, Gepäckraumabtrenn.	Netz im Beifahrerfußraum	Paket: Business
Paket: Fahrassistenten-Paket	Paket: Laderaum	Paket: Licht- und Sichtpaket
Paket: MBUX High-End Paket	Paket: Park-Paket	Paket: Sitzkomfort
Paket: Spiegelpaket	Polster: Ledernachb. ARTICO/Stoff Fléon	Räder: 18" LM-Räder 10-DoppelspeichenDe.
Räder: LM (17") 5-Dpl-Sp-Des,mattschwarz	Radio-Zubehör: USB-Schnittstelle	Radio: Erweiterte Funktionen MBUX
Radio: MBUX Multimediasystem	Radiozubehör: Digitales Radio (DAB)	Reifendruckkontrolle (RDK)
Schalthebel m.zusätzlich.Element.in Silb	Scheibenwaschanlage beheizt	Scheibenwischer mit Regensensor
Schiebedach: Panorama-Schiebed. elektr.	Sicherheitsgurte CLA-Klasse	Sitze: 4-Wege-Lordosstütze vorne
Sitze: Komfortsitze	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Spurhalte-Assistent, aktiv
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tempomat	Touchpad
URBAN GUARD Fahrzeugschutz Plus	Wärmedämmend dunkel getöntes Glas	Warnweste für Fahrer
Wegfahrsperre elektronisch	Zentralverriegelung	Zierelemente Carbonoptik
Zierelemente Carbonoptik dunkel		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

