

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
02.06.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 93 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.01.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	V90 Kombi (03.2016->) / V90 B4 (Diesel) Plus Bright (EURO 6d)(DPF)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1PWK5V3R1220621	HSN / TSN	9101 / BTI
DAT Europa-Code®	019100633500001	DAT Marktindex	DE003 6470
Km-Stand abgelesen	73399	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4
Leistung (kW)	145	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Grau / Metallic / 73100 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	4 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 19 100 W	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	5 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker, Antriebsart: Frontantrieb, Applikationen an den Seitenfenstern schwarz, hochglänzend, Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenausstattung: Chrom-Applikationen, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem im Gepäckraum, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergieerückgewinnung, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einparkhilfe vorn und hinten (hinten mit Bremsfunktion), Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Driver Assistance, Fahrassistenz-System: Driver Awareness, Fahrassistenz-System: Intelligent Speed Assist (ISA), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Harman-Kardon), Innenraumfilter: Pollenfilter, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, LM-Felgen 8,5x19 (10-Speichen, Diamantschnitt / schwarz), Ladekantenschutz (Aluminium), Laderaumabdeckung elektrisch, Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenkradheizung, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel), Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Reifen 255/40 R19 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay), Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Subwoofer, Textilfußmatten Premium, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Verglasung getönt, Volvo ON CALL,

Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
86902	Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel Mild-Hybrid (MK5)
1702	Licht-Paket
11000	Metallic-Lackierung
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08.12.2025 bei Kilometerstand 65.298

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

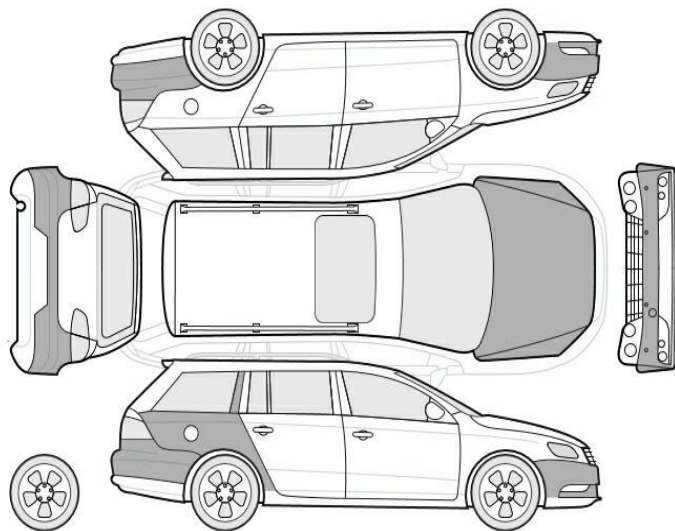

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 14)
2. Felge hinten rechts verschrammt, smart repair (Bild 15)
3. Einstieg vorne links verschrammt, smart repair (Bild 17)
4. Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm², lackieren
5. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge>6Stück/dm², lackieren
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschläge, (Bild 16)
Seitenteil hinten rechts, eingedellt,
Gebrauchsspur (Bild 9)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 8)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

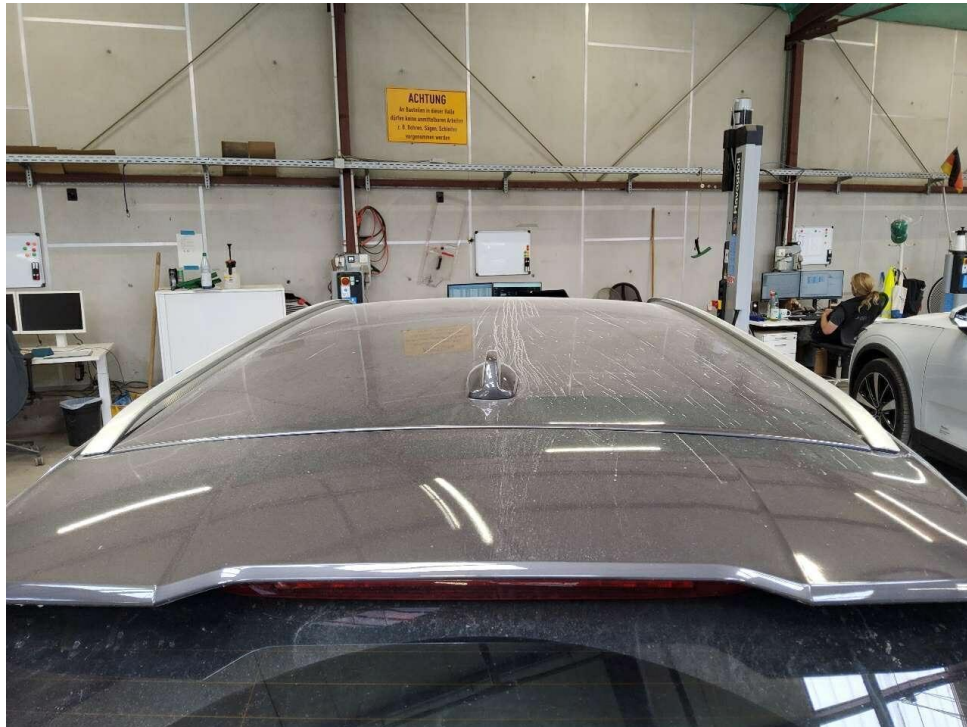


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

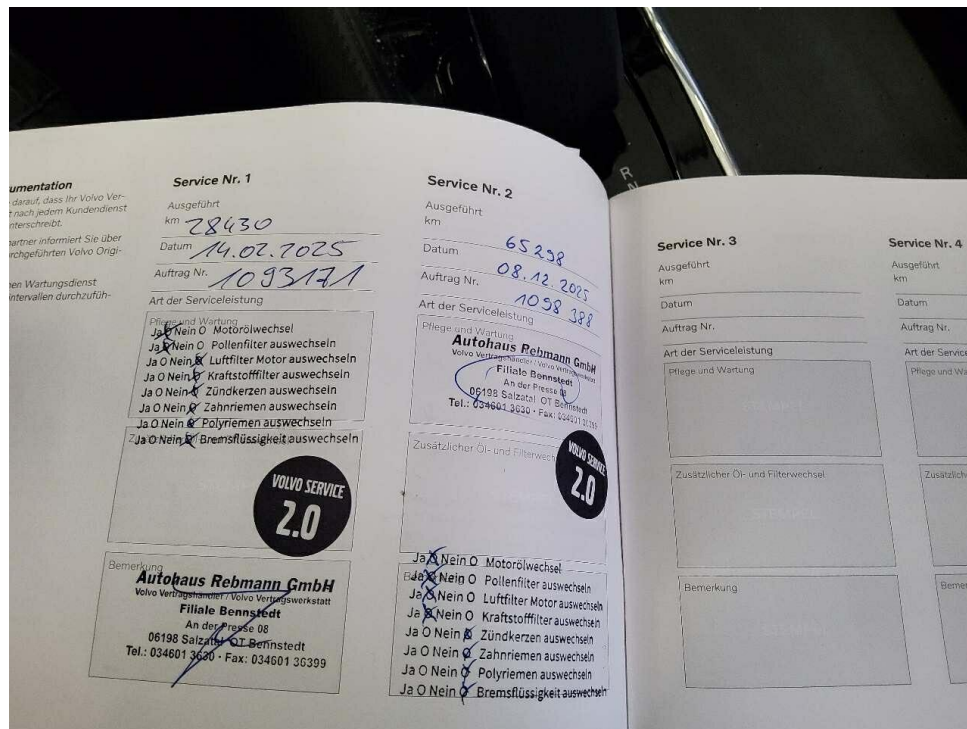


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 10 : Stoßfänger vorne

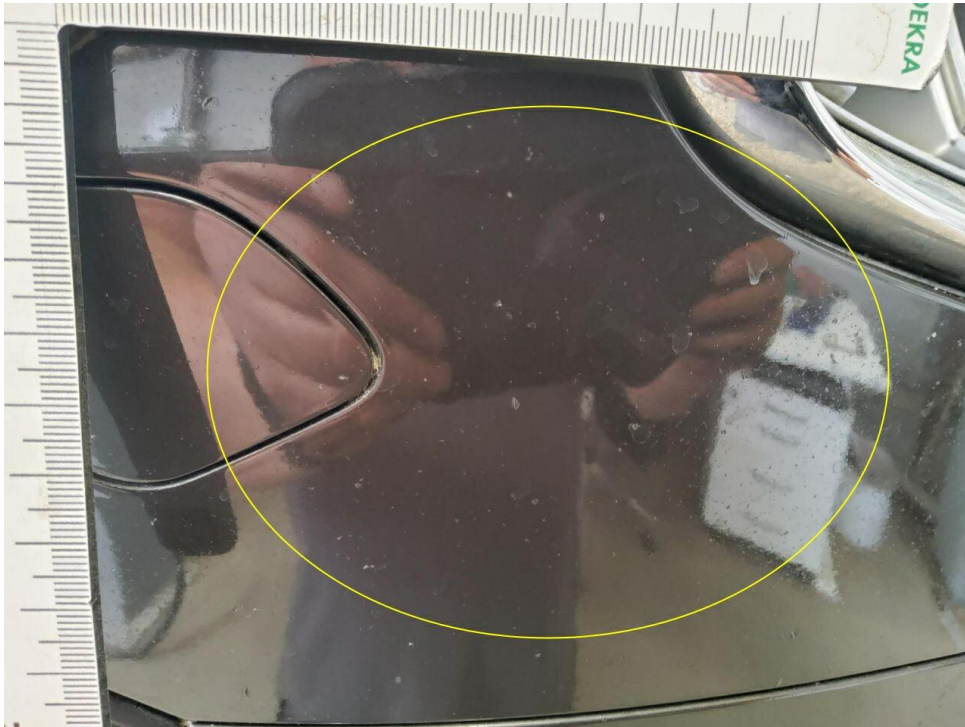


Bild 11 : Stoßfänger vorne



Bild 12 : Motorhaube

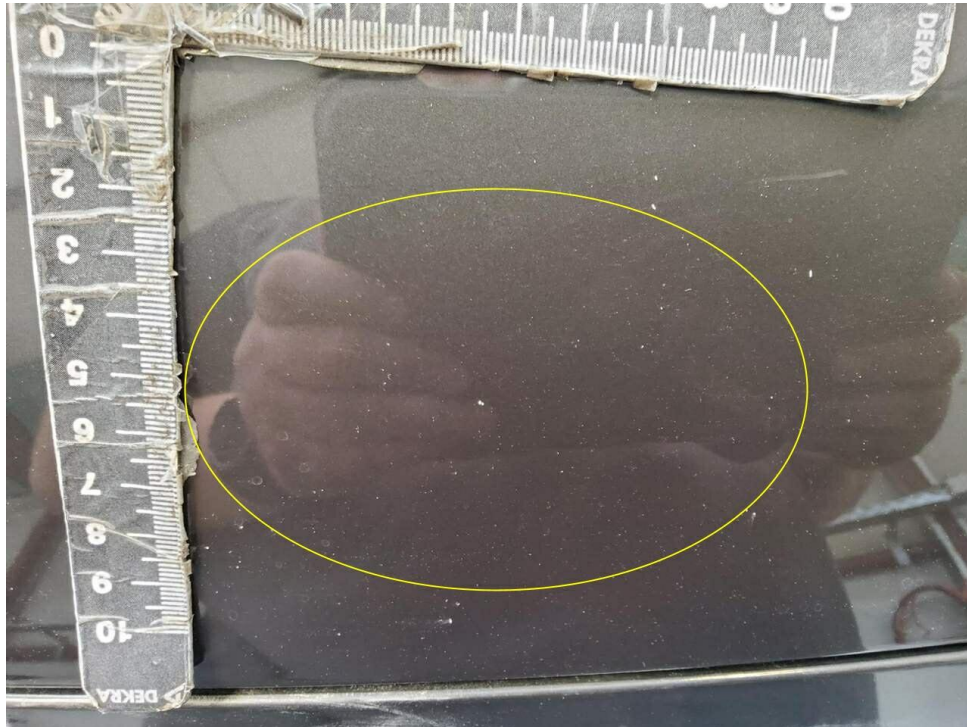


Bild 13 : Motorhaube



Bild 14 : Felge vorne rechts verschrammt



Bild 15 : Felge hinten rechts verschrammt



Bild 16 : Frontscheibe Steinschläge



Bild 17 : Einstieg vorne links verschrammt