

Händlerinformationen / Dealer-information

- beh.Unf. Heck + Seite rechts / fixed acc.damage back + side right

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 18.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 130 µm bis 220 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür hinten rechts 220 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.07.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai	Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Uniq / Uniq-Paket Elektro
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81EFP171704	HSN / TSN	8252 / ALB
DAT Europa-Code®	013451250150003	DAT Marktindex	DE003 6374
Km-Stand abgelesen	93762	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	56	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic / T5R		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV RG	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV RG	S / O	5 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV RG	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 W	Michelin / Pilot Sport EV RG	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 77,4 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Head-up-Display, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LED-Paket, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Park-Paket, Parkbremse elektrisch (EPB), Pedale Aluminium, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Paket, Sitzheizung hinten, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Sound-System BOSE, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Uniq-Paket, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4314	Assistenz-Paket
50220	LM-Felgen 8,5x20
16302	Panoramadach (Glas)
2005	Relax-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 14.08.2026 bei Kilometerstand 90.940

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

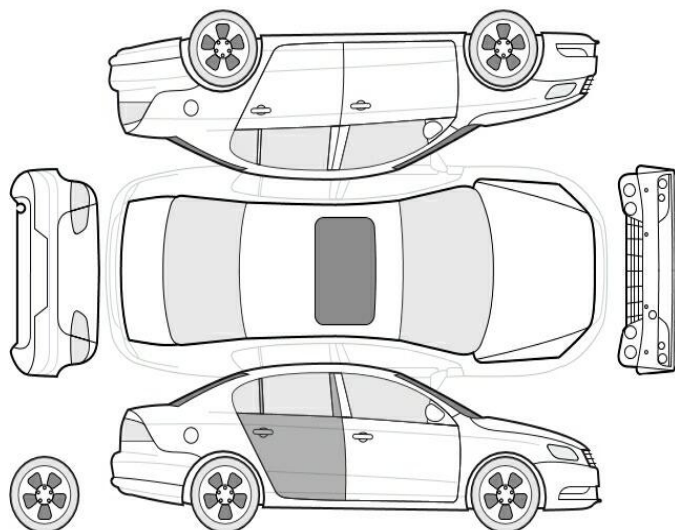

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Minderwert für Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie, (Bild 15)
2. Türverkleidung vorne rechts Kratzer, smart repair (Bild 16, 17)
3. Tür hinten links Delle, smart repair (Bild 18)
4. STOSSF.-ABDECKUNG V.U. gebrochen, erneuern (Bild 19, 20)
5. Tür hinten rechts Lackierung, nicht fachger., Farbton, matt, lackieren (Bild 8, 9, 10, 11, 12)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Steinschlag, (Bild 13, 14)

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: FD526C87-8AFD-4680-A216-2AF08F60FC27

FAHRZEUG

MARKE: Hyundai
MODELL: Ioniq 5 - 77,4 kWh

KILOMETERSTAND: 93.762 km
FIN: KMHKR81EFP171704
DATUM UND UHRZEIT:
18.09.26, 12:22

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)

93,2 %

ENERGIE

72kWh | 77kWh




WLTP-REICHWEITE

472km | 507km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr
Fahrzeug im Vergleich zu
vergleichbaren
Fahrzeugen ab?

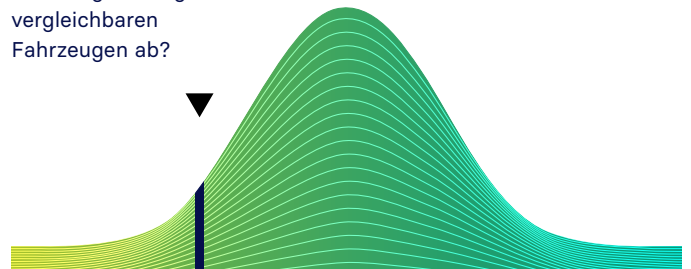

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

Batteriemanagementsystem (BMS)	✓
Batteriesensor	✓
Batteriemessungen	✓
Batterie-Zellspannung	✓
Fahrzeug-Kommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITSZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	74,5kWh	72,1kWh	68,4kWh
Neu:	80,0kWh	77,4kWh	73,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	423-472km	337km
Neu:	454-507km	362km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 12:22:06

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	32%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	93%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	18,0°C	20,0°C	2,0°C	✓
Zellenspannung	3,600V	3,600V	0mV	✓
Batteriespannung	692,0V			
Durchschn. Stromstärke	-0,6A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21 - 40	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41 - 60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
61 - 80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
81 - 100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
101 - 120	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
121 - 140	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
141 - 160	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
161 - 180	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
181 - 192	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

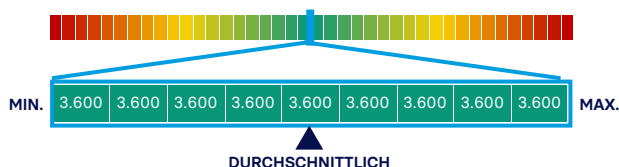

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

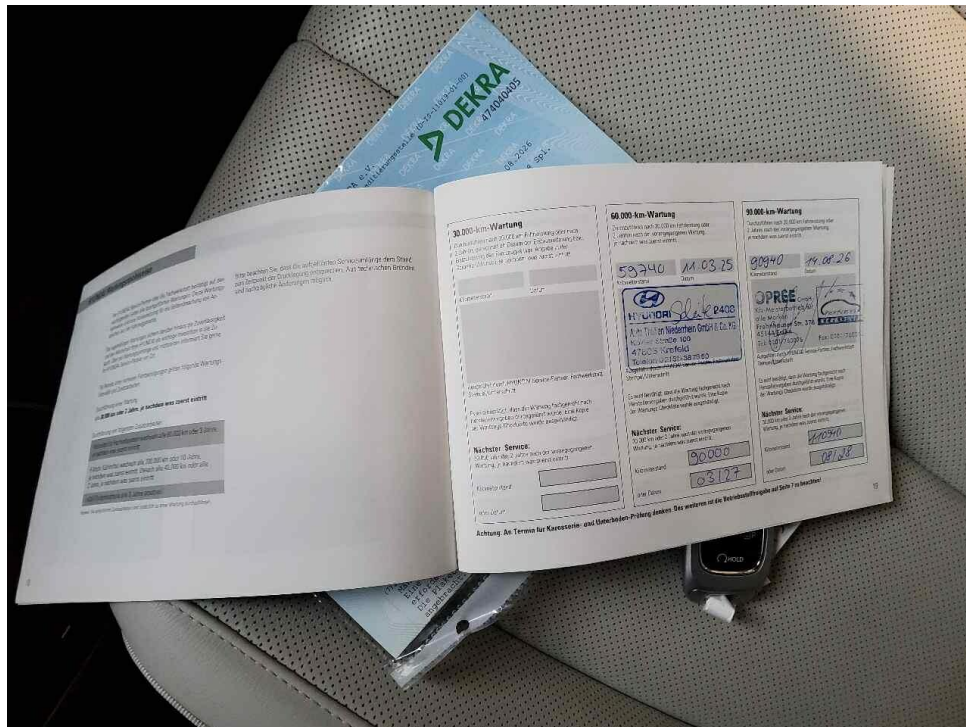


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Tür hinten rechts Lackierung, nicht fachger., Farbton, matt, lackieren



Bild 9 : Tür hinten rechts Lackierung, nicht fachger., Farbton, matt, lackieren

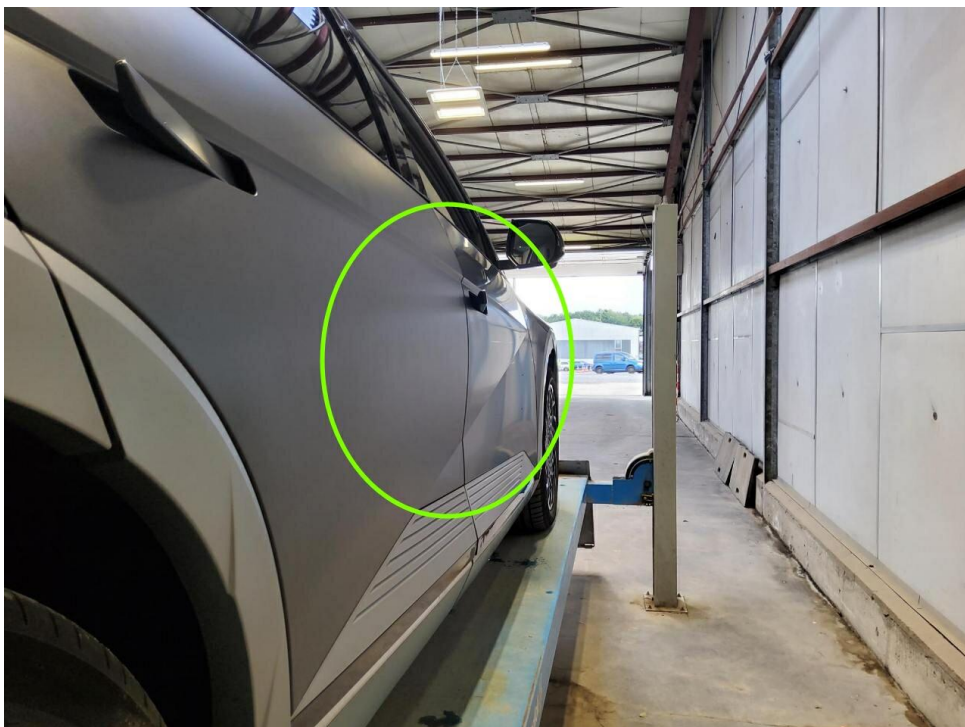


Bild 10 : Tür hinten rechts Lackierung, nicht fachger., Farbton, matt, lackieren



Bild 11 : Tür hinten rechts Lackierung, nicht fachger., Farbton, matt, lackieren

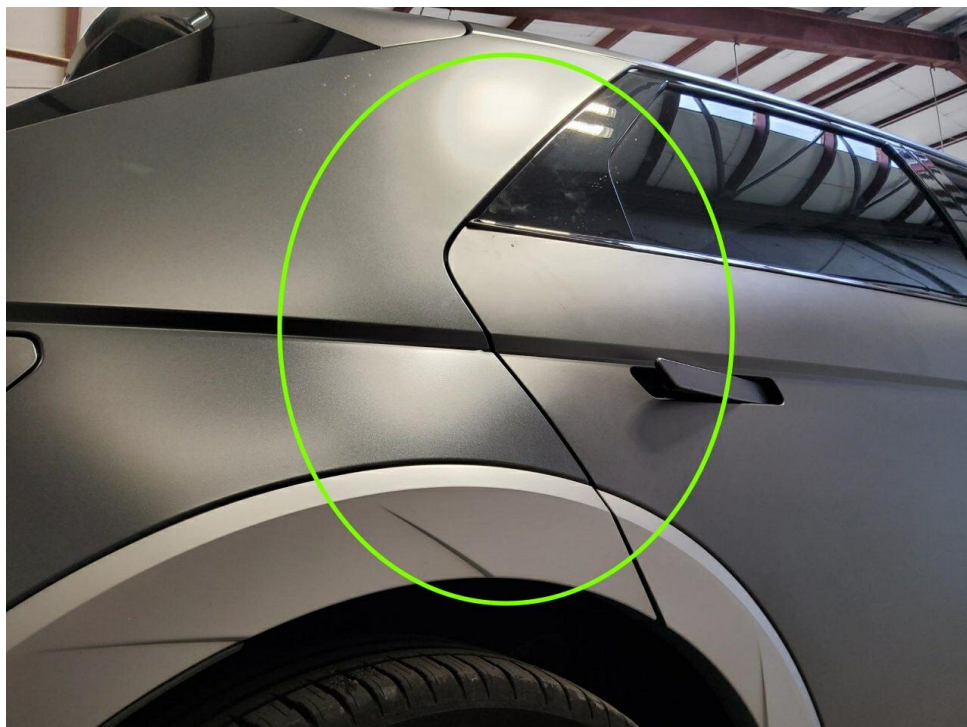


Bild 12 : Tür hinten rechts Lackierung, nicht fachger., Farbton, matt, lackieren



Bild 13 : Motorhaube Steinschlag

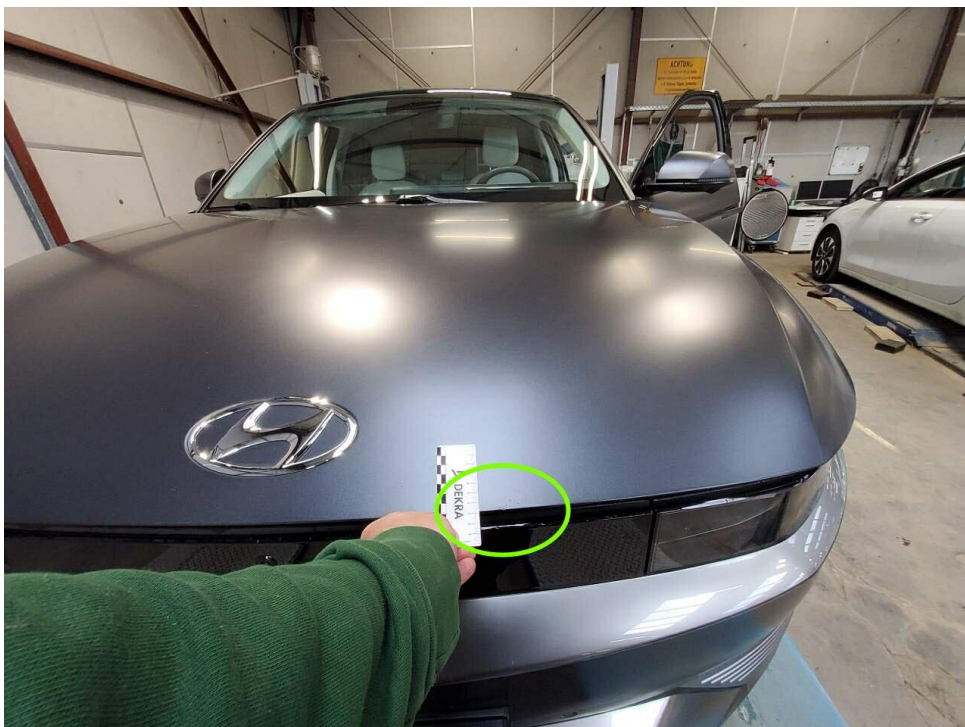


Bild 14 : Motorhaube Steinschlag

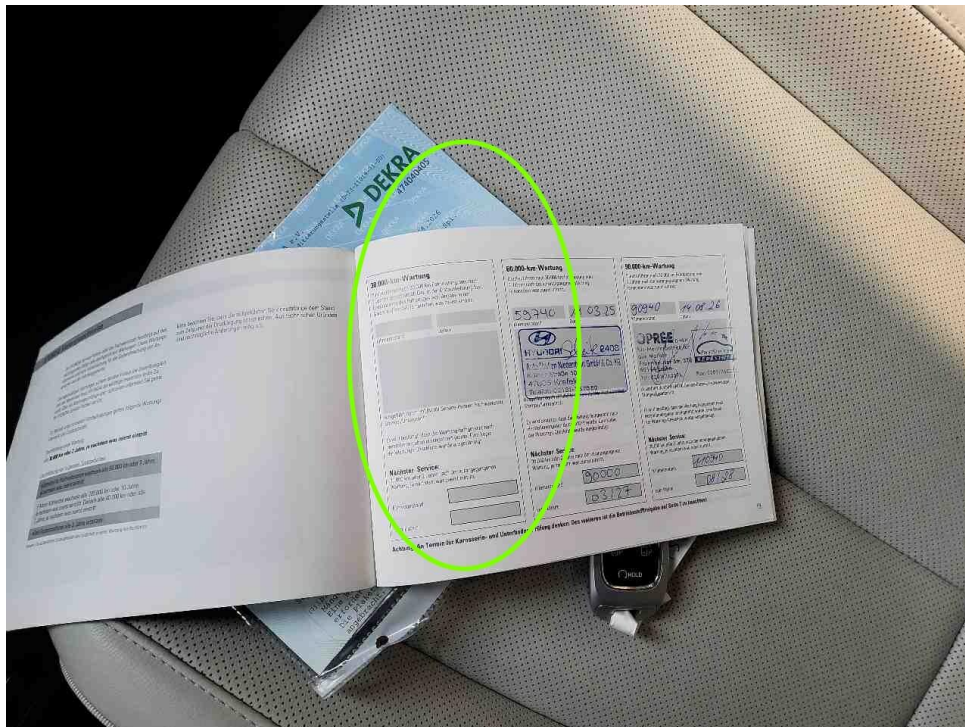


Bild 15 : Minderwert für Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie

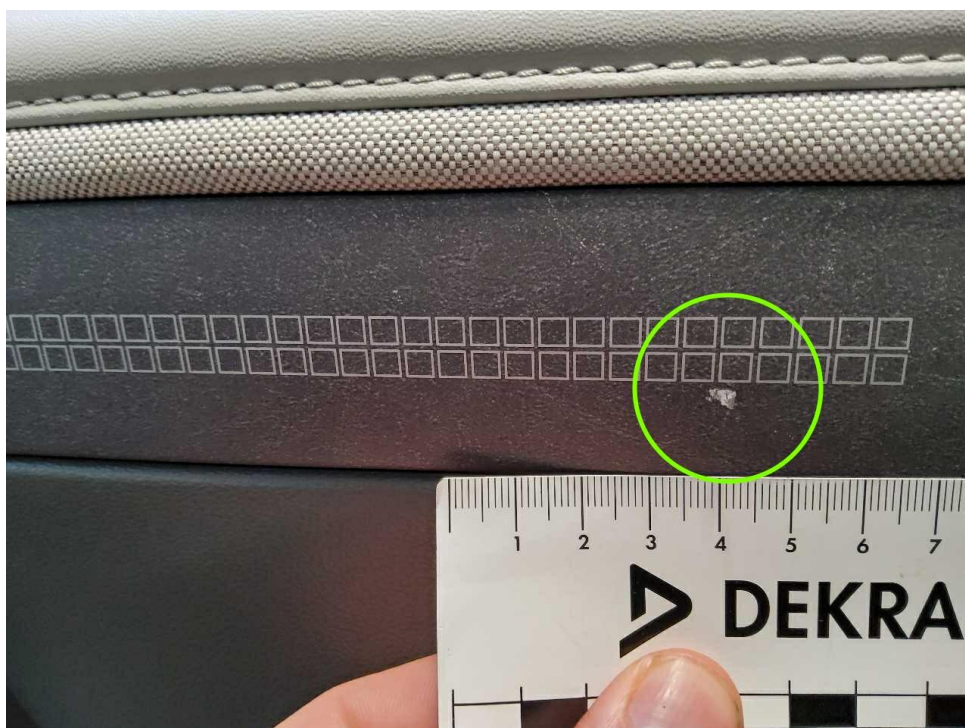


Bild 16 : Türverkleidung vorne rechts Kratzer



Bild 17 : Türverkleidung vorne rechts Kratzer



Bild 18 : Tür hinten links Delle

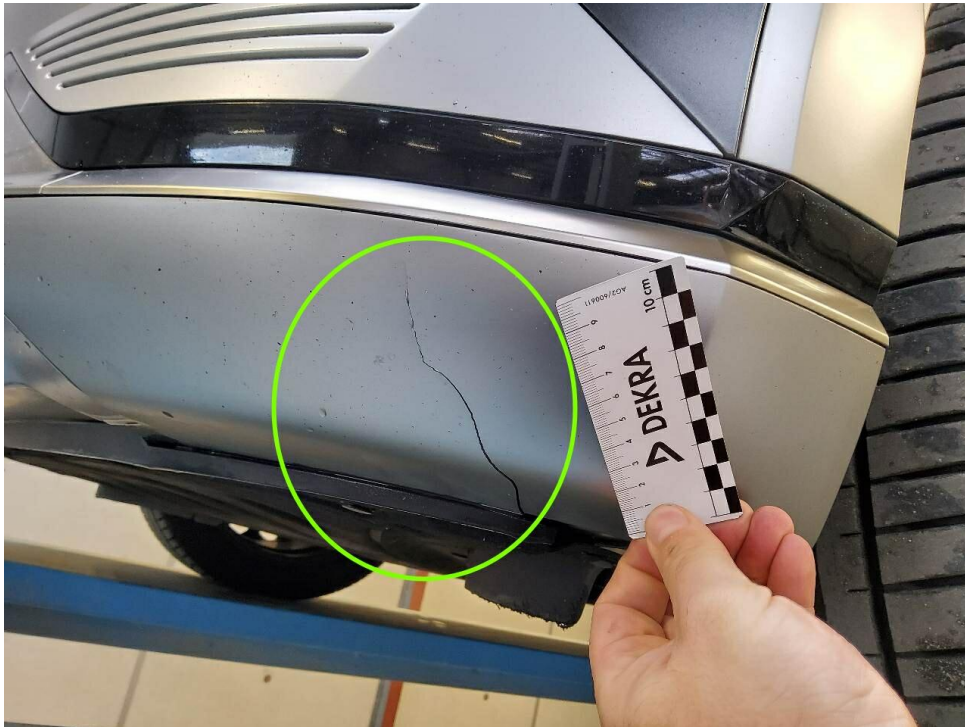


Bild 19 : STOSSF.-ABDECKUNG V.U. gebrochen



Bild 20 : STOSSF.-ABDECKUNG V.U. gebrochen