

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg  
17.09.2026

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 302 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Das Seitenteil hinten rechts, der Dachrahmen rechts und die Heckklappe weisen erhöhte Lackstärken auf.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                              |                      |                                                       |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Erstzulassung              | 16.06.2023                   | Fahrzeugart          | Personenkraftwagen                                    |
| Hersteller                 | Mercedes-Benz                | Typ / Verkaufsbez.   | B (BM 247)(02.2019->) / B 250 e Progressive (EURO 6d) |
| Aufbauart                  | Van                          | Türen                | 5                                                     |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | W1K4F8FB7PJ513828            | HSN / TSN            | 2222 / AHQ                                            |
| DAT Europa-Code®           | 015701050850009              | DAT Marktindex       | DE009 6401                                            |
| Km-Stand abgelesen         | 61557                        | Nächste HU §29 StVZO | 06 / 2028                                             |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf.            | Zylinderanzahl       | 1332                                                  |
| Leistung (kW)              | 120                          | Hubraum (ccm)        | Automatik /                                           |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Getriebe             |                                                       |
| Felgen                     | Leichtmetall                 | Farbe / Farbe        | POLARWEISS - UNILACK / Uni / 149 / Weiß               |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ          | Art  | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|------|-------------|
| 1 links   | 205 / 55 R 17 91 W                 | Michelin / Primacy 4 MO | S /O | 4 mm        |
| rechts    | 205 / 55 R 17 91 W                 | Michelin / Primacy 4 MO | S /O | 4 mm        |
| 2 links   | 205 / 55 R 17 91 W                 | Michelin / Primacy 4 MO | S /O | 5 mm        |
| rechts    | 205 / 55 R 17 91 W                 | Michelin / Primacy 4 MO | S /O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.05.2028 |                         |      |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                       | Art  | Profiltiefe |
|--------------------|--------------------------------------|------|-------------|
| 205 / 55 R 17 95 V | Continental / WinterContact TS 870 P | W /O | 6 mm        |
| 205 / 55 R 17 95 V | Continental / WinterContact TS 870 P | W /O | 6 mm        |
| 205 / 55 R 17 95 V | Continental / WinterContact TS 870 P | W /O | 6 mm        |
| 205 / 55 R 17 95 V | Continental / WinterContact TS 870 P | W /O | 6 mm        |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

## Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Progressive, Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb), Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn (doppelt), Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 120 kW), Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thematic), Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 6,5x16 (Vielspeichen), Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 1,3 Ltr. - 120 kW CGI Hybrid, Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System), Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen 205/60 R16 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), USB-Anschluss im Fond, Vorrüstung Mercedes me Charge, WSS Kategorie: Hybrid

## Sonderausstattung


| Code  | Bezeichnung                                            |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 14204 | Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)                |
| 73226 | Aufladesystem Gleichstrom (DC)                         |
| 73237 | Aufladesystem Wechselstrom (AC) mit 11 kW Ladeleistung |
| 4751  | Ausstattungs-Paket: Advanced                           |
| 25401 | Digitales Instrumenten-Display                         |
| 4312  | Fahrassistenten-Paket                                  |
| 41161 | Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung       |
| 27605 | Gepäckraum-Abtrennung (Netz)                           |
| 4198  | Laderaum-Paket                                         |
| 26906 | Seitenairbag (Sidebag) hinten                          |
| 24846 | Smartphone integriert                                  |
| 11098 | Sonderlackierung Uni                                   |
| 2400  | Winter-Paket                                           |

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 01.06.2026 bei Kilometerstand 54.818

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

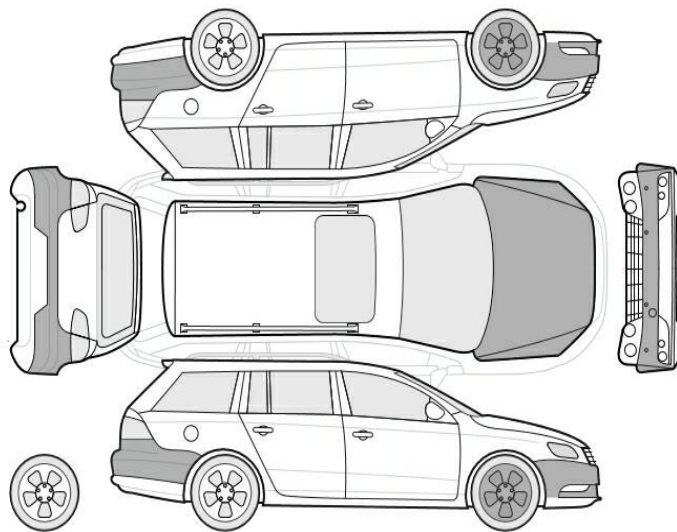

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tirefit leer, erneuern (Bild 19)
2. Einstieg vorne links eingedellt, verschrammt, smart repair (Bild 23, 24, 25)
3. Motorhaube, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen (Bild 16, 17, 18)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
5. Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair (Bild 13)
6. Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair (Bild 11, 12)
7. Felge vorne links, verschrammt, smart repair (Bild 9, 10)
8. Lackvorbereitung

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Einstieg hinten links eingedellt, (Bild 20, 21, 22)





Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

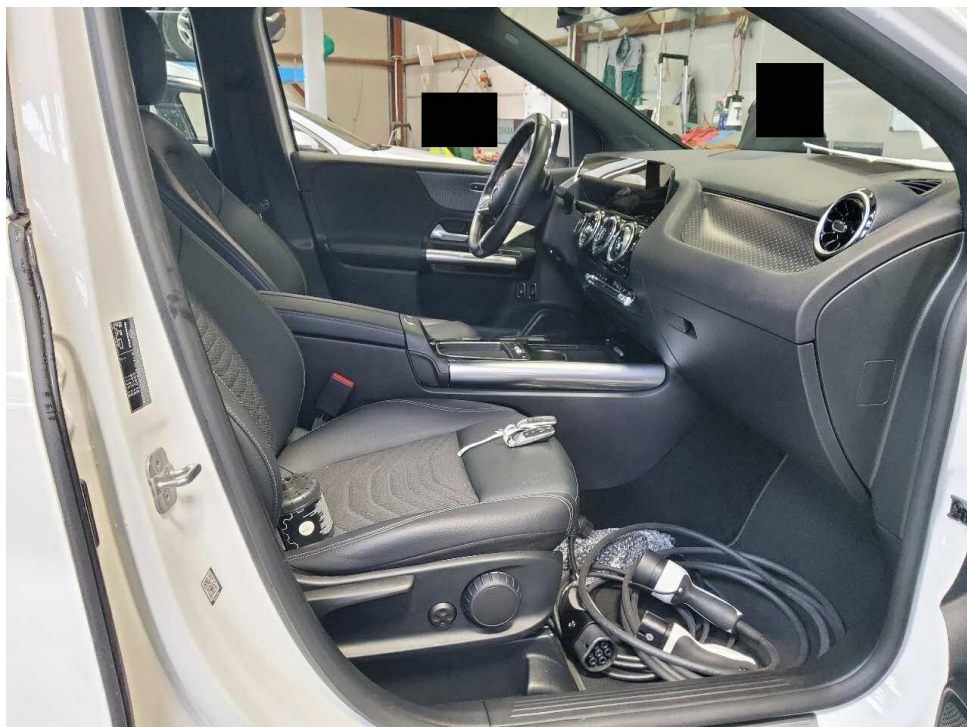


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

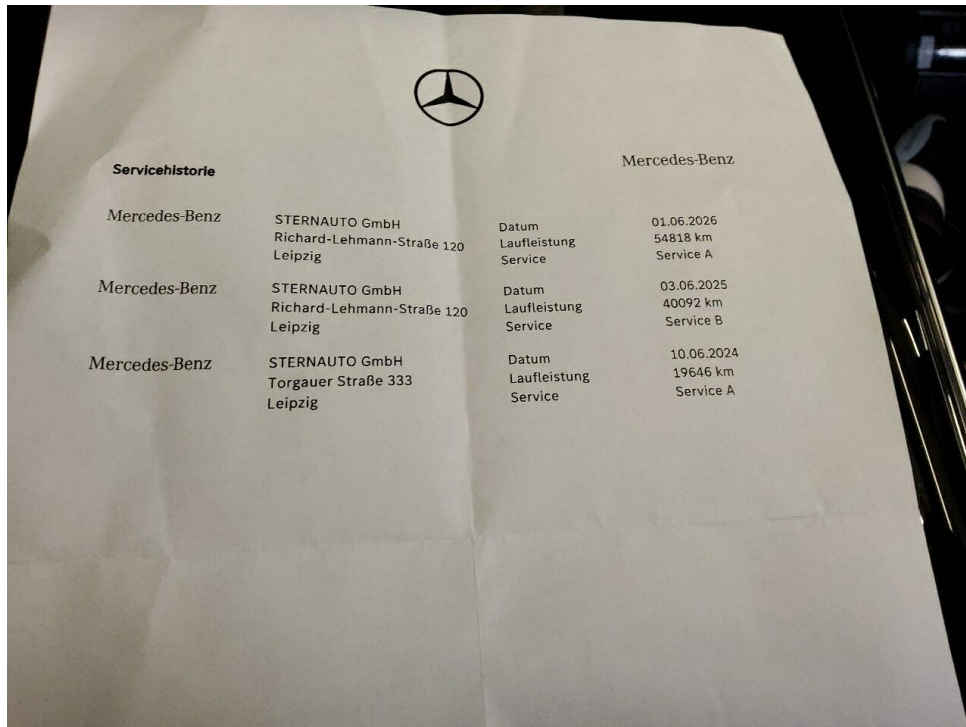


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 9 : Felge vorne links, verschrammt, smart repair



Bild 10 : Felge vorne links, verschrammt, smart repair



Bild 11 : Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair



Bild 12 : Stoßfänger hinten, eingedellt, smart repair

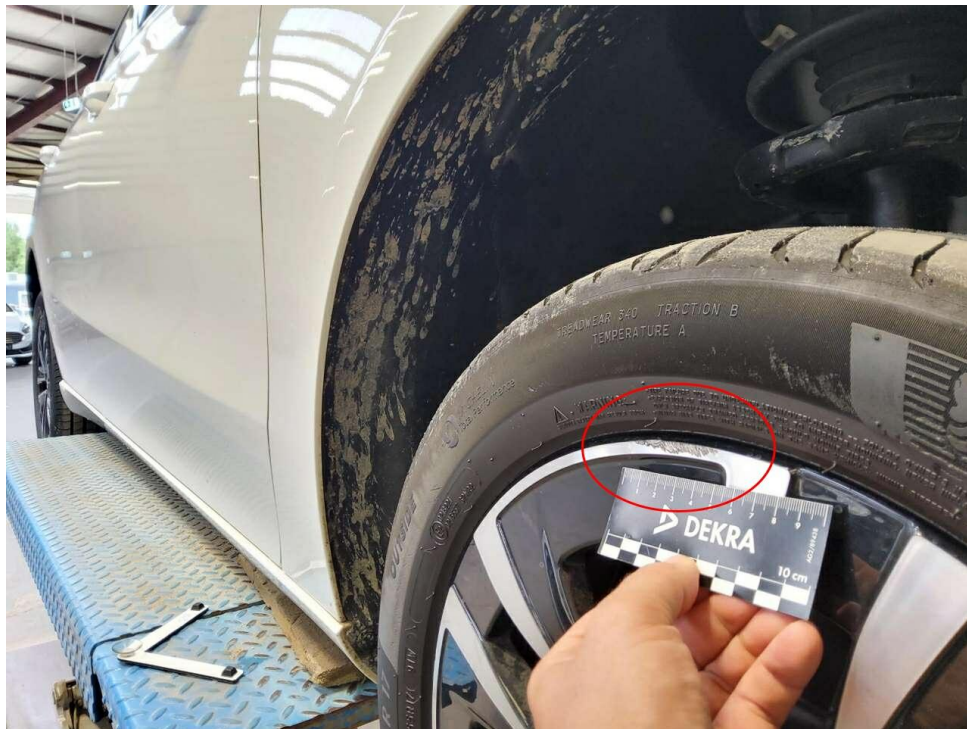


Bild 13 : Felge vorne rechts, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück, lackieren mit Lackaufbau

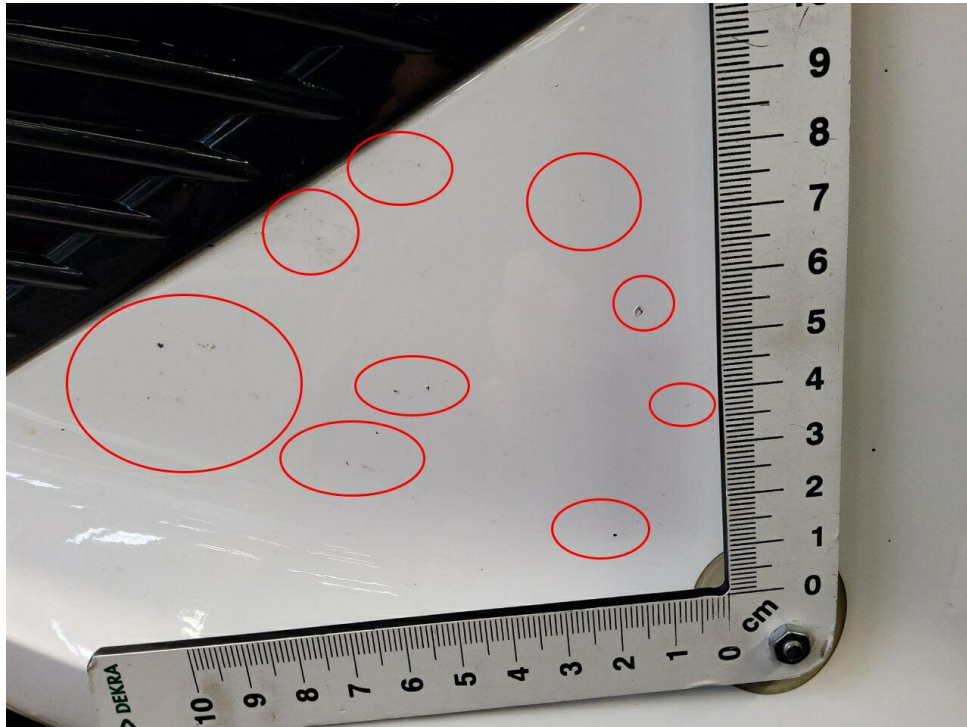


Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschläge > 6 Stück, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen

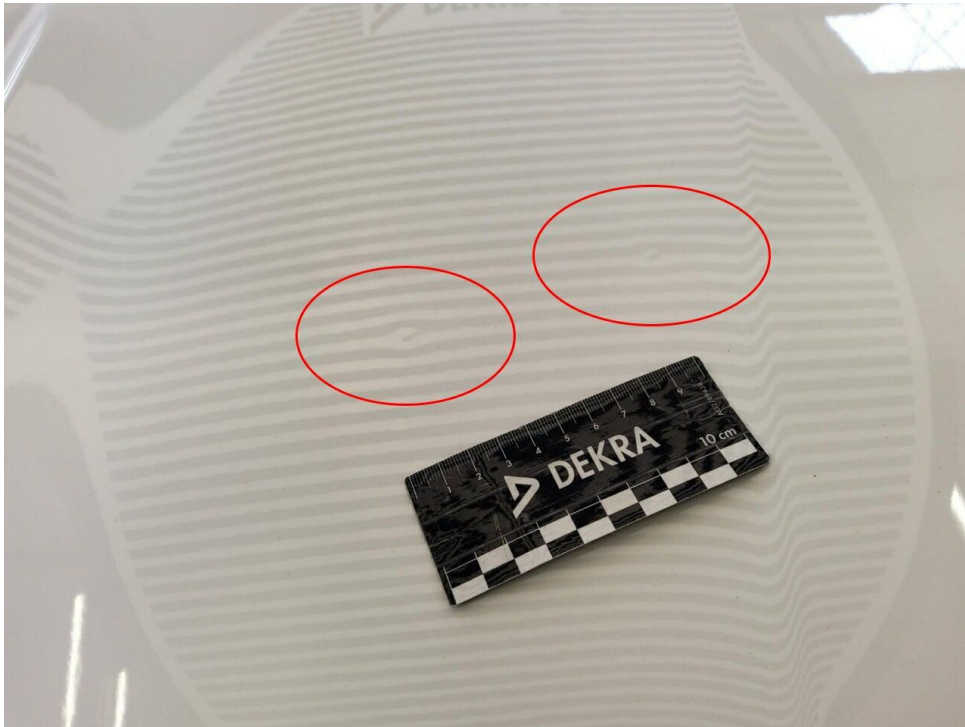


Bild 17 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen



Bild 18 : Motorhaube, mehrfach eingedellt, sanft instandsetzen



Bild 19 : Tirefit leer



Bild 20 : Einstieg hinten links eingedellt



Bild 21 : Einstieg hinten links eingedellt

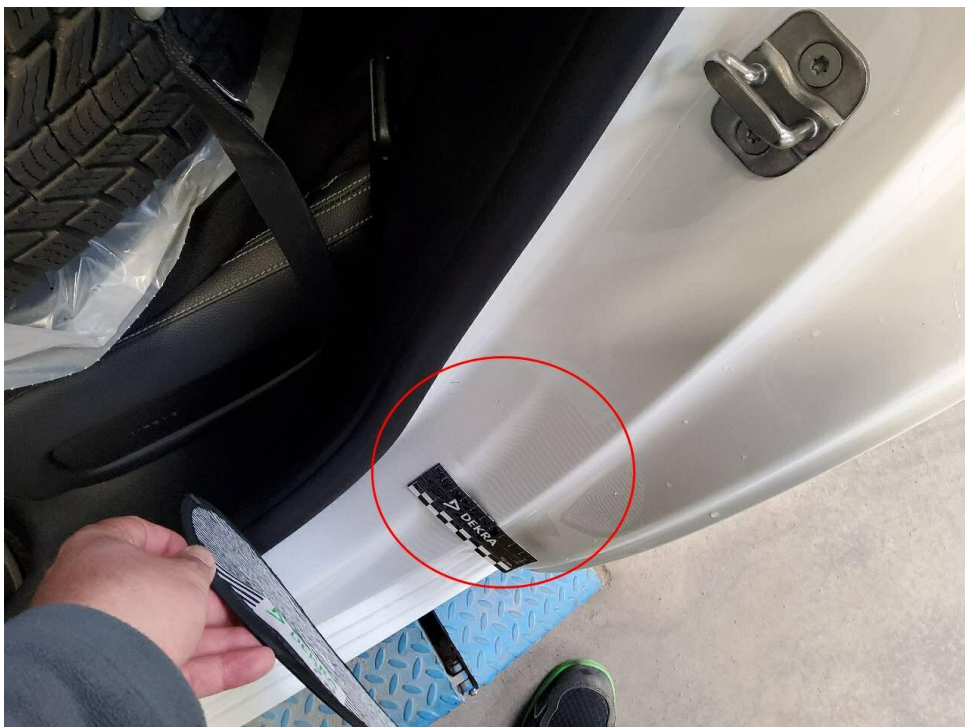


Bild 22 : Einstieg hinten links eingedellt



Bild 23 : Einstieg vorne links eingedellt, verschrammt



Bild 24 : Einstieg vorne links eingedellt, verschrammt



Bild 25 : Einstieg vorne links eingedellt, verschrammt