

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung 18.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 480 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube 480 µm

Kotflügel vorne rechts 220 µm

Tür vorne rechts 220 µm

Tür hinten rechts 240 µm

Seitenwand rechts 210 µm

Heckklappe 200 µm

Kotflügel vorne links 190 µm

Instandgesetzter Heckschaden (Stoßfänger) nach vorliegenden Informationen ohne Schadenshöhe.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.01.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	GLC (BM 253)(06.2015->) / GLC 200 d 4Matic (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539161V345656
HSN / TSN	2222 / AKI	DAT Europa-Code®	015700699160001
DAT Marktindex	DE001 6246	Km-Stand abgelesen	137334
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Schwarz / Uni / 040 /		

Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	4 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	4 mm
2 links	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	4 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	4 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 65 R 17 108 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
235 / 65 R 17 108 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
235 / 65 R 17 108 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	7 mm
235 / 65 R 17 108 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chrom-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslineie Standard, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckleuchten LED, Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), R4-Dieselmotor OM 654, Radstand 2873 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Stoßfänger Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2707	Ausstattungs-Paket: Business
4312	Fahrassistenz-Paket
3846	Infotainment-Paket High-End
16712	Panorama-Schiebedach
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 23.02.2024 bei Kilometerstand 56.077

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Service laut Anzeige fällig, durchführen, (Bild 8)
2. Heckklappe, Innenverkleidung stark verschrammt, erneuern (Bild 9)
3. Heckklappe, Dämpfer defekt (Klappe fällt von alleine zu), erneuern (Bild 10)
4. Lenkrad, beschädigt, instandsetzen (Bild 12)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum, Verkleidungen und Sitze, Gebrauchsspuren, (Bild 11)
Leichte Schrammen rundum, Gebrauchsspur, (Bild 13)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne

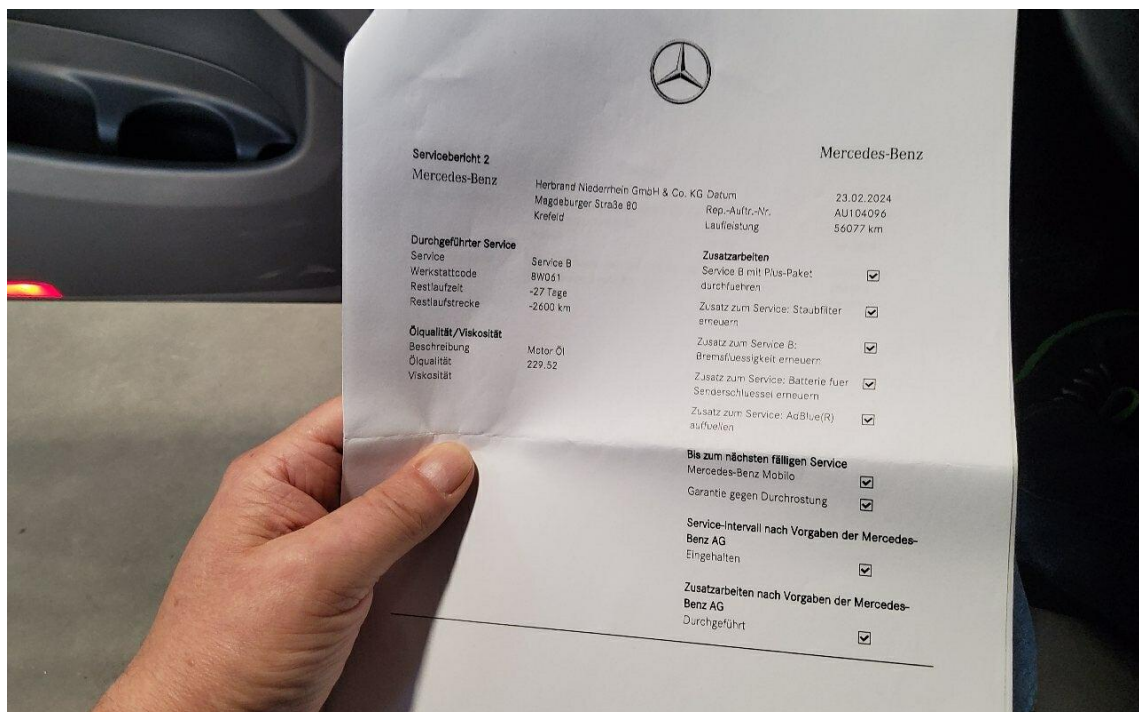


Bild 6 : Wartungsnachweise

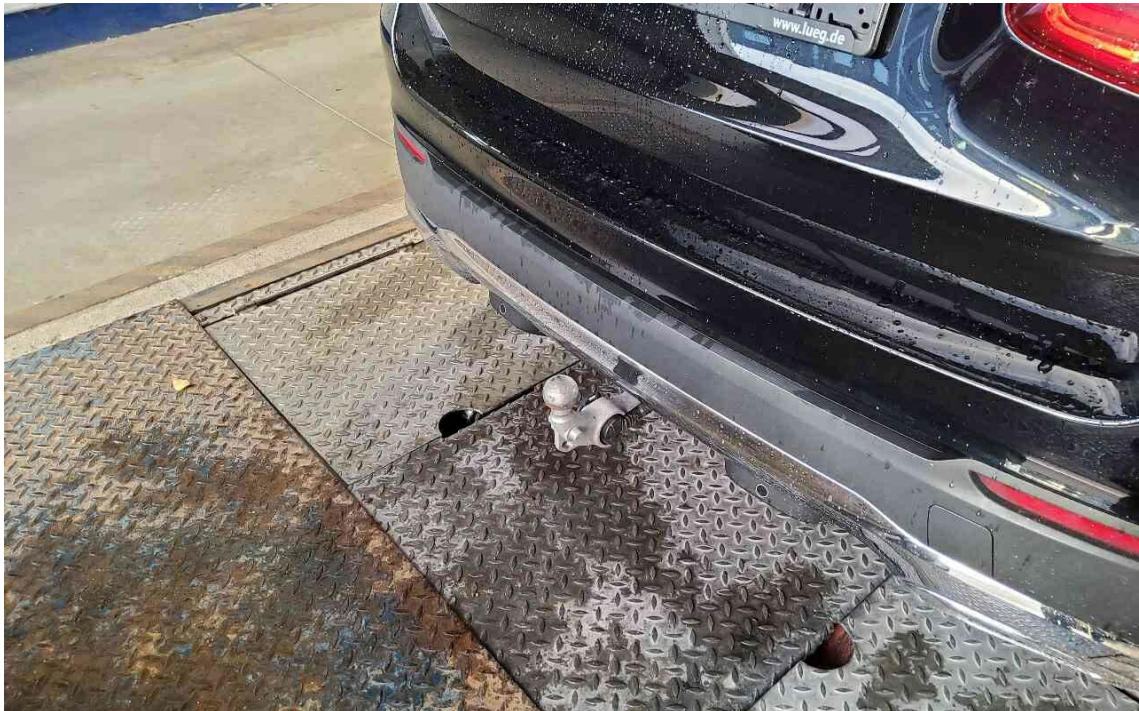


Bild 7 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK



Bild 8 : Service laut Anzeige fällig, durchführen



Bild 9 : Heckklappe, Innenverkleidung stark verschrammt



Bild 10 : Heckklappe, Dämpfer defekt (Klappe fällt von alleine zu)



Bild 11 : Innenraum, Verkleidungen und Sitze, Gebrauchsspuren

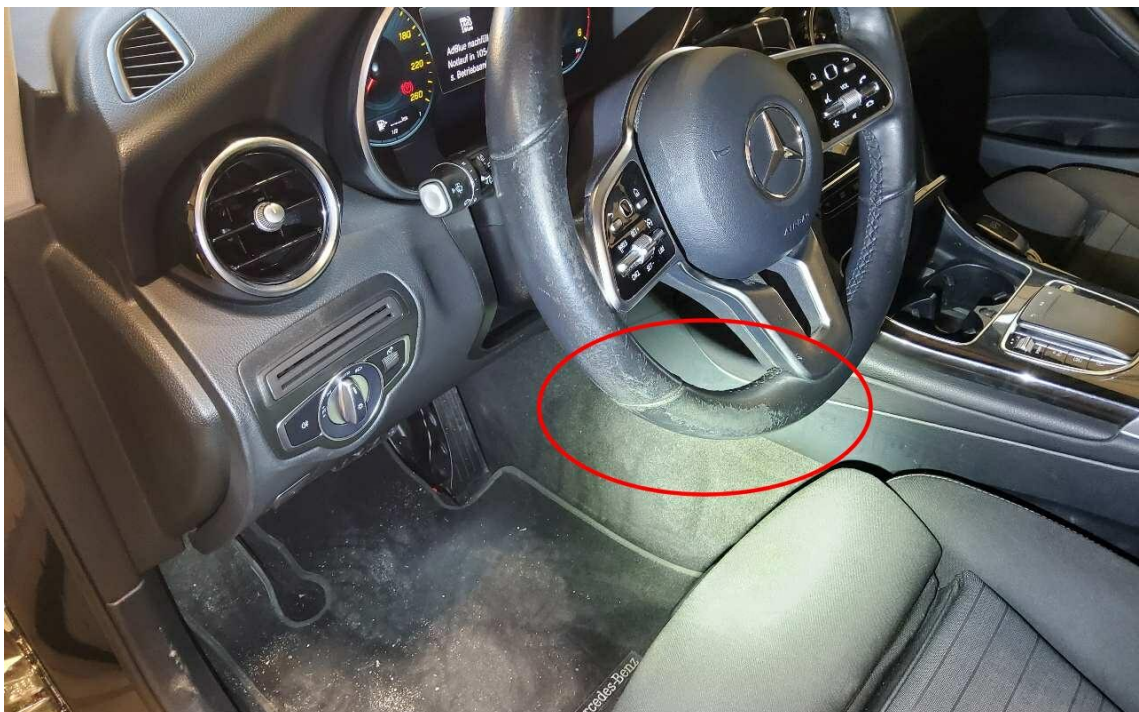


Bild 12 : Lenkrad, beschädigt



Bild 13 : Leichte Schrammen rundum, Gebrauchsspur