

Händlerinformationen / Dealer-information

- Alu-Felgen - zusätzliche Gebühr von 299 EUR / Aluminium Rims - additional cost of 299 EUR

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
23.06.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 380 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Kotflügel vorne rechts 190 µm

Tür vorne rechts 180 µm

Tür hinten rechts 380 µm

Seitenwand rechts 260 µm

Tür hinten links 180 µm

Tür vorne links 180 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.12.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	GLC (BM 253)(06.2015->) / GLC 220 d 4Matic (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1N2539151V344401
HSN / TSN	2222 / AKG	DAT Europa-Code®	015700699150001
DAT Marktindex	DE001 6239	Km-Stand abgelesen	71858
Nächste HU §29 StVZO	12 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl		Leistung (kW)	143
Hubraum (ccm)	1950	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	SCHWARZ - UNILACK /		

Uni / 040 / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	4 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	4 mm
2 links	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	5 mm
rechts	235 / 65 R 17 104 V	Hankook / Ventus S1 evo2 K117A SUV MO	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 65 R 17 104 H	Continental / 4x4 WinterContact MO FR	W / O	4 mm
235 / 65 R 17 104 H	Continental / 4x4 WinterContact MO FR	W / O	4 mm
235 / 65 R 17 104 H	Continental / 4x4 WinterContact MO FR	W / O	5 mm
235 / 65 R 17 104 H	Continental / 4x4 WinterContact MO FR	W / O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Adaptives Bremslicht, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chrom-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Standard, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Verkehrs-Informationen-System Live Traffic, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernentriegelung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn, Heckleuchten LED, Innenraumlicht-Paket, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen), Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Fahrwerk (Agility Control), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 7,5x17 (10-Speichen), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT, Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High), R4-Dieselmotor OM 654, Radstand 2873 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Stoßfänger Wagenfarbe, Tempomat, Touchpad (Mittelkonsole), Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
2707	Ausstattungs-Paket: Business
4275	Exclusive Interieur
30207	Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico 2-farbig

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.03.2026 bei Kilometerstand 65.042

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Leichter Steinschlag im Frontbereich
(inkl.Frontscheibe), Gebrauchsspur, (Bild 9,
10)
Stoßfänger vorne, verschrammt,
Gebrauchsspur, (Bild 11)



Bild 1 : Diagonal von vorne

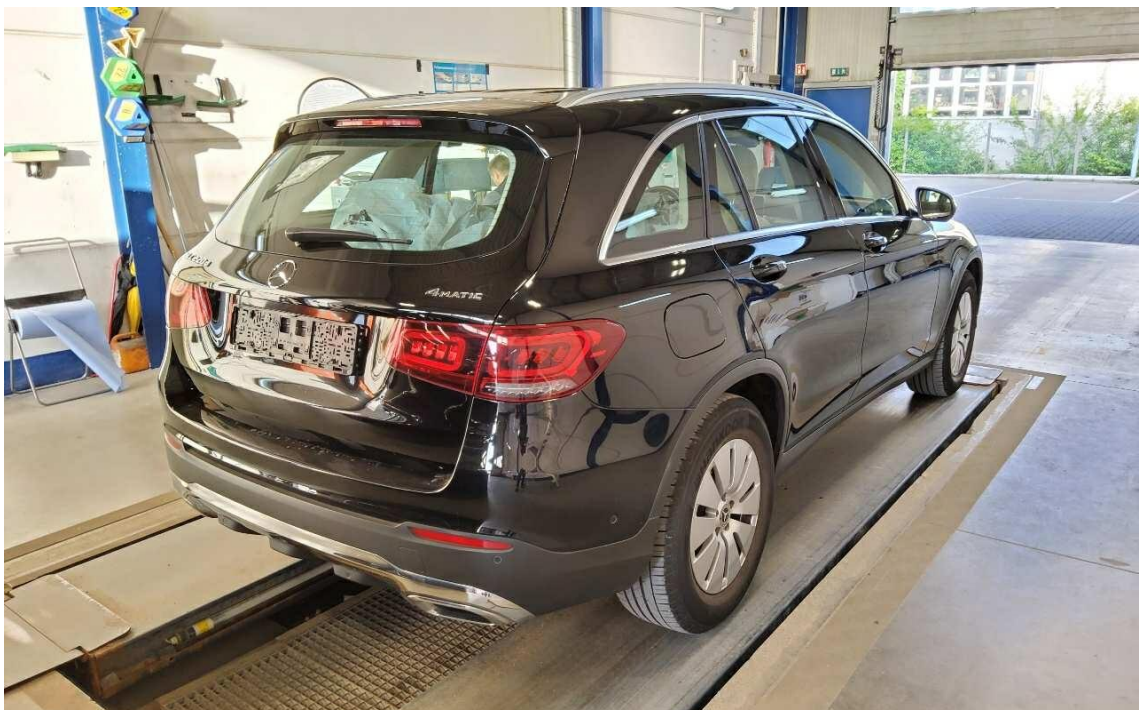


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

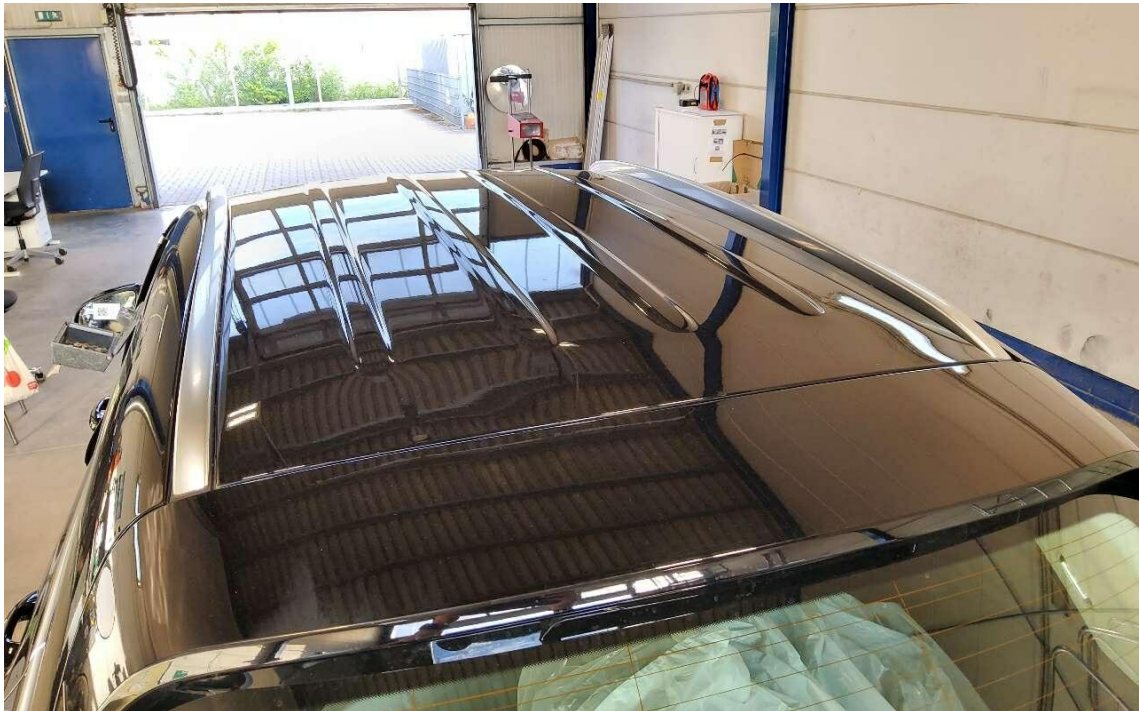


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

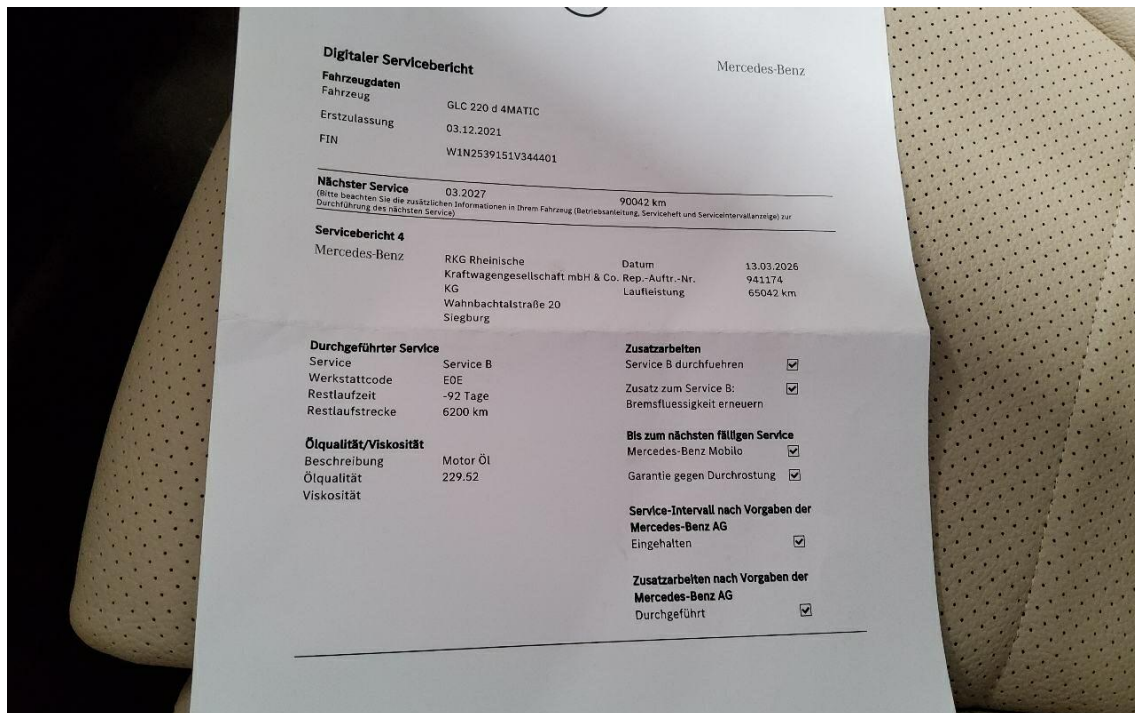


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Laderaum



Bild 9 : Leichter Steinschlag im Frontbereich (inkl.Frontscheibe), Gebrauchsspur

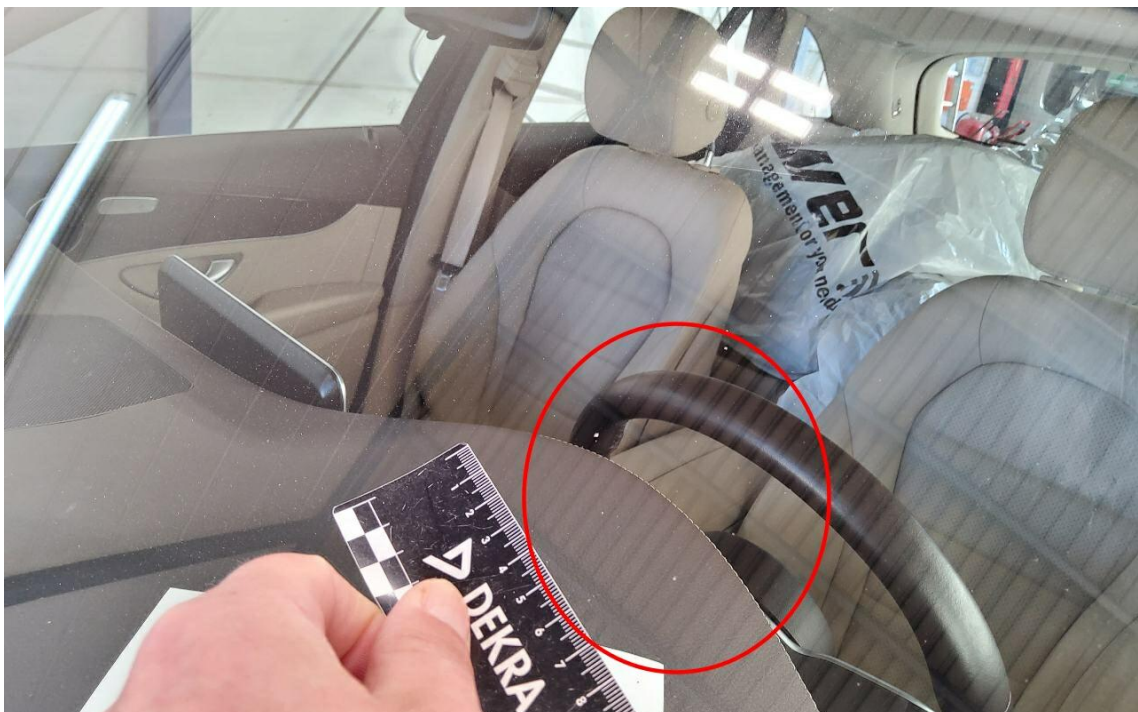


Bild 10 : Leichter Steinschlag im Frontbereich (inkl.Frontscheibe), Gebrauchsspur



Bild 11 : Stoßfänger vorne, verschrammt, Gebrauchsspur