

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
16.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.07.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Opel	Typ / Verkaufsbez.	Grandland (X)(2017->) / Grandland 1.6 Turbo Hybrid 4 Ultimate (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZ45GB4N6811200	HSN / TSN	1844 / AKO
DAT Europa-Code®	016501640700001	DAT Marktindex	DE002 6286
Km-Stand abgelesen	100533	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Leistung (kW)	147
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / G70		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Continental / Ultracontact	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Continental / Ultracontact	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Continental / Ultracontact	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Continental / Ultracontact	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 19 97 H	Pirelli / Winter 2 Cinturato	W / O	7 mm
205 / 55 R 19 97 H	Pirelli / Winter 2 Cinturato	W / O	7 mm
205 / 55 R 19 97 H	Pirelli / Winter 2 Cinturato	W / O	7 mm
205 / 55 R 19 97 H	Pirelli / Winter 2 Cinturato	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole, Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display), Audiobedienung am Lenkrad, Ausstattungs-Niveau U, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar, Bluetooth Audio-Streaming, Bordcomputer, Bremsassistent, Charging-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach schwarz lackiert, Dach, Design-Ausführung (Chrom), Dachreling schwarz, hochglänzend, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor VA 81 kW / HA 83 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrmodusschalter, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Feststellbremse elektrisch, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschkundig, Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen), Heckleuchten LED, Hybrid 221 kW (Motor 1,6 Ltr. - 147 kW), Innenraum-Paket, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Leseleuchten im Fond, Leseleuchten vorn (2), MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 147 kW Hybrid (... / ...) EP6FADTXHP, Nebelscheinwerfer, Opel Connect, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2675 mm, Reifen 205/55 R19 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Keyless Open, Seitenairbag vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV Opel, Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb, Tagfahrlicht LED, Technologie-Paket Park & Go Premium, Textilfussmatten, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, USB-Schnittstelle, Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber), Voll-LED (IntelliLux), Wegfahrsperre, Winter-Paket, Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
24320	HiFi-System / Sound-System Denon Premium
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
73235	Ladevorrichtung On-Board-Lader (7,4 kW)
49319	LM-Felgen 7x19 (5-Speichen, Bicolor, schwarz)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
33114	Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 01.08.2026 bei Kilometerstand 95.673

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

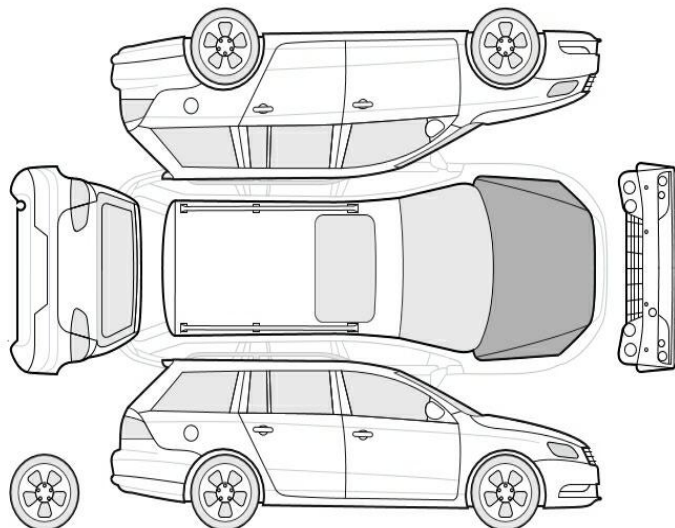

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzbezug vorne links gerissen, smart repair (Bild 11, 12)
2. Dachrahmen rechts Kratzer, smart repair (Bild 13, 14)
3. Türgriff rechts vorne Kratzer, smart repair (Bild 16, 17)
4. Radlauf hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 18)
5. Zierleiste Tür hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 19, 20)
6. Felge hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 21)
7. Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)
8. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel links Steinschlag, (Bild 15)

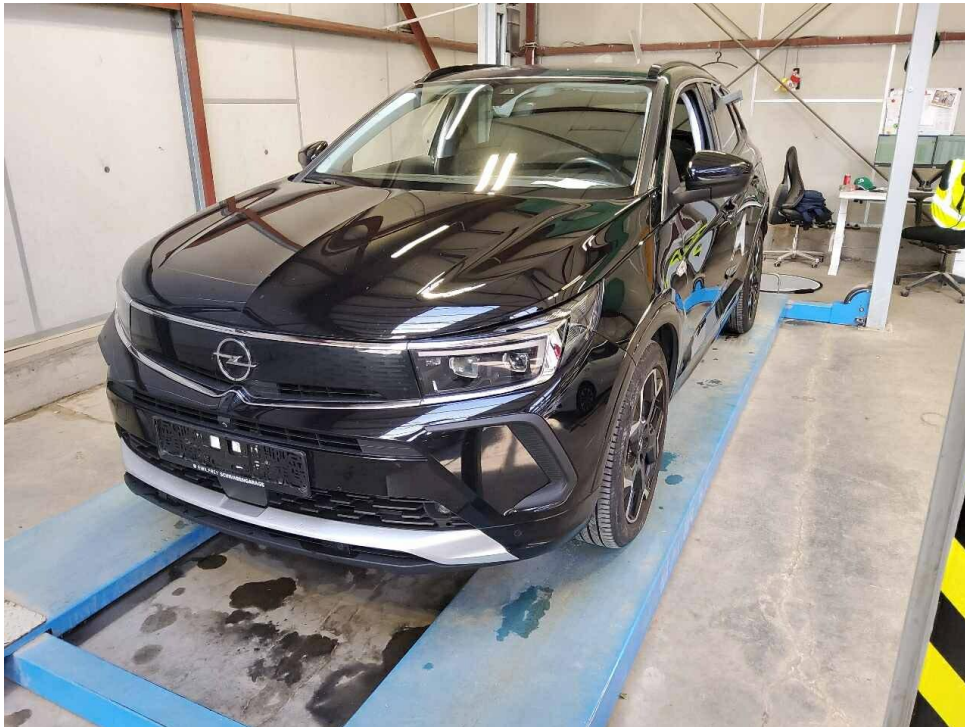


Bild 1 : Diagonal von vorne

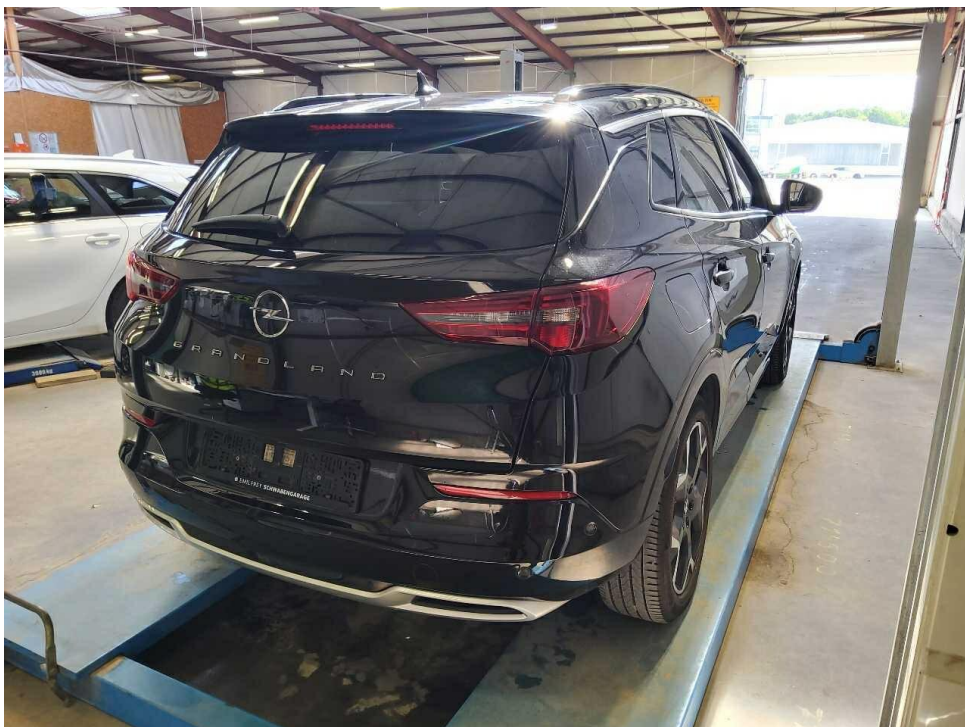


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand

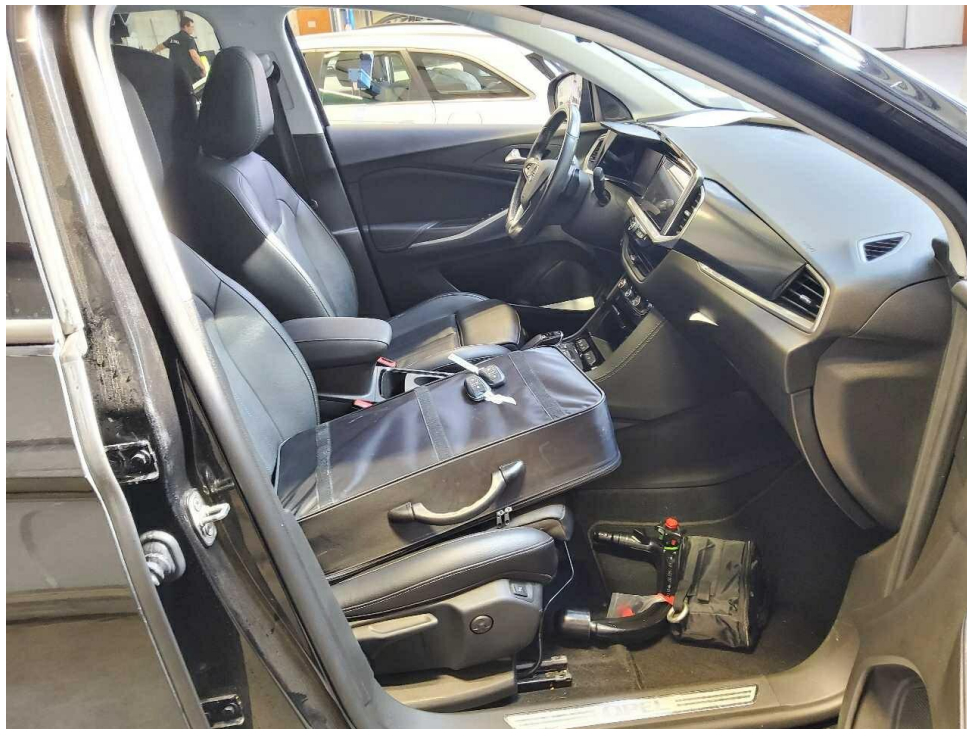


Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

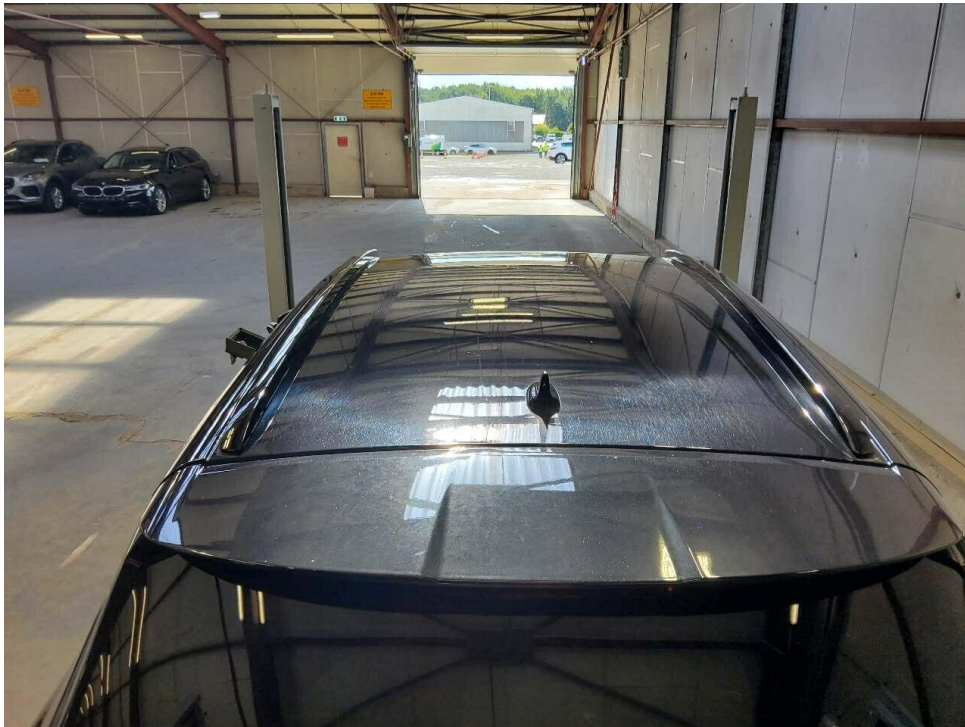


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK

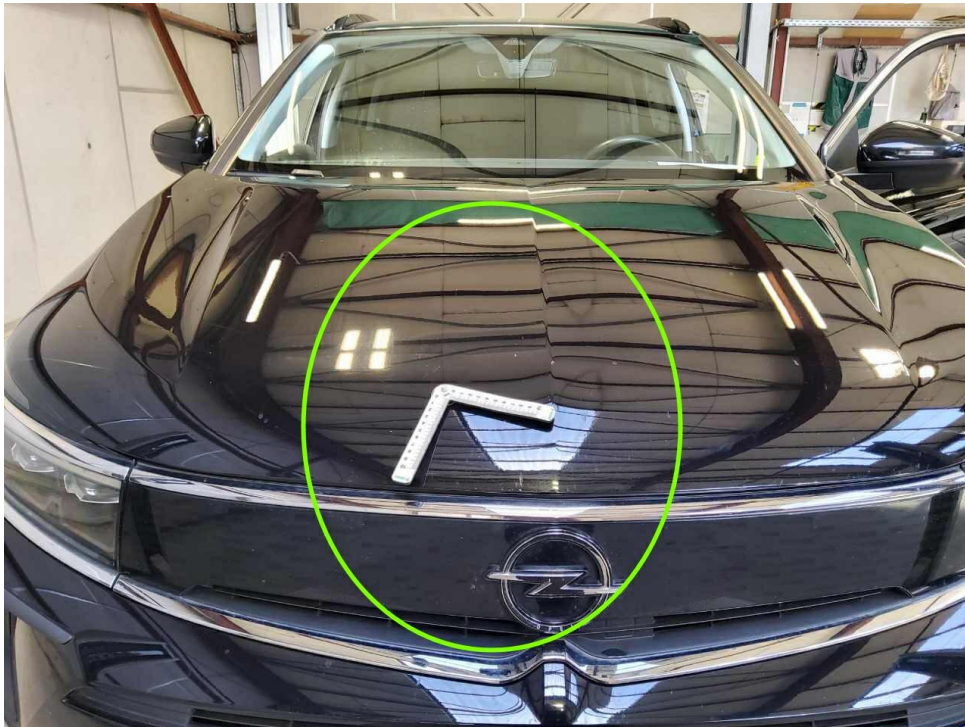


Bild 9 : Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Motorhaube, Steinschlag >6St. /dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Sitzbezug vorne links gerissen

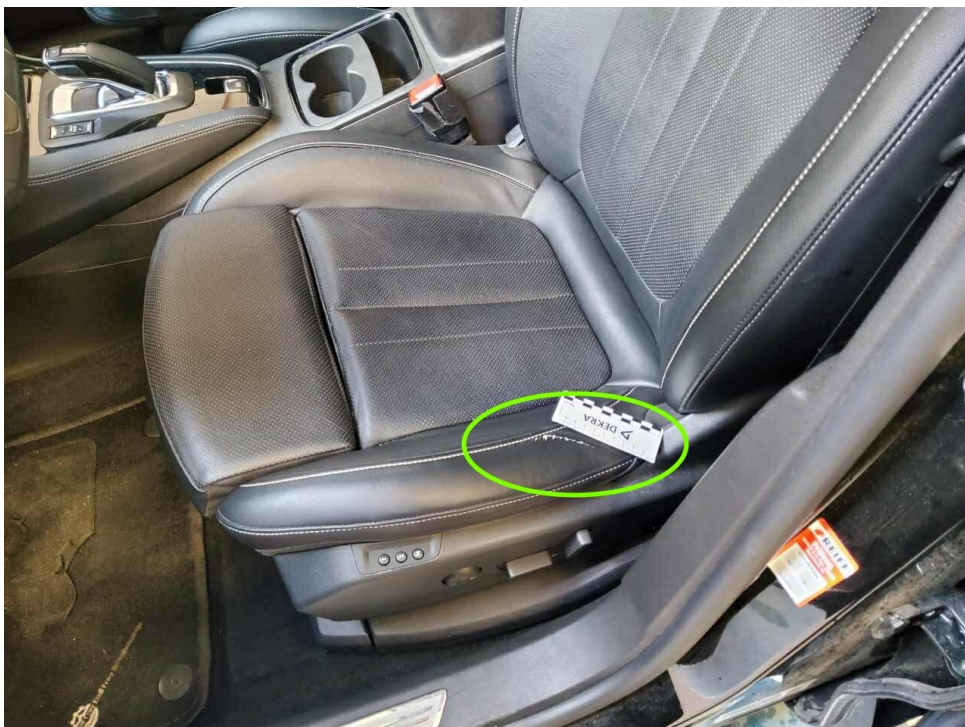


Bild 12 : Sitzbezug vorne links gerissen



Bild 13 : Dachrahmen rechts Kratzer



Bild 14 : Dachrahmen rechts Kratzer



Bild 15 : Kotflügel links Steinschlag



Bild 16 : Türgriff rechts vorne Kratzer



Bild 17 : Türgriff rechts vorne Kratzer



Bild 18 : Radlauf hinten rechts Kratzer

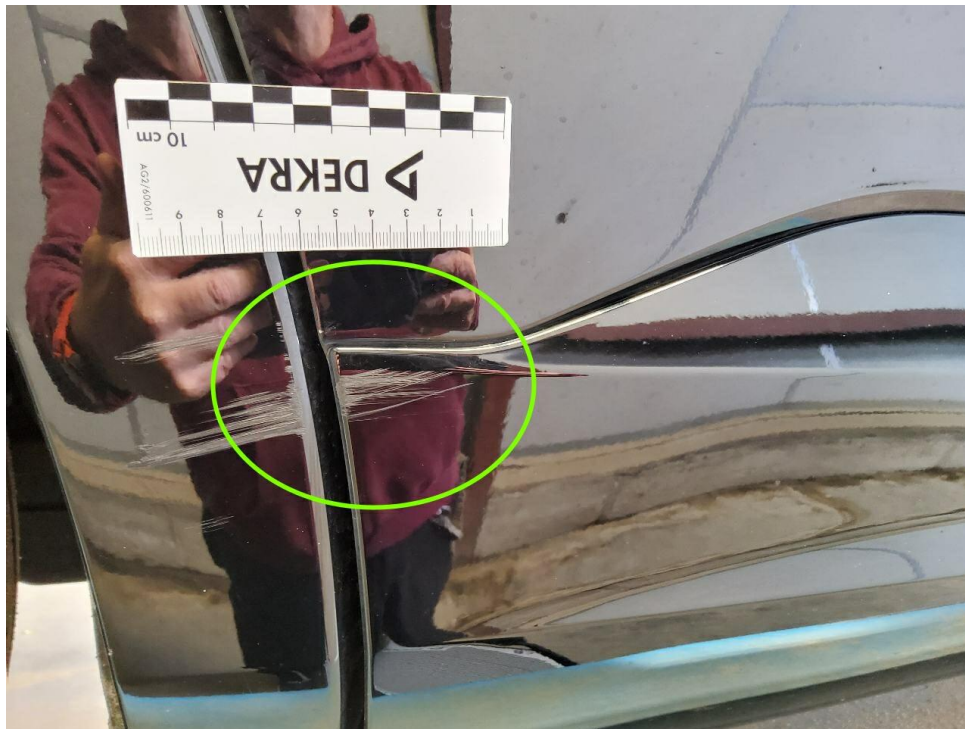


Bild 19 : Zierleiste Tür hinten rechts Kratzer



Bild 20 : Zierleiste Tür hinten rechts Kratzer



Bild 21 : Felge hinten rechts Kratzer