



SEAT Leon
SEAT Leon 2.0 TDI Style

Fahrgestellnummer (FIN)	VSSZZZKLZNR015347
Kilometerstand (km)	120.250
Erstzulassungsdatum	12.01.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Schaltgetriebe
Leistung PS	115 PS
Leistung kW	85 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Weiß
Interieurfarbe	Stoff Anthrazit

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11299124	Besichtigt am	18.09.2026 12:35:07
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Originalschlüssel	Ja	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Hankook	205/55 R 16 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Hankook	205/55 R 16 94 V	Ganzjahresreifen	Aluminium



KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Wartung	Fehlt	Nicht zutreffend	Ausführen
2 Bodenteppich	Verbrannt	>0,5 cm - 1 cm	Ersetzen
3 Innenraum	Geruch	Gesamtes Fahrzeug	Ozonbehandlung
4 Stoßfänger vorne	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
5 Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
7 Heckklappe	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
8 Dach	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)


SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

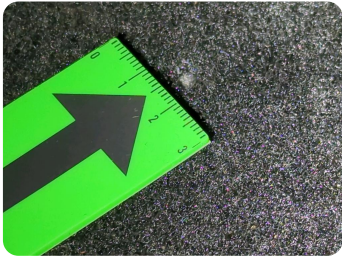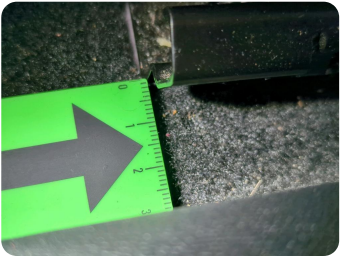




2 | Bodenteppich

Schadensart	Verbrannt
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

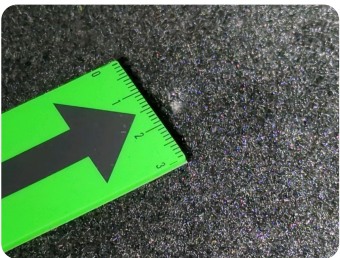


3 | Innenraum

Schadensart	Geruch
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Ozonbehandlung
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

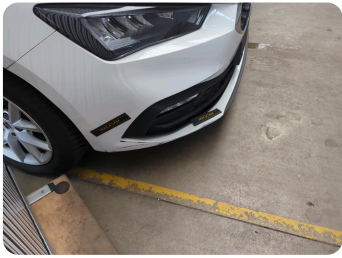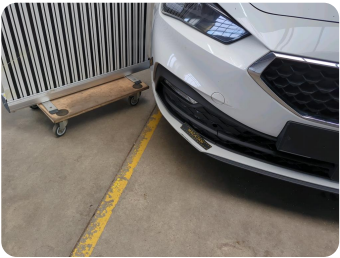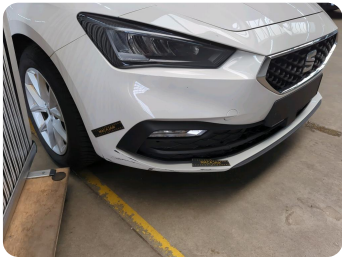

4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1

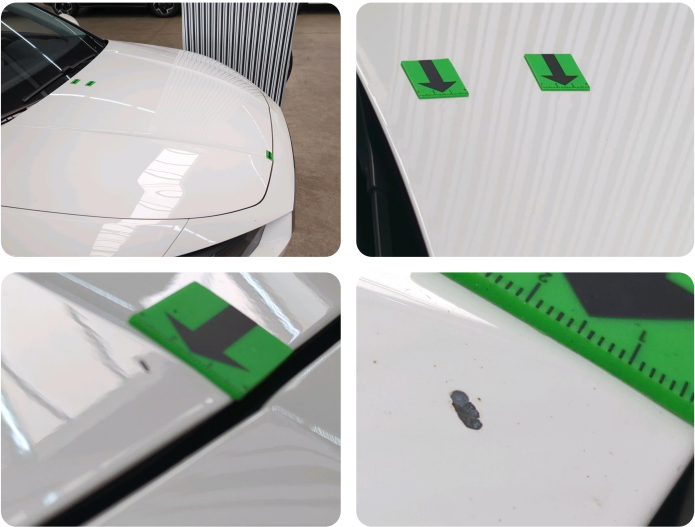

5 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



6 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 2



7 | Heckklappe

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



GEBRAUCHSSPUREN



8 | Dach

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

FEHLTEILE

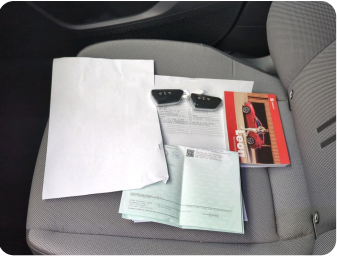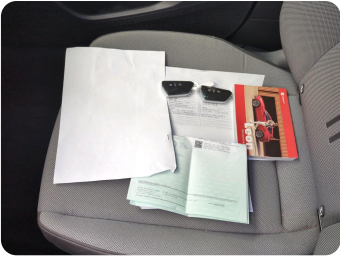

1 | Wartung

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Nicht zutreffend
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagetasche an den Rückseiten der Vor.S	Airbag Fahrer und Beifahrer	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopf-Airbagsystem, vorne und hin	Airbag: Seitenairbag für Fahrer u. Beif.	Außensp. el. ankl. m. Beifahrerspiegelab
Außenspiegel verstellb. u. beh.(2) elek.	Blinkleuchten LED in Außensp.	Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte	Colorglas	Dieselpartikelfilter
Differentialsperre, elektronisch XDS	Digitaler Radioempfang DAB+	Drehzahlmesser
Elektronische Parkbremse	ESC mit ABS und ASR	Fensterheber elektrisch, m. Einklemmsch.
Gangempfehlungsanzeige	Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage GRA	Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Handschuhfach beleuchtet	Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer
ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem hint.	Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf)	Klimaanlage "Climatronic"
Klimaanlage "Climatronic"	Kopfstützen (2)	Kopfstützen hinten
Lackierung: Uni	Lackierung: Weiß	LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Heckleu.
Lederlenkrad: Dreispeichen-Multifunktion	Leselampe vorn/hinten	Müdigkeitserkennung
Navigationssystem	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funkt	Paket: Winter-Paket
Polster: Stoff	Räder: Ganzjahresreifen 205/55 R 1	Räder: Leichtm. 6.5Jx16, "Design I"
Räder: Tyre fit	Radio: Media System Plus	Radiozub.:Bluetooth, Freisprech.u.Audio.
Radiozubehör: 6 Lautsprecher	Reifenkontrollanzeige	Schaltknopf in Leder
SEAT CONNECT	Servolenkung	Sicherheitsgurte: Dreipunktaut. vo., hi.
Sitz: Beifahrer höhenverstellbar	Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung	Sitze: Fernentriegelung zum Umklappen de
Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer	Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteil	Sonnenblend. mit Make-up Spieg.beleucht.
Spiegel,Stoßfänger,Türgrif. in Wagenfarb	Spurhalteassistent	Start-Stop-System und Rekuperation
Steckdose: 12-V vorne	Ultraschall-Einparkhilfe hinten	Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist"
Verzurrösen im Gepäckraum	Virtual Cockpit	Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
- 2 Hauptschlüssel vorgelegt
- Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

