



SKODA Octavia
SKODA Octavia Combi 2.0 TDI DSG Ambition

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBJG8NX6RY058679
Kilometerstand (km)	138.510
Erstzulassungsdatum	30.10.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	115 PS
Leistung kW	85 kW
Polsterart	Stoff
Fahrzeugfarbe	Brillant-Silber Metallic
Interieurfarbe	Stoff Ambition-Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11271809	Besichtigt am	18.09.2026 09:49:39
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	4
Wartungsnachweise	Wartung digital	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	21/08/2025,93857	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	2,0 mm	Hankook	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	2,0 mm	Hankook	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Hankook	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Hankook	205/60 R 16 92 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	4,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	4,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 Innenraum	Verschmutzt	>8 cm - 10 cm	Reinigen
3 Türverkleidung hinten links	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Ersetzen
4 Lenkrad	Kratzer	>6 cm - 8 cm	Ersetzen
5 Motorhaube	Deformiert	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Stoßfänger vorne	Steinschlag	>5 St. / dm²	Lackieren
7 Windschutzscheibe	Steinschlag	>1 cm - 2 cm	Smart Repair
8 Seitenwand hinten links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
9 Einstiegsschweller hinten links	Delle(n) und Kratzer	>3 cm - 4 cm	Instandsetzen + lackieren
10 Außenschweller links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
11 Heckklappenverkleidung	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
12 Stoßfänger hinten	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Lackieren
13 Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
14 Tür hinten rechts	Kratzer	>4 cm - 6 cm	Lackieren
15 Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	>3 cm - 4 cm	Smart Repair
16 Dach	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Smart Repair
17 Dach	Korrosion	>0,5 cm - 1 cm	Lackieren

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



2 | Innenraum

Schadensart	Verschmutzt
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Reinigen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Türverkleidung hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Lenkrad

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>6 cm - 8 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

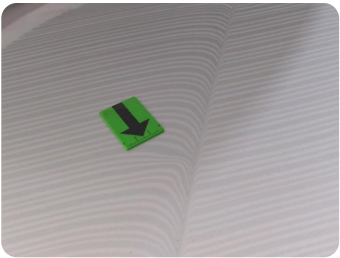

5 | Motorhaube

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

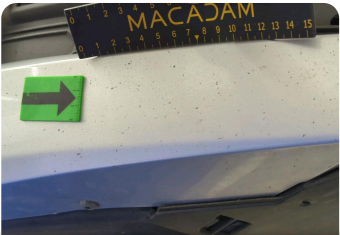

6 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>5 St. / dm²
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




7 | Windschutzscheibe

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Seitenwand hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

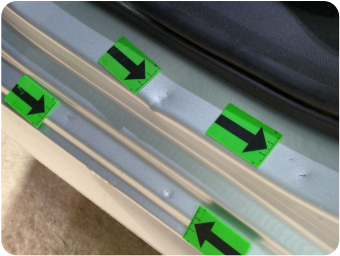

9 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



10 | Außenschweller links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





11 | Heckklappenverkleidung

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Stoßfänger hinten

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

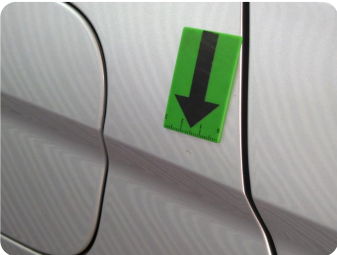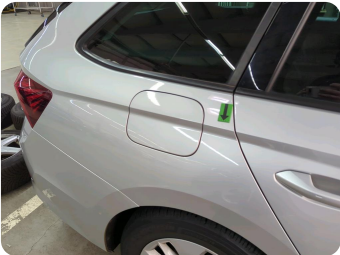

13 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




14 | Tür hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



15 | Kotflügel vorne rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>3 cm - 4 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

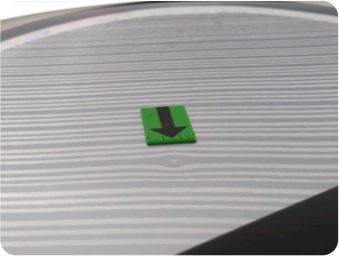

16 Dach	
Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



17 Dach	
Schadensart	Korrosion
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE



1 HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	
Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefach im Gepäckraum mit Cargoelem.	Ablagen	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Seitenairbags vorne
Airbag: Center-Airbag vorn	Anhängerzugvorr., schwenkbar m. Adapter	Antiblockiersystem (ABS)
Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar	Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Beheizte Scheibenwaschdüsen inkl.5l Behä	Berganfahrassistent ink. Auto-Hold-Fun.	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
Brillenfach am Dachhimmel	Dachhimmel Grau	Dachreling, schwarz
Dekorleiste in Goldress-Matt	Dieselpartikelfilter	Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte	Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektronische Parkbremse
Elektronische Stabilisierungskontrolle	Fahrlichtassistent	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Gepäcknetztrennwand	Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat)
Getönte Scheiben	Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage	Innenspiegel automatisch abblendend	ISOFIX-Vorbereitung
Kindersicherung für hinteren Türen&Fenst	Klimaanlage Climatronic	Kofferraumabdeckung
Kopfstützen (5) höheneinstellbar	Lackierung: Metallic	Lackierung: Uni
LED Nebelscheinwerfer	LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrl.	LED-Heckleuchten
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad u. Sitze v.	Lenkrad: Lederlenkrad mit Multif.Schaltw
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leuchtweitenregulierung manuell	Mittelarm l. hi. m. Durchlademöglichkeit
Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)	Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument	Paket: Infotainmentp. Business Columbus	Paket: Komfort
Paket: Parken & Licht	Paket: Transport (Combi)	Parksensoren hinten
Parksensoren vorn und hinten	Polster: Stoff	Räder: 16" Leichtmetallfelgen Twister AE
Räder: Stahlreservenotrad 16"	Radio: Musiksysteem Bolero	Radio...: Bluetooth Freisprecheinrichtung
Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse vorn	Radiozubehör: 8 Lautsprecher	Radiozubehör: DAB+
Radiozubehör: SmartLink	Radiozubehör: Sprachbedienung	Regensensor
Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset	Rückfahrkamera
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Schlüsselloses Zugangs-/Start-Stopp-Syst	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Manuell einstel. Ergo-Sitze vorn
SKODA Care Connect	Speedlimiter	Spurhalteassistent (Lane Assist)
Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergierückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum	Telefon: Wireless SmartLink für Apple
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Windschutzscheibe beheizbar
Zentralverriegelung und EASY Start		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

4 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, durchschnittlichen Gesamtzustand auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

