



SKODA Superb
SKODA Superb Combi 2.0 TDI 4x4 DSG Style

Fahrgestellnummer (FIN)	TMBLR9NP2P7032351
Kilometerstand (km)	128.808
Erstzulassungsdatum	22.02.2023
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	200 PS
Leistung kW	147 kW
Polsterart	Leder
Fahrzeugfarbe	Graphit-Grau Metallic
Interieurfarbe	Leder Glamour Schwarz

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11271710	Besichtigt am	18.09.2026 10:05:43
-----------------	----------	---------------	---------------------

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Originalschlüssel	Ja
Wartungsnachweise	Wartung digital	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweis vollständig	Ja	Nachlackierungen vorhanden	Nein
Wartungshistorie	30/03/2026,117025	Betriebsanleitung	Ja

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Continental	235/40 R 19 96 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Continental	235/40 R 19 96 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Continental	235/40 R 19 96 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	6,0 mm	Continental	235/40 R 19 96 Y	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	6,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Dunlop	215/55 R 17 98 V	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 Innenraum	Deformiert	Unbekannt	Keine Reparatur
2 Sitzbezug hinten links	Deformiert	>10 cm - 15 cm	Smart Repair
3 Motorhaube	Kratzer	>15 cm - 20 cm	Lackieren
4 Stoßfänger vorne	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
5 Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
6 Tür hinten links	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren
7 Alufelge hinten rechts	Kratzer	>8 cm - 10 cm	Ersetzen
8 Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen	Ersetzen
9 Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>4 cm - 6 cm	Instandsetzen + lackieren
10 Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11 Karosserie	Hagelschaden	Gesamtes Fahrzeug	Reparieren
12 Unterboden vorne	Beschädigt	>2 cm - 3 cm	Ersetzen

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 | Innenraum



Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

Kommentare: Folgeschäden durch Reifenlagerung auf Rücksitzbank möglich



2 | Sitzbezug hinten links

Schadensart	Deformiert
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Smart Repair
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

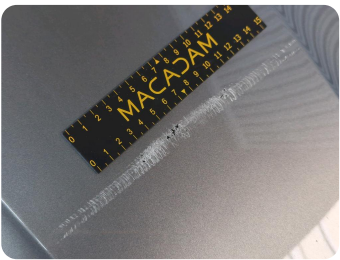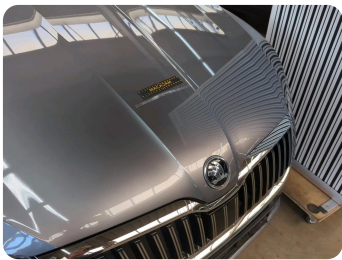

3 | Motorhaube


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>15 cm - 20 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Stoßfänger vorne


Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



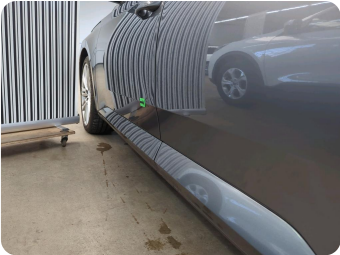


5 | Tür vorne links

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

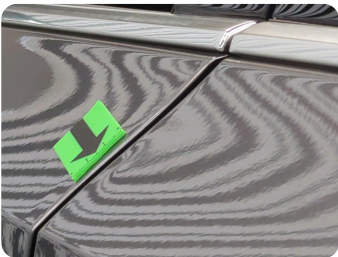

6 | Tür hinten links

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

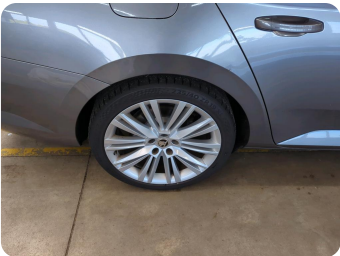

7 | Alufelge hinten rechts

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>8 cm - 10 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



8 | Stoßfänger hinten








Schadensart	Deformiert
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Unfallschaden 1





9 | Seitenwand hinten rechts

Schadensart	Delle(n) und Kratzer
Schweregrad	>4 cm - 6 cm
Reparaturmethode	Instandsetzen + lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

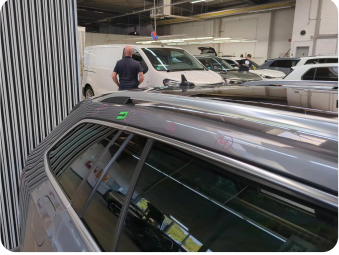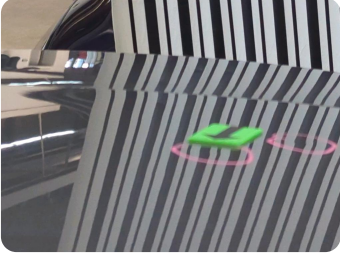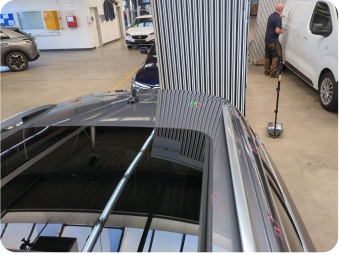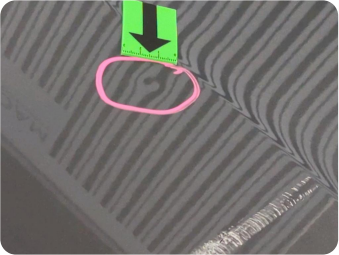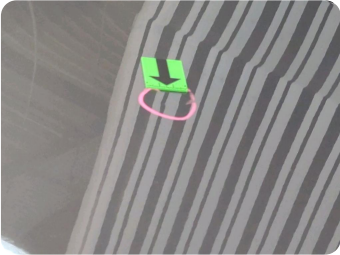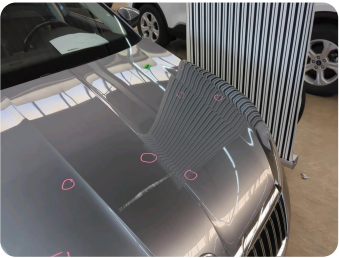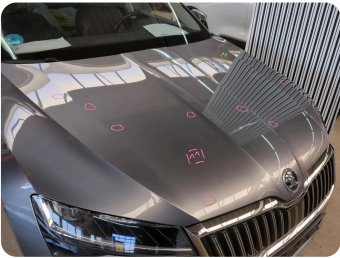


11 Karosserie	
Schadensart	Hagelschaden
Schweregrad	Gesamtes Fahrzeug
Reparaturmethode	Reparieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



12 | Unterboden vorne

Schadensart	Beschädigt
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

GEBRAUCHSSPUREN

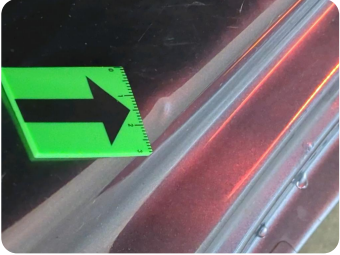

10 | Einstiegsschweller hinten rechts

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>1 cm - 2 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Ablagefächer geschlossen, hinten	Ablagen	Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beif.A
Airbag, Fahrer-Knieairbag	Airbag, Kopfairbagsystem	Airbag, Proaktiver Ins.+Seitenairbag hin
Airbag, Seitenairbags vorne	Allradantrieb 4x4	Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar
Antiblockiersystem (ABS)	Antriebsschlupfregelung (ASR)	Außenspiegel ele. einstell- / beheizbar
Außenspiegel u. Türgriffe in Wagenfarbe	Außenspiegel, elektrisch anklappbar	Beheizbare Windschutzscheibe
Beleuchtetes Handschuhfach	Berganfahrasistent	Bremsassistent, hydraulisch (HBA)
Dachhimmel Grau	Dachreling, eloxiert	Dekoreinlage Dark Brushed
Diebstahlwarnalage mit SAFE-System, Innen	Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator	Digitales Kombiinstrument 10,2"
Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte	Dynamischer Licht Assistent
Easy Start (Start-Stopp-Taste)	Elektr. Querdifferenzialsperre (XDS+)	Elektr.Parkbremse inkl.Berganfahrasist.
Elektrische Heckklappenöffnung	Elektrisches Panoramaschiebedach	Elektronische Stabilisierungskontrolle
Entfall Adapter aus Assistenz Plus	Entfall Lounge Step aus Paket Komfort PI	Fahrlichtassistent und Regensensor
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Frontradarassistent inkl. City-Notbremsf	Fußraumbelichtung vorn
Gepäcknetztrennwand	Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Speedl	Getönte Scheiben
Getriebe: 7-Gang-Direktschaltgetriebe	Heckscheibe beheizbar	Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage
ISOFIX-Vorberei.a.d.äußeren Rücks.Top-T.	Kindersicherung hint. Türen&Fenst., el.	Klimaanl. Air Care Climatronic (2-Zonen)
Kofferraumabdeckung, einroll-/herausnehm	Kopfstützen vorn und hinten höhenverst.	Lackierung: Metallic
Lackierung: Uni	Ladekantenschutz aus Metall	LED-Heckleuchten in Kristallglasoptik
Lehnenfernentriegelung der Rücksitzlehne	Lenkrad: 2- Speichen-Lederlenkrad	Lenkrad: Beheizbares Lenkrad 2 Speichen
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar	Leseleuchten vorn und hinten	Matrix-LED-Scheinwerfer
Mittelarml. hi. m. Durchlademöglichkeit	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	Motorschleppmomentregelung (MSR)
Multikollisionsbremse	Nebelscheinwerfer LED integr. Abbiegel.	Paket: Assistenz Plus
Paket: Business Columbus (DSG)	Paket: Komfort Plus (Combi DSG Style)	Paket: Sicherheit
Parksensoren hinten	Polster: Lederausstattung Glamour	Polster: Stoff
Räder: 17" Leichtmetallfelgen Stratos	Räder:19" Leichtmetallfelgen Canopus	Radio: Infotainmentsystem Bolero
Radiozubehör: DAB+	Radiozubehör: In Car Communication	Radiozubehör: SmartLink+
Radiozubehör: Wireless SmartLink für App	Reifendrucküberwachung	Reifenmobilitätsset
Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar	Scheibenwaschdüsen beheizt	Servolenkung, elektromechanisch
Sicherheitsgurte Superb	Sitz: Massage-Funktion	Sitze: Beheizbare Vordersitze
Sitze: Belüftete Vordersitze	Sitze: el einst. Vordersitze/Fahr.Memory	Sitze: el einstell. Fahrersitz/Memory
Sitze: El. Bedienung d. Beifahrersitzes	Sitze: Höheneinstellbare Vordersitze	Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar
SKODA Care Connect	Sonnenblenden m. Make-up-Spiegeln	Standheizung mit Fernbedienung
Start/Stopp-Sys. m. Bremsenergieerückgew.	Steckdose 12-V im Kofferraum	Steckdose i.d. Mittelkonsole v. u. h.
TelefonKomfort-Freisprecheinri.Bluetooth	USB-Anschl. vo. TYP C, USB-Ladea. TYP A	Verchromte Elemente
Verzurrösen im Kofferraum	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienun

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

2 Hauptschlüssel vorgelegt

Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER

